




| مراحل انجام کار | | |
|-----------------|---|---|
| ردیف | شرح مراحل کار | شکل |
| ۱ | گیره را بر روی میز بسته و آن را ساعت کنید. |  |
| ۲ | سطح داخل گیره، فک‌ها و شمش زیرکاری را تمیز کنید. |  |
| ۳ | قطعه را بر روی شمش گذاشته و به فک ثابت تکیه دهید. گیره را ببندید تا فک متحرک به قطعه نزدیک شود. |  |
| ۴ | میله گرد را بین قطعه و فک متحرک قرار دهید. |  |
| ۵ | در حین سفت کردن گیره بر روی قطعه با چکش لاستیکی ضربه بزنید. |  |
| ۶ | کنترل کنید شمش به قطعه کاملاً چسبیده باشد. این کار با تلاش در جابجا کردن شمش مشخص می‌شود. |  |
| ۷ | ارائه گزارش به هنرآموز محترم | |

ارزش‌یابی نهایی

بستن قطعه با انواع روبنده

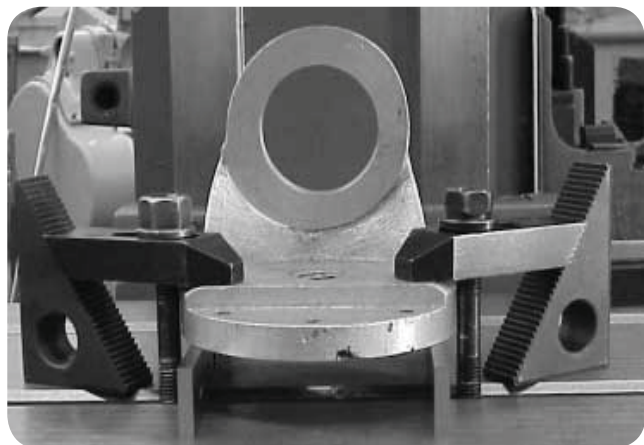

| شماره | تعداد | مشخصات قطعه | اندازه ماده اولیه | جنس ماده‌ی اولیه | شماره واحد کار | شماره کار عملی: | |
|-------|-------|---------------|---------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| ----- | ۱ | شمش مکعبی | ----- | ----- | ۲ | ۴ | |
| | | مقیاس: ۱:۱ | بستن قطعه با انواع روبنده | | | هدف آموزشی: | زمان: ۳ ساعت |
| | | استاندارد ISO | | | | | |

| جدول تجهیزات و ابزار | | |
|----------------------|--|------------------------|
| تعداد | مشخصات فنی | ابزارهای لازم |
| ۱ | افقی، عمودی یا انیورسال | ۱- ماشین فرز |
| حداقل ۲ | مناسب شکل قطعه کار (ساده یا یک سرجاخورده) | ۲- روبنده و پیچ و مهره |
| ۱ | مناسب برای مهره‌ها | ۳- آچار |
| ۱ | یک ورق یا قطعه کار بزرگ به شکل و ابعاد دلخواه | ۴- قطعه کار مناسب |

| مراحل انجام کار | | |
|-----------------|---|---|
| ردیف | شرح مراحل کار | شکل |
| ۱ | سطح میز و شیارهای آن را کامل تمیز کنید |  |
| ۲ | سطوح قطعه کار را کاملاً تمیز و روبندهای مناسب با شکل قطعه را انتخاب کنید. |  |
| ۳ | روبندها را با پیچ و مهره مخصوص بر روی قطعه محکم کنید. |  |
| ۴ | بررسی کنید روبندها در حین کار مزاحمتی ایجاد نکنند |  |
| ۵ | ارائه قطعه کار یا گزارش به هنرآموز محترم | |

ارزش‌یابی نهایی

بستن تیغه فرز بر روی میله فرزگیر و دور کردن آن



| شماره | تعداد | مشخصات قطعه | اندازه ماده اولیه | جنس مادهی اولیه | شماره واحد کار | شماره کار عملی: |
|-------|-------|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| ----- | ۱ | شمش مکعبی | ----- | ----- | ۲ | ۵ |
| | | مقیاس: ۱:۱ | هدفهای آموزشی: بستن تیغه فرز و دور کردن آن | | | زمان: ۳ ساعت |
| | | استاندارد: ISO: | | | | درجه |
| | | | | | | تولرانس: |

جدول تجهیزات و ابزار

| تعداد | مشخصات فنی | ابزارهای لازم |
|---------|-------------------------|--|
| ۱ | فرز افقی | ۱- ماشین فرز |
| حداقل ۲ | ترجیحاً غلطکی | ۲- تیغه فرز سوراخ‌دار |
| ۱ | دوطرفه | ۳- میله فرزگیر و متعلقات آن شامل بوش تنظیم کننده، مهره تثبیت (متناسب با قطر سوراخ تیغه فرز) دوطرفه ۱ |
| ۱ | متناسب با آچار خور مهره | ۴- آچار |
| ۱ | با پایه مغناطیس | ۵- ساعت اندازه گیری |

مراحل انجام کار

| ردیف | شرح مراحل کار | شکل |
|------|--|---|
| ۱ | سطوح داخلی محل قرارگیری میله فرز و سطوح بیرونی میله فرز را پاک کنید. |  |
| ۲ | میله فرزگیر را در دستگاه جا بزنید و مهره انتها را ببندید. |  |
| ۳ | چند بوش را در میله فرزگیر بگذارید. |  |

| | | |
|---|--|----------|
|  | <p>تیغه فرز را بر روی میله فرزگیر و در راستا خار قرار دهید.</p> | <p>۴</p> |
|  | <p>چند گوش پر کننده بعد از تیغه فرز قرار دهید.</p> | <p>۵</p> |
|  | <p>یاتاقان را جا بزنید و مهره تثبیت را محکم کنید.</p> | <p>۶</p> |
|  | <p>با ساعت اندازه گیری، دور بودن تیغه فرز و لنگی احتمالی آن را کنترل کنید.</p> | <p>۷</p> |
|  | <p>در صورت لنگی بیش از حد مراحل ۴ به بعد را کنترل کنید.</p> | <p>۸</p> |
|  | <p>ارائه قطعه کار یا گزارش به هنر آموز محترم</p> | <p>۹</p> |
| <p>ارزش یابی نهایی</p> | | |

بستن تیغه فرز با استفاده از کلت



| شماره | تعداد | مشخصات قطعه | اندازه ماده اولیه | جنس ماده‌ی اولیه | شماره واحد کار | شماره کار عملی: | |
|-------|-------|---------------|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| ----- | ۱ | شمش مکعبی | ----- | ----- | ۲ | ۶ | |
| | | مقیاس: ۱:۱ | بستن تیغه فرز با استفاده از کلت | | | هدف آموزشی: | زمان: ۳ ساعت |
| | | استاندارد ISO | | | | | |

| جدول تجهیزات و ابزارها | | |
|------------------------|---|--------------------------|
| تعداد | مشخصات فنی | ابزارهای لازم |
| ۱ | عمودی | ۱- ماشین فرز |
| حداقل ۲ | تیغه فرز انگشتی حداقل با دو قطر متفاوت | ۲- انواع تیغه فرز انگشتی |
| ۱ | همراه با فشنگی متناسب با قطر تیغه فرز انتخابی | ۳- کُلت |
| ۱ | متناسب با میله کشش‌ها | ۴- آچار آلن |
| ۱ | آچار مخصوص (معروف به آچار گلوبی) | ۵- آچار کُلت |

| مراحل انجام کار | | |
|---|--|------|
| شکل | شرح مراحل کار | ردیف |
|  | فشنگی را درون مهره کُلت جا بزنید. | ۱ |
|  | تیغه فرز انگشتی را درون فشنگی قرار دهید. | ۲ |
|  | مهره را روی کُلت ببندید. | ۳ |

| | | |
|---|---|-----------|
|  | <p>سطوح داخلی محل قرار گیری کُلت را پاک کنید</p> | <p>۴</p> |
|  | <p>سطوح بیرونی کُلت را پاک کنید.</p> | <p>۵</p> |
|  | <p>کُلت را در گلوپی دستگاه جا بزنید.</p> | <p>۶</p> |
|  | <p>با آچار، میله کشنده را از بالا سفت کنید تا کُلت را به سمت بالا بکشد.</p> | <p>۷</p> |
|  | <p>با ساعت اندازه گیری لنگی تیغه فرز را اندازه بگیرید.</p> | <p>۸</p> |
|  | <p>در صورت لنگی بیش از حد، مراحل ۴ به بعد را کنترل کنید.</p> | <p>۹</p> |
| | <p>ارائه قطعه کار یا گزارش به هنر آموز محترم</p> | <p>۱۰</p> |

ارزش یابی نهایی

سوالات نظری (۱۵ دقیقه)

ارزشیابی پایانی



سوالات صحیح و غلط:

- ۱- جهت تعویض سریع قطعه کار از گیره هیدرولیک بیشتر استفاده می شود.
- ۲- میله فرز نشان داده شده، میله فرزگیر دو طرفه نام دارد.

سوالات کوتاه پاسخ یا جای خالی:

- ۳- برای کنترل مستقیم بودن فکهای گیره ساعت را به.....می بندیم.
- ۴- تیغه فرز نشان داده شده زیر را با استفاده از کدام میله فرزگیر قابل استفاده است.



سوالات چند گزینه ای:


- ۵- کدام یک از روشهای زیر برای تنظیم گیره کاربرد ندارد؟
 - الف- تنظیم با ساعت اندازه گیری
 - ب- تنظیم با صفحه گونیایی
 - ج- تنظیم با زاویه سنج
 - د- تنظیم با گونیا
- ۶- کدام روش بستن قطعه مناسب تر است؟
 - الف- بستن بدون زیر کاری
 - ب- بستن با میله گرد به عنوان زیر کاری
 - ج- بستن با شمش مکعبی به عنوان زیر کاری
 - د- مورد ب و ج
- ۷- جهت بستن قطعه کار بر روی ماشین فرز از کدام وسایل زیر می توان استفاده کرد؟
 - الف- گیره
 - ب- روبنده
 - ج- صفحه گونیایی
 - د- همه موارد

سوالات تشریحی:

- ۸- انواع گیره های متداول در فرزکاری را نام ببرید.
- ۹- صفحه گونیایی چه کاربردی دارد؟
- ۱۰- روبنده نشان داده شده در شکل زیر چه نوع روبنده ای است و در چه مواردی کاربرد دارد؟



واحد کار ۳

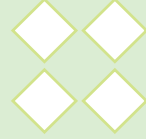

هدف کلی: توانایی کف تراشی، گونیا کاری، پیشانی تراشی و پله تراشی در فرز کاری

اهداف رفتاری:


پس از آموزش این واحد کار از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- انواع عملیات‌های قابل انجام بر روی ماشین‌های فرز را نام ببرد.
- ۲- مناسب‌ترین ابزار را برای انجام هر فرایند انتخاب کند.
- ۳- تنظیم دور و پیشروی بر روی ماشین فرز را انجام دهد.
- ۴- نوع مایع خنک کننده را بر مبنای جنس قطعه کار انتخاب کند.
- ۵- کف تراشی با ماشین فرز افقی را انجام دهد.
- ۶- کف تراشی با ماشین فرز عمودی را انجام دهد.
- ۷- گونیا کاری با ماشین فرز افقی را انجام دهد.
- ۸- گونیا کاری با ماشین فرز عمودی را انجام دهد.
- ۹- پیشانی تراشی با ماشین فرز افقی را انجام دهد.
- ۱۰- پیشانی تراشی با ماشین فرز عمودی را انجام دهد.
- ۱۱- پله تراشی با ماشین فرز افقی را انجام دهد.
- ۱۲- پله تراشی با ماشین فرز عمودی را انجام دهد.

| | | |
|------------|----------------------|--|
| زمان آموزش | | - توانایی کف تراشی، گونیا کاری، پیشانی تراشی و پله تراشی در فرز کاری |
| عملی | نظری | |
| ۱۰۰ ساعت | چهار ساعت و ۳۰ دقیقه | ارزشیابی ورودی و پایانی توسط هنرآموز و ثبت در برگه ارزشیابی |
| یک ساعت | ۳۰ دقیقه | |
| ۱۰۶ | | جمع |

پیش آزمون: (۱۵ دقیقه)

- ۱- آیا با تیغه فرزهایی که آشنا شده اید می توان هم کف و هم دیواره قطعه کار را فرزکاری کرد؟
- ۲- عمود بودن دو سطح نسبت به هم را چگونه کنترل کنیم؟
- ۳- آیا ترتیب ماشین کاری شش وجه یک مکعب مهم است؟
- ۴- آیا تعداد دور تیغه فرز در کیفیت سطح ماشین کاری شده تاثیر دارد؟

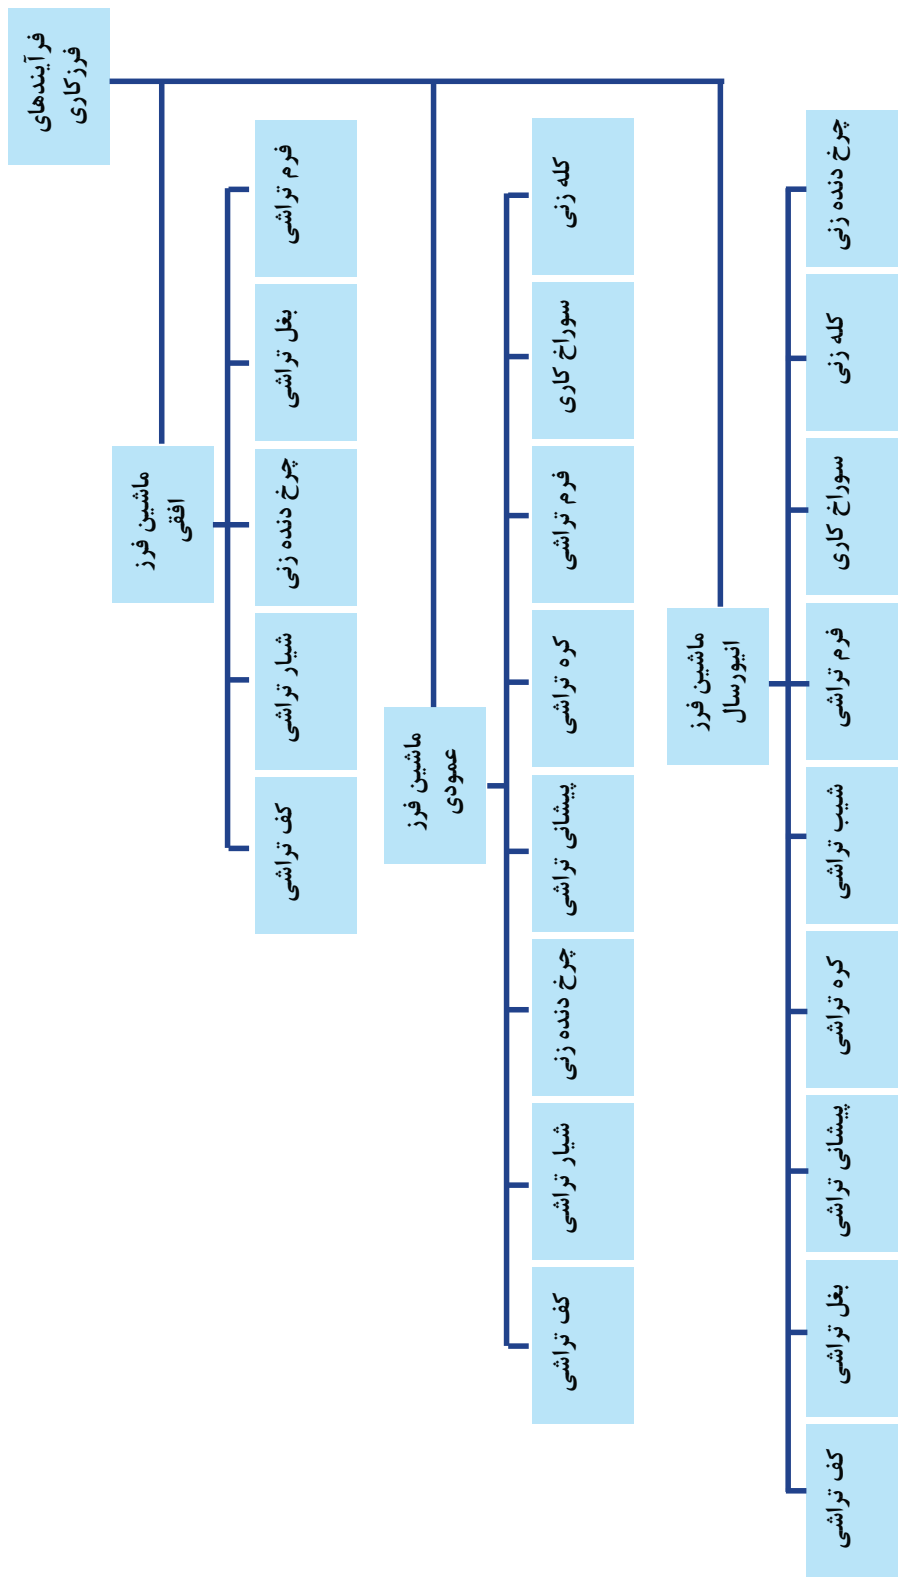

۳- اصول کف تراشی، گونیا کاری، پیشانی تراشی، بغل تراشی و پله تراشی

همان طور که اشاره شد کارایی بالای ماشین فرز، عملیات مختلف را روی آن انجام پذیر می سازد. با مطالعه دقیق نقشه کار، می توان روش فرزکاری و نوع ابزار مناسب را تعیین کرد. عملیات مختلفی را می توان جهت ایجاد قطعات بر روی ماشین فرز انجام داد. سطوح تخت، شیب دار، سطوح زاویه ای و انواع شیارها با استفاده از ماشین فرز تولید می شوند.



کف تراشی با تیغه فرز غلطکی و با استفاده از ماشین فرز افقی

۳-۱- کف تراشی^۱

معمولاً قبل از شکل دهی به یک قطعه کار، سطوح آن را صاف و عاری از ناصافی می کنند. براده برداری از سطوح رویی قطعه کار را کف تراشی گویند. این فرایند می تواند با ماشین فرز عمودی، افقی و انیور سال صورت گیرد.

۳-۱-۱- کف تراشی با ماشین فرز افقی

همان گونه که گفته شد با استفاده از ماشین فرز افقی می توان سطوح قطعه را کف تراشی کرد. برای این کار پیش نیازهایی را می بایست فراهم کرد از جمله تنظیمات دستگاه و قطعه کار.

در دستور کار شماره یک مراحل کف تراشی یک قطعه آورده شده که شامل ملزومات اولیه و تنظیمات لازم جهت فرایند کف تراشی می باشد.

۳-۱-۲- کف تراشی با ماشین فرز عمودی

همان طور که گفته شد عملیات کف تراشی علاوه بر ماشین فرز افقی با استفاده از ماشین فرز عمودی نیز امکان پذیر است. ابزارهای کف تراشی در ماشین فرز عمودی شامل ابزار کف تراش تیغه دار و تیغه فرزهای انگشتی می باشد.



نمونه ای از تیغه فرز تیغه دار

نکات قابل توجه در کف تراشی با ماشین های فرز عمودی:

در فرایند کف تراشی با استفاده از تیغه فرزهای پیشانی تراش در ماشین های فرز عمودی، باید دقت کنیم که بیشترین حجم براده با لبه های محیطی تیغه فرز برداشته می شود و لبه های کف تیغه فرز عموماً براده های کمی را برداشته و جهت تمیز کاری سطح و دور کردن براده ها به کار می روند.

۳-۱-۳- نحوه مماس کردن ابزار با سطح قطعه کار

پس از اطمینان از انجام صحیح بستن گیره و تنظیم دستگاه فرز و کنترل نکات ایمنی با روشن کردن ماشین می توان به روش زیر ابزار را با سطح قطعه کار مماس کرد:

استفاده از کاغذی نازک (مثلاً کاربن) بین سطح مورد نظر و تیغه فرز و نزدیک کردن آهسته تیغه فرز به سطح کار، که به محض تماس تیغه فرز با کاغذ می توان گفت که تیغه فرز با کار مماس شده است و یا حداقل فاصله که به اندازه ضخامت کاغذ می باشد وجود دارد.



روش مماس کردن ابزار با سطح قطعه کار

۳-۲- روش های براده برداری


در عملیات فرزکاری جهت حرکت ابزار بر روی قطعه کار، باعث ایجاد روش خاص براده برداری می شود. این روش ها عبارتند از:

۱- همراه (نوع فشاری)

۲- معکوس (مخالف)


۳-۲-۱- روش براده برداری همراه

نمایش براده برداری معکوس و همراه

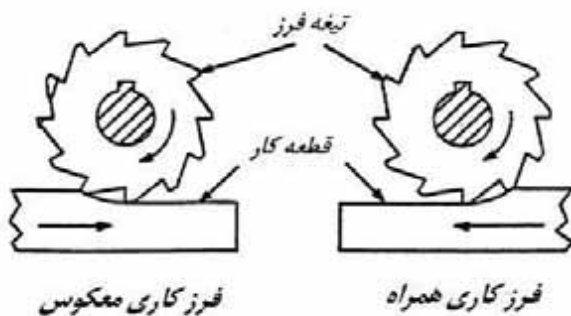

نمایش براده برداری معکوس و همراه

در این روش جهت حرکت پیش روی میز دستگاه (قطعه کار) و دوران تیغه فرز هم جهت با هم می‌باشد. در روش همراه، براده‌ها با ضخامت زیاد از سطح قطعه کار شروع به جدا شدن کرده و در انتها با حداقل ضخامت از کار جدا می‌شوند. نیروی برشی در این حالت سعی در چسباندن قطعه به میز ماشین را دارد.

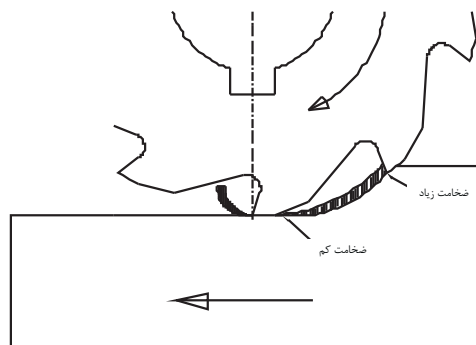

مزایا:

براده برداری همراه

۱- عدم سر خوردن لبه‌های برنده تیغه فرز که باعث صافی سطح بهتری نسبت به روش معکوس می‌شود.

۲- به علت فشردن شدن قطعه به سطح میز می‌توان قطعات نازک را براده‌برداری نمود

۳- در این روش کاهش حدود ۲۰ درصد در توان مصرفی به منظور براده‌برداری را خواهیم داشت.

معایب:

۱- این روش براده‌برداری در ماشین‌هایی که لقی میز گرفته نشده است، قابل استفاده نیست و ممکن است تیغه فرز به علت کشیده شدن قطعه کار به زیر لبه‌های برنده آن و افزایش سطح براده بشکند.

۲- این روش در براده‌برداری از قطعات ریخته‌گری شده و قطعاتی که دارای سطح سخت کاری شده هستند استفاده نمی‌شود.

۳-۲-۲- روش براده‌برداری معکوس


در این روش جهت پیشروی قطعه کار مخالف جهت دوران تیغه فرز بوده و نیروی برشی سعی در جدا کردن قطعه کار از میز را دارد بنابراین سطح قطعه کار کمی موج دار خواهد شد.

این روش باعث می‌شود، لقی بین پیچ و مهره میز دستگاه گرفته شود. در ماشین‌های فرز معمولی باید از روش براده‌برداری معکوس استفاده کرد.

معایب:

۱- در شروع کار، براده برداشته شده به قدری نازک است که تیغه فرز تمایل به سر خوردن بر روی قطعه کار را دارد.

۲- سر خوردن‌های پی در پی در سطح کار علائمی را ایجاد می‌کند (خطوط برجسته) که بعد از اتمام فرزکاری با چشم قابل مشاهده است.

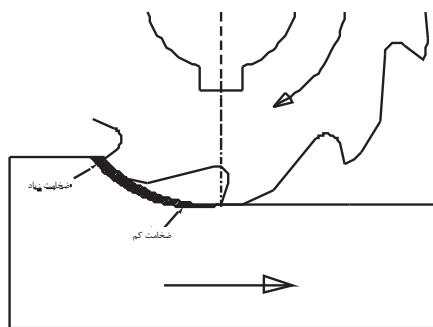

براده برداری معکوس



تصویر واقعی از براده برداری معکوس

با تنظیم صحیح اهرم‌های محکم کننده میز ماشین می توان کیفیت سطح ایجاد شده (خطوط برجسته) در روش معکوس را به حداقل رسانید.


در مورد تیغه فرزهای غلطکی جهت قرارگرفتن آنها روی میله فرزگیر بایستی به گونه‌ای باشد تا با جهت دوران میله فرزگیر هماهنگ شود در غیر این صورت پشت تیغه فرز با کار درگیر شده و ابزار آسیب می بیند.

جهت گردش ابزار در هر دو روش معکوس و همراه ثابت است و نحوه حرکت قطعه نسبت به ابزار نوع معکوس یا همراه بودن را تعیین می کند.

در مورد تراشیدن سطوح به وسیله تیغه فرز کف تراش اگر تیغه فرز را در مرکز سطح مورد تراش قرار دهیم و کل ابزار با قطعه درگیر باشد، سطح کار نامطلوب خواهد شد. علت این امر در ادامه توضیح داده خواهد شد.



کف تراشی یک تیغه فرز تیغچه دار

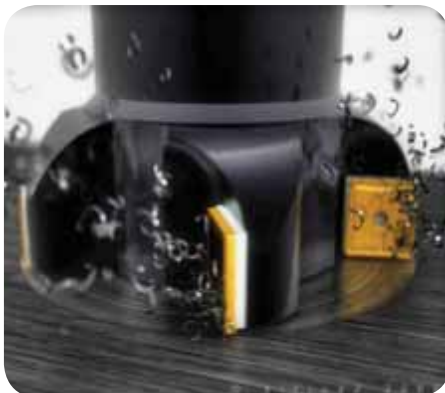


کف تراشی یک تیغه فرز تیغچه دار



نا مطلوب بودن سطح قطعه به دلیل درگیری کل ابزار با قطعه کار


همان طور که در شکل دیده می شود تیغه فرز و جهت پیشروی میز در قسمت A به روش معکوس و در قسمت B به روش همراه بود و چون در قسمت B گردش تیغه فرز باعث کشیدن میز به طرف خود می شود اثرات نامطلوبی برای کار و تیغه فرز به وجود می آورد.

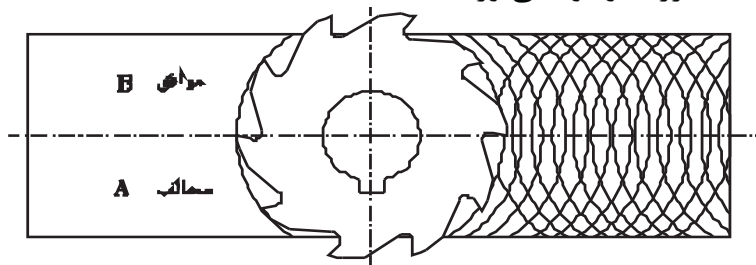

نمایش علت نا مطلوب بودن سطح قطعه به دلیل درگیری کل ابزار با قطعه کار


برای رفع این مشکل دو راه حل وجود دارد:

الف- در صورت امکان قطر تیغه فرز بزرگ تر از پهناي کار و حداقل $\frac{4}{3}$ عرض سطح قطعه کار انتخاب گردد.

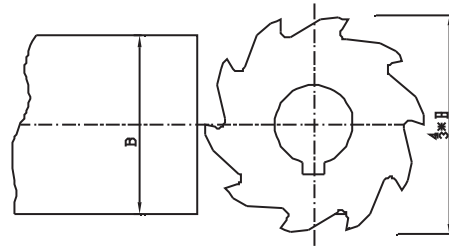

بزرگتر بودن قطر ابزار از پهناي قطعه کار؛ یک روش برای بهبود کیفیت سطح

ب- تیغه فرز را طوری روی سطح کار قرار می‌دهیم که $\frac{2}{3}$ قطر تیغه فرز یک طرف خط مرکز قطعه و $\frac{1}{3}$ دیگر در طرف مقابل قرار گیرد. (در قسمت A و $\frac{1}{3}$ در قسمت B باشد) با این کار تمامی سطح درگیر لبه‌ی تیغه فرز به صورت $\frac{3}{3}$ موافق با جهت پیشروی میز خواهد شد.

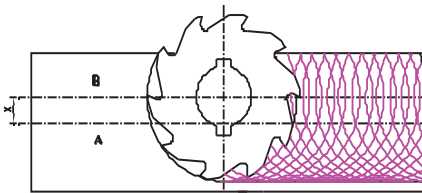

روشی دیگر برای بهبود کیفیت سطح

کلیه مراحل محاسباتی و تنظیمی قطعه و تیغه فرز مانند فرایند ماشین کاری با ماشین فرز افقی می‌باشد.

جهت آشنایی با عملیات کف تراشی توسط ماشین فرز عمودی دستور کار شماره ۳ را پیگیری می‌کنیم.


پس از تراشیدن هر سطح ضرورت دارد لبه‌های قطعه را پلیسه‌گیری کنیم تا در تماس با فک‌های گیره فاصله ایجاد نشود و همچنین در اندازه‌گیری دچار خطا نشوید.

استفاده از مواد خنک کننده در مراحل مختلف فرز کاری علاوه بر دوام عمر ابزار، کیفیت سطح را نیز بالاتر می‌برد.

رعایت کلیه موارد ایمنی و نکات فنی در مورد دستگاه الزامی است.

- نحوه خط‌کشی قطعه کار

به منظور دقت بیشتر در فرز کاری سطوح می‌توان با استفاده از صفحه صافی، کولیس پایه‌دار و به طریق زیر قطعه را خط‌کشی نمود. رنگی کردن سطح قطعه کار با موادی چون کات کبود، دوده و یا ماژیک باعث مشخص‌تر شدن خطوط سطح قطعه می‌شود.

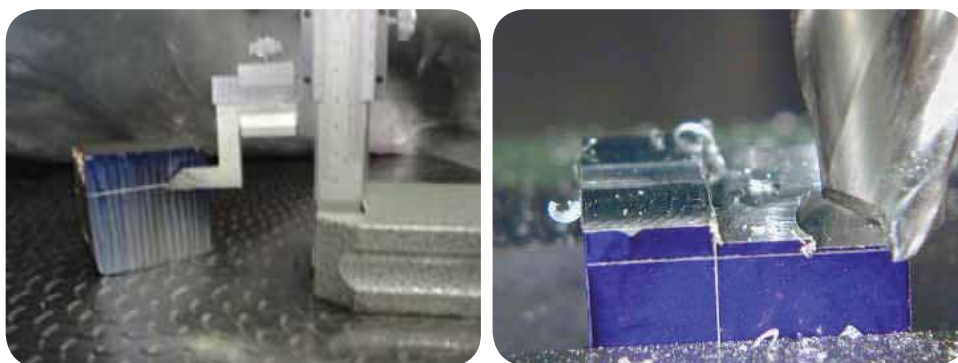

خط‌کشی قطعه کار جهت کنترل بهتر در هنگام براده برداری

- تنظیم حرکت پیشروی و تعداد دور ماشین فرز

جهت عملیات فرزکاری، دو مشخصه مهم بایستی محاسبه و بر روی دستگاه تنظیم گردد:

۱- پیشروی (سرعت حرکت قطعه کار)

۲- عده دوران (تعداد گردش تیغه فرز)

همان‌طور که اشاره شد حرکات طولی و عرضی و باردهی (حرکات خطی) به دو شکل دستی و اتوماتیک انجام می‌گیرد. در حالت دستی، با چرخش فلکه حرکت میز توسط فرزکار اتفاق می‌افتد.



فلکه‌های دستگاه برای جابجایی دستی



اهرم حرکت اتوماتیک، فلکه‌های دستی و قفل کننده

حرکت چرخش فلکه توسط دست بایستی پیوسته و به آرامی صورت گیرد در غیر این صورت احتمال شکستن ابزار وجود دارد.

در استفاده از اهرم‌های حرکت اتوماتیک، میزان جابجایی بر حسب میلی‌متر بر دقیقه قابل تنظیم می‌باشد.

نرخ پیشروی^۱

با حرکت چرخشی ابزار قطعه کار آرام آرام به آن نزدیک می‌شود.

مقدار حرکت قطعه از مقابل ابزار به ازای یک دور گردش ابزار را پیشروی می‌گویند.

تعیین مقدار پیشروی وابسته به چندین عامل است:

الف- جنس ابزار

ب- جنس قطعه کار

ج- قطر تیغه فرز

د- عمق و پهنای برش

ه- نوع ابزار

و- کیفیت سطح

ز- توان ماشین

هر کدام از موارد فوق در میزان پیشروی تعیین کننده‌اند که بعضی از آن‌ها در روابط ریاضی گنجانده شده و برخی نیز در جداول مربوطه در نظر گرفته می‌شوند. نرخ پیشروی می‌توان بر اساس عده دوران، مقدار پیشروی به ازای هر دندانه و تعداد دندانه‌های تیغه فرز محاسبه کرد:

$$S = S_z \times Z \times n$$

که در آن S مقدار پیشروی به ازای هر دور تیغه فرز و S_z مقدار پیشروی به ازای هر دندانه تیغه فرز و Z تعداد دندانه تیغه فرز و n تعداد دوران تیغه فرز در دقیقه می‌باشد.

^۱- Feed Rate

در صورتیکه تیغه فرز کند باشد بایستی مقدار پیشروی را از حد معمولی (نرمال) کمتر انتخاب کنیم.

عده دوران^۱

همان طور که می دانیم آنچه که بر روی ماشین فرز یا هر نوع ماشین ابزاری قابل تنظیم است، سرعت پیشروی و عده دوران می باشد.

به تعداد چرخش ابزار در واحد زمان (بر حسب دقیقه) عده دوران گفته می شود. واحد آن دور بر دقیقه (RPM^۲) $\frac{u}{\text{min}}$ می باشد.

عواملی که با توجه به آنها تعداد دور ماشین را تعیین می کنیم عبارتند از:

- الف- قطر ابزار
- ب- جنس ابزار
- ج- جنس قطعه کار
- د- سرعت برش

سرعت برش^۳

منظور از سرعت برش در فرزکاری عبارتست از مقدار راهی که لبه برنده تیغه فرز در یک دقیقه بر حسب متر طی می کند.

رابطه سرعت برش در عملیات فرزکاری عبارتست از:

$$v = \frac{d \times \pi \times n}{1000}$$

d: قطر تیغه فرز بر حسب میلیمتر

n: عده دوران قابل تنظیم بر حسب دور بر دقیقه

V: سرعت برش بر حسب متر بر دقیقه

مثال ۱:

در فرزکاری یک قطعه فولاد معمولی با تیغه فرز انگشتی به قطر ۱۰ میلیمتر،

۱-Number of revolution

۲-Revolution Per Minute

۳-Cutting speed

عده دوران محاسباتی و تنظیمی را مشخص کنید. اگر بر روی دستگاه امکان تنظیم عده دوران‌های زیر وجود داشته باشد.

۱۰۰۰-۷۱۰-۵۵۰-۵۰۰-۳۵۵-۲۵۰-۲۰۰-۰۵۱

$$v = \frac{d \times \pi \times n}{1000}$$

$$\Rightarrow n = \frac{v \times 1000}{\pi \times d}$$

$$\Rightarrow n = \frac{17 \times 1000}{3 \cdot 14 \times 10} = 541 \cdot 40$$

n = ۵۵۰ انتخابی

نکته اینکه مقادیر به دست آمده توسط رابطه ریاضی برای تعداد دور دستگاه تقریبی بوده و بایستی نزدیک ترین عده دوران قابل تنظیم را به عدد حاصل بر روی دستگاه معین و تنظیم کنیم.

پس از انجام محاسبات و یا انتخاب دو عامل پیشروی و عده دوران توسط نمودارها از طریق اهرم‌ها یا فلکه‌های روی دستگاه آن‌ها را تنظیم می‌کنیم.



فلکه تنظیم پیشروی



فلکه تنظیم عده دوران

جداول داده شده در صفحات بعد مقادیر سرعت برش، عده دوران و سرعت پیشروی را با توجه به عوامل دیگر در اختیارمان قرار می‌دهد. پس از تعیین V بر اساس رابطه بالا، باید در نظر داشت که ابزارها هم دارای یک حداکثر سرعت برش قابل تحملی می‌باشند که در انتخاب ابزار باید لحاظ شود.

مثال ۲:

حداکثر حد تحمل سرعت برش یک ابزار $v = 15 \frac{m}{\min}$ می‌باشد. در صورت استفاده از تیغه فرزی به قطر ۳۰ میلیمتر عده دوران لازم را حساب می‌کنیم.

$$v = \frac{d \times \pi \times n}{1000}$$

$$\Rightarrow 15 = \frac{3 \cdot 14 \times 30 \times n}{1000} \Rightarrow n = 159 \frac{u}{\min}$$

همانطور که مشاهده کردید در محاسبات معمولاً مقدار سرعت برش با توجه به عده دوران و قطر ابزار حاصل می‌شود و با تغییر این دو عامل، مقدار آن را با مقدار سرعت برش موجود در جدول که بر اساس جنس قطعه کار است، یکی کرده و یا به آن نزدیک می‌کنیم. در عمل قاعده کلی به این ترتیب است که برای ماشین کاری مواد سخت، خورنده، پر آلیاژ و همچنین برای براده‌برداری‌های عمیق از سرعت برش کمتر استفاده می‌کنند و برای ماشین کاری فلزات نرم و براده‌برداری‌های سطحی و همچنین برای پرداخت کاری از سرعت برش زیادتر استفاده می‌کنند. از این قاعده دو نتیجه کاربردی نیز می‌توان گرفت:

الف- در انتخاب جنس تیغه فرز سرعت برش عامل مهمی محسوب می‌شود. به طور مثال هنگامی که سرعت برش کم مورد استفاده است. تیغه فرزهایی با جنس SS برای انجام کار کافی است و در صورت انتخاب سرعت برش بالا، تیغه فرز با جنس سخت‌تر (تیغچه دار) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب- چون سرعت برش با تعداد دور تیغه فرز رابطه مستقیم دارد لذا برای پرداخت سطح بایستی سرعت برش بالا در نتیجه عده دوران بالا انتخاب گردد و بالعکس.

حال به رابطه بین سرعت برش و تعداد دور تیغه فرز می‌پردازیم. برای تعیین عده دوران به جز سرعت برش ابزار عوامل دیگری نیز وجود دارد.

سرعت برش با توجه به جنس قطعه کار و سایر شرایط براده‌برداری تعیین می‌شود و برای هر جنس مقداری ثابت است.

باید توجه داشت در صورتیکه مقدار عمق برش و نیز مقدار پیشروی بیش از حد ممکن باشد محور تیغه فرز به صورت خمیده در می‌آید و سبب می‌شود که در هر دور گردش تیغه فرز یک ضربه به کار وارد شود و امکان شکستن دندان تیغه فرز و ناصافی سطح کار وجود دارد دیگر اینکه حرکت ابزار بر سطح قطعه کار باید پیوسته باشد و متوقف کردن آن در حین عمل براده‌برداری ایجاد گودی در قطعه می‌کند. اگر پس از رسیدن تیغه فرز به انتهای کار بدون دادن بار تیغه فرز را بر روی کار حرکت دهیم این عمل اشتباه بوده و موجب ناهموار شدن سطح قطعه خواهد شد.

| | فرز غلتکی | | | | پیشانی تراش غلتکی | | | | فرز پولکی | | | |
|---|---|------------------|----------------------|------------------|---|------------------|----------------------|------------------|---|------------------|----------------------|------------------|
| |  | | | |  | | | |  | | | |
| عرض فرز b | b=100 mm | | | | b=70 mm | | | | b=20 mm | | | |
| عمق برش a | خشن | | پرداخت | | خشن | | پرداخت | | خشن | | پرداخت | |
| | a=5mm | | a=0.5mm | | a=5mm | | a=0.5mm | | | | | |
| | سرعت برش m/min | بار mm min | سرعت برش m/min | بار mm min | سرعت برش m/min | بار mm min | سرعت برش m/min | بار mm min | سرعت برش m/min | بار mm min | سرعت برش m/min | بار mm min |
| فولاد ساده 65kg/mm ² | ۱۷ | ۱۰۰ | ۲۲ | ۶۰ | ۱۷ | ۱۰۰ | ۲۲ | ۷۰ | ۱۸ | ۰۰ | ۲۲ | ۴۰ |
| فولاد آلیاژ تابانده 75kg/mm ² | ۱۴ | ۸۰ | ۱۸ | ۵۰ | ۱۴ | ۹۰ | ۱۸ | ۵۵ | ۱۴ | ۸۰ | ۱۸ | ۳۰ |
| فولاد آلیاژ احیا 100kg/mm ² | ۱۰ | ۵۰ | ۱۴ | ۳۶ | ۱۰ | ۵۵ | ۱۴ | ۴۲ | ۱۲ | ۵۰ | ۱۴ | ۲۰ |
| چدن سیاه تا ۱۸۰ برینل | ۱۲ | ۱۲۰ | ۱۸ | ۶۰ | ۱۲ | ۱۴۰ | ۱۸ | ۷۰ | ۱۴ | ۱۲۰ | ۱۸ | ۴۰ |
| برنج Ms 58 | ۳۵ | ۷۰ | ۳۵ | ۵۰ | ۳۶ | ۱۹۰ | ۵۵ | ۱۵۰ | ۳۶ | ۱۵۰ | ۵۵ | ۷۵ |
| فلزات سبک | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۱۱۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۱۰۰ |

مثال:

با استفاده از جدول بالا مقدار پیشروی و سرعت برش برای پرداخت سطح قطعه ای از جنس فولاد با استحکام کششی

۶۵ kg/mm² با تیغه فرز غلتکی و در فرآیند خشن کاری چقدر است؟

$$V = 17 \frac{m}{min}$$


$$S = 100 \frac{m}{min}$$

| | تیغه فرز انگشتی | | تیغه فرز تیغه‌دار نوع کف تراش | | | | تیغه فرز اره‌ای | | | |
|---|---|----------|--|----------|-----------|----------|---|----------|-----------|----------|
| |  | |  | | | |  | | | |
| عرض فرز b | b=25mm | | | | | | | | | |
| عمق برش a | خشن | | پرداخت | | خشن | | پرداخت | | خشن | |
| | a=5mm | | a=1/2 mm | | a=5mm | | a=1/2 mm | | a=10mm | |
| | سرعت u | بار s | سرعت u | بار s | سرعت u | بار s | سرعت u | بار s | سرعت u | بار s |
| | m/min | mm/min | m/min | mm/min | m/min | mm/min | m/min | mm/min | m/min | mm/min |
| فولاد ساده تا 65kg/mm ² | ۱۷ | ۵۰ | ۲۲ | ۱۲۰ | ۲۰ | ۶۵ | ۳۰ | ۵۰ | ۴۵ | ۵۰ |
| فولاد آلیاژ تابانده تا 100kg/mm ² | ۱۵ | ۴۰ | ۱۹ | ۱۰۰ | ۱۶ | ۳۶ | ۲۳ | ۴۰ | ۳۵ | ۴۰ |
| فولاد آلیاژ احیا تا 100kg/mm ² | ۱۳ | ۲۰ | ۱۷ | ۶۵ | ۱۴ | ۲۰ | ۱۸ | ۳۰ | ۲۵ | ۳۰ |
| چدن سیاه تا ۱۸۰ برینل | ۱۵ | ۶۰ | ۱۹ | ۱۲۰ | ۱۶ | ۱۰۰ | ۲۴ | ۹۰ | ۱۴ | ۳۵ |
| برنج Ms 58 | ۳۵ | ۸۰ | ۵۵ | ۱۲۰ | ۵۰ | ۲۰۰ | ۶۰ | ۱۲۰ | ۳۵۰ | ۲۰۰ |
| فلزات سبک | ۱۶۰ | ۹۰ | ۱۸۰ | ۱۲۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۹۰ | ۳۲۰ | ۱۸۰ |

مثال: با استفاده از جدول فوق برای پرداخت قطعه ای چدنی با سختی ۱۸۰ برینل با استفاده از تیغه فرز تیغه‌دار سرعت برش و مقدار پیشروی را به دست آورید.

$$V=14 \frac{m}{min}$$

$$S=20 \frac{mm}{min}$$

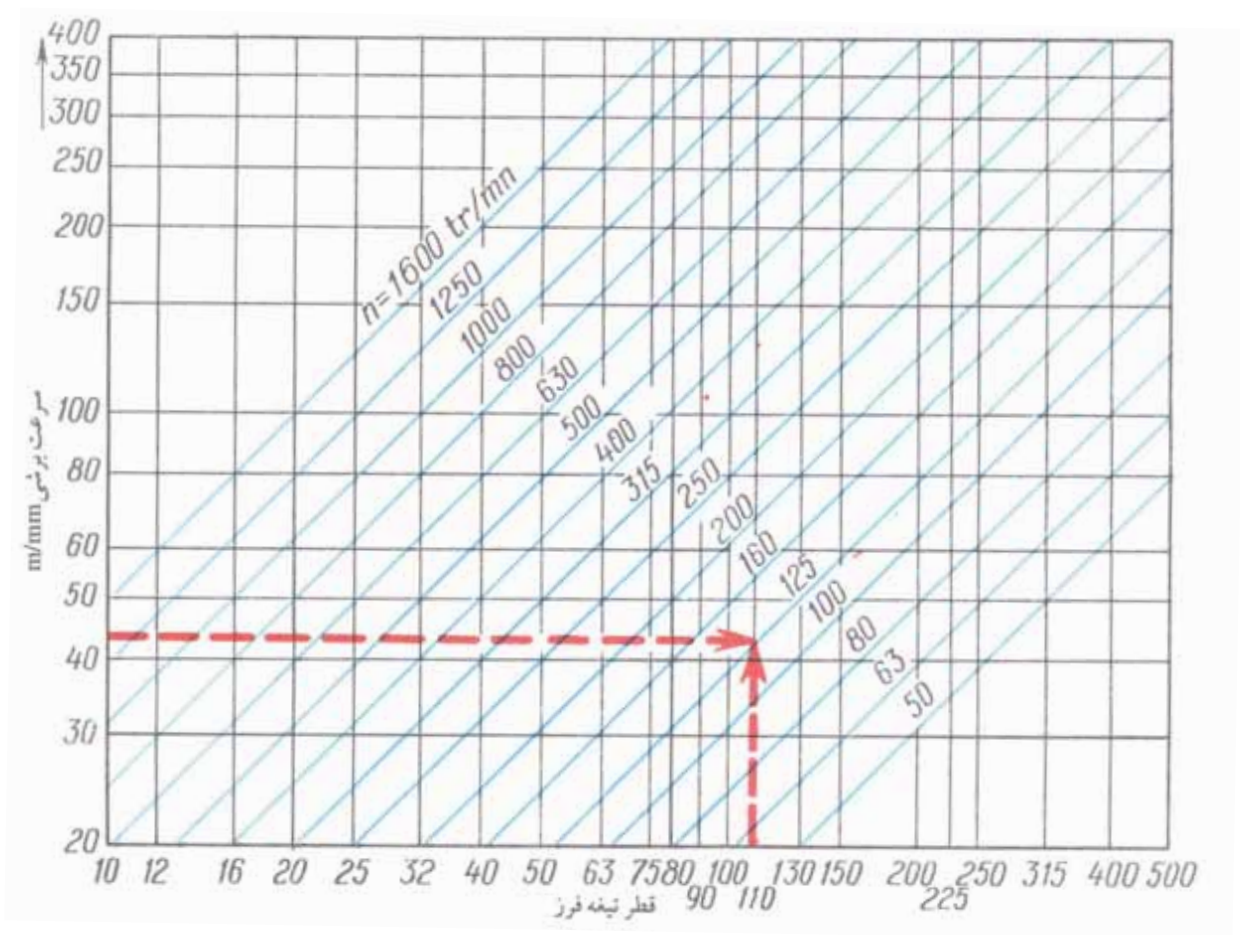

مثال:

قطر تیغه فرزی ۱۱۰ mm و با سرعت برش $42 \frac{m}{min}$ عملیات فرزکاری را انجام می دهد. با توجه به دیاگرام فوق، تعداد دوران مناسب برای آن را به دست آورید.

$$N = 125 \frac{u}{\text{min}} \text{ (RPM)}$$

مقدار سرعت برش بر حسب $\frac{m}{min}$ و پیشروی به ازای هر دندانه تیغه فرز در فرزکاری


| استحکام قطعه کار | سرعت برش $\frac{m}{min}$ | | | | | | مقدار پیشروی S_z بر حسب mm | | | | |
|---|--------------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|---|----------------|---------------|
| | تیغه فرز SS | | | تیغه فرز تیغه‌دار HM | | | تیغه‌فرز غلظتی SS | تیغه‌فرز بینایی تراش SS | تیغه‌فرز بولکی و انگشتی و فرم SS | HM ▽ | ▽▽ |
| | ▽ | ▽▽ | ▽▽▽ | ▽ | ▽▽ | ▽▽▽ | | | | | |
| | $\sqrt{Rz100}$ | $\sqrt{Rz25}$ | $\sqrt{Rz6/3}$ | $\sqrt{Rz100}$ | $\sqrt{Rz25}$ | $\sqrt{Rz6/3}$ | | | | $\sqrt{Rz100}$ | $\sqrt{Rz25}$ |
| $\frac{N}{mm^2}$ ۵۰۰-۶۰۰ فولاد به استحکام | ۱۶ | ۲۵ | ۳۲ | ۱۵۰ | ۱۸۰ | ۲۰۰ | ۰/۲ | ۰/۱۵ | ۰/۰۷ | ۰/۴ | ۰/۰۸ |
| $\frac{N}{mm^2}$ ۶۰۰-۷۰۰ فولاد به استحکام | ۱۸ | ۲۲ | ۲۸ | ۱۱۰ | ۱۴۰ | ۱۸۰ | ۰/۱۵ | ۰/۱ | ۰/۰۶ | ۰/۳ | ۰/۰۸ |
| $\frac{N}{mm^2}$ ۷۰۰-۸۰۰ فولاد به استحکام | ۱۳ | ۲۰ | ۲۵ | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۱۶۰ | ۰/۱ | ۰/۱ | ۰/۰۶ | ۰/۳ | ۰/۰۸ |
| $\frac{N}{mm^2}$ ۸۰۰-۱۱۰۰ فولاد به استحکام | ۱۰ | ۱۶ | ۲۰ | ۵۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۰/۱ | ۰/۱ | ۰/۰۶ | ۰/۲ | ۰/۰۸ |
| $\frac{N}{mm^2}$ ۱۱۰۰ فولاد به استحکام بیشتر از | ۱۰ | ۱۲ | ۱۴ | ۵۰ | ۷۰ | ۹۰ | ۰/۱ | ۰/۱ | ۰/۰۶ | ۰/۱۵ | ۰/۰۸ |
| چدن ۱۵ | ۱۳ | ۲۰ | ۲۵ | ۵۰ | ۶۳ | ۸۰ | ۰/۲۵ | ۰/۱۵ | ۰/۰۷ | ۰/۵ | ۰/۱ |
| چدن ۲۵ | ۱۰ | ۱۶ | ۲۰ | ۴۰ | ۵۰ | ۶۳ | ۰/۲ | ۰/۱۵ | ۰/۰۷ | ۰/۴ | ۰/۱ |
| آلیاژهای مس و روی | ۳۲ | ۴۰ | ۵۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۰/۲ | ۰/۲ | ۰/۰۷ | ۰/۵ | ۰/۰۷ |
| فلزات سبک | ۲۰۰ | ۳۱۵ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۶۳۰ | ۰/۱ | ۰/۱ | ۰/۰۵ | ۰/۲ | ۰/۱ |

مثال:

در صورتی که بخواهیم چدن ۲۵ را با استفاده از تیغه فرز SS با کیفیت سطح $R_z = 25$ فرزکاری کنیم. در محاسبات مقدار V سرعت برش را چقدر در نظر بگیریم؟

$$V = 16 \frac{m}{min}$$

۳-۳- روش گونیا کاری یک بلوک

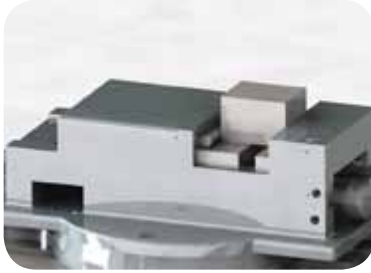

بستن قطعه در گیره

معمولاً به منظور خط کشی دقیق یک قطعه کار و برای ایجاد شکل های خاص نیاز است. ابتدا چهار سطح قطعه نسبت به هم گونیا (متعامد) باشند. برای گونیا کاری چهار سطح قطعه کار ترتیب کف تراشی سطوح و نحوه قرار دادن آن بر روی گیره حائز اهمیت است.




نحوه دور کردن براده ها

پس از بستن تیغه فرز و تنظیمات لازم، طی مراحل زیر می توان عملیات گونیا کاری یک قطعه را انجام داد:

۱- قطعه را طبق اصول گفته شده در گیره مناسب می ببندیم. (استفاده از زیرسری و قطعه استوانه ای)


۲- اولین سطح را فرز کاری می کنیم و براده های روی آن را کاملاً تمیز می کنیم. سپس قطعه را طوری برگردانیم که سطح فرز کاری شده به فک ثابت گیره تکیه دهد. بین فک متحرک و قطعه کار، میله استوانه ای قرار می دهیم.

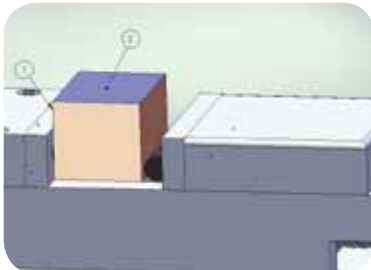

موقعیت سطح دوم نسبت به سطح اول

۳- سطح دوم را فرز کاری می کنیم.


۴- سپس قطعه را طوری می چرخانیم که سطح دوم به فک ثابت تکیه داده شود و سطح اول به کف گیره بچسبد. برای براده برداری سطح سوم نیاز است، قبلاً قطعه را اندازه گیری کنیم تا میزان بار برای براده برداری مشخص شود.

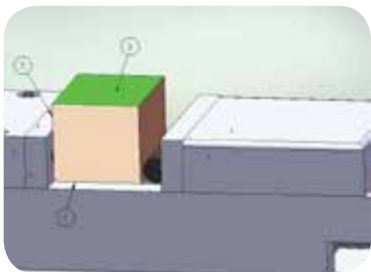


موقعیت سطح سوم نسبت به سطح دوم

۵- قطعه را دوران داده و سطح چهارم را ماشین کاری می کنیم. اندازه گیری بین سطح چهارم و دوم مقدار بار را در این مرحله مشخص می کند.

۶- برای ماشین کاری سطح پنجم و ششم قطعه می توان آن را به طور عمودی و با استفاده از گونیا بین گیره بست و ماشین کاری کرد. در صورت بلند بودن طول قطعه، می توان قطعه را از پهلو با استفاده از تیغه فرز بغل تراش (پولکی) فرز کاری کرد.

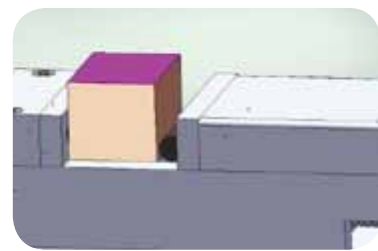

سطح چهارم مقابل سطح دوم می باشد

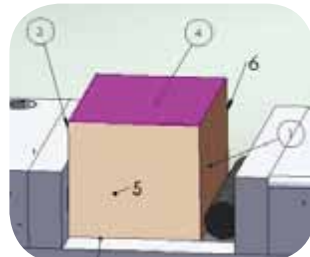

موقعیت سطح پنجم و ششم

در صورت نیاز پس از ماشین کاری هر سطح به صورت خشن می توان سطح مورد نظر را فرز کاری ظریف نیز انجام داد.

برای تمرین بیشتر گونیا کاری قطعات، مربیان محترم می توانند در صورت صلاحدید، قطعه‌ای با طول بلندتر برای گونیا کاری به هنرجویان ارائه دهند تا در فرز کاری سطوح ۵ و ۶ از تیغه فرز بغل تراش نیز استفاده کنند.

۳-۴- پیشانی تراشی^۱

اگر سطوح جانبی قطعه کار را با ماشین فرز براده برداری کنیم می گوییم پیشانی تراشی انجام داده‌ایم. در این فرایند فرز کاری، سطح تراشیده شده موازی با ستون ماشین می باشد. عمل پیشانی تراشی با ماشین فرزهای عمودی و ماشین فرزهای خاص پیشانی تراشی^۲ انجام می گیرد. این فرایند در ماشین فرزهای عمودی، می تواند با استفاده از لبه‌های برنده محیطی تیغه فرزهای انگشتی صورت گیرد و در ماشین‌های مخصوص پیشانی تراش با تیغه فرزهای پیشانی تراش انجام می شود. عمل پیشانی تراشی به خاطر وارد آمدن بار یکسان به سطح کار بسیار آرام و بی صدا انجام می گیرد. توان براده برداری در این روش در حدود ۲۰ درصد بیشتر از روش غلطکی می باشد. در ماشین فرزهای عمودی محور تیغه فرز باید وضعیتی کاملاً عمود نسبت به سطح قطعه داشته باشد، در غیر این صورت سطح قطعه کار صاف تراشیده نمی شود. لازم به ذکر است که یکی از قابلیت‌های ماشین فرز دروازه‌ای پیشانی تراشی است.



ماشین پیشانی تراش دروازه ای

۱-Face milling

۲-Boring

۴-۴- بغل تراشی^۱



بغل تراشی با ماشین فرز افقی

عمل بغل تراشی معمولاً با ماشین فرز افقی و با استفاده از تیغه فرز پولکی انجام می‌گیرد. در این روش تیغه فرز پولکی از پهلو قطعه کار را می‌تراشد، تیغه فرز پولکی به کار گرفته شده دارای سه لبه برنده می‌باشد.

بغل تراشی را می‌توان با استفاده از دو تیغه فرز انجام داد به طوری که تیغه فرزها دارای فاصله‌ای از یکدیگر هستند.

بغل تراشی با استفاده از دو تیغه فرز را استرادل^۲ می‌گویند.




زدن دو سطح بغل به صورت هم زمان (استرادل)

به دلیل احتمال برخورد قطعه کار با میله فرزگیر، بغل تراشی با تیغه فرز پولکی دامنه حرکت محدودی دارد. در دستور کار شماره ۴، در صورت بلند بودن طول قطعه کار می‌توان سطوح ۵ و ۶ را بغل تراشی کرد.

در دستور کار شماره ۵ مراحل بغل تراشی یک قطعه کار را پیگیری می‌کنیم. برای این فرایند از ابزار تیغه فرز انگشتی نیز می‌توانیم استفاده کنیم.


۴-۵- پله تراشی

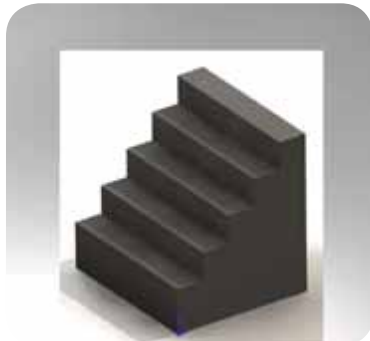

نمونه‌ای از یک قطعه پله‌ای شکل

پله تراشی یکی از فرایندهای فرزکاری است که در آن با استفاده از تیغه فرز بر روی سطح اختلاف ارتفاع ایجاد می‌کنند. به بیان دیگر اختلاف ارتفاع دو سطح کنار هم را پله می‌گویند. پله تراشی را با ماشین‌های فرز عمودی و افقی می‌توان انجام داد.

۵-۴-۱- پله تراشی با ماشین فرز عمودی

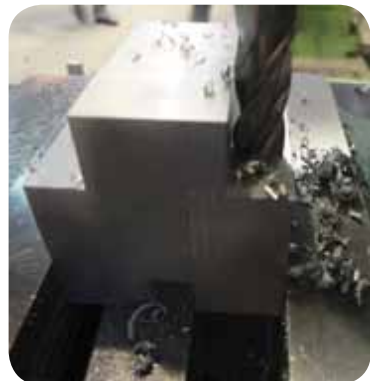

پله تراشی با تیغه فرز انگشتی

پله تراشی با ماشین فرز‌های عمودی و توسط تیغه فرز‌های انگشتی انجام می‌شود به طوری که از لبه‌های برنده محیطی و لبه‌های برنده پیشانی تیغه فرز انگشتی در این عمل استفاده می‌گردد.

۱-Side milling
۲-Straddle

۵-۴-۲- پله تراشی با ماشین فرز افقی

با استفاده از تیغه فرزهای غلطکی و یا پولکی سوار شده بر روی ماشین فرز افقی می‌توان عملیات پله تراشی را انجام داد. با ترکیب کردن چند تیغه فرز^۱ می‌توان چندین پله را هم زمان بر سطح کار ایجاد کرد^۲.



پله تراشی با ماشین فرز افقی

۵-۵- مواد خنک کننده

مواد خنک کننده موادی هستند که در هنگام عملیات براده‌برداری و یا تغییر شکل فلزات با روش‌های بدون براده‌برداری وظیفه خنک کردن و روغن کاری را به عهده دارند. بدین ترتیب وظایف مواد خنک کننده را می‌توان چنین بیان کرد:



نحوه پاشش صحیح مواد خنک کننده

الف- جلوگیری از چسبیدن براده به تیغه فرز

ب- کاهش حرارت حاصل از عملیات ماشین کاری

ج- روغن کاری بین ابزار و قطعه کار که نتیجه آن کم کردن مقاومت اصطکاکی و در نتیجه کاهش نیروی تلف شده می‌باشد.

د- افزایش دوام ابزار

ه- تاثیر در کیفیت سطح ماشین کاری شده

و- جلوگیری از زنگ زدن قطعه کار، ابزار و ماشین

در انتخاب مواد خنک کننده بایستی جنس ابزار، جنس قطعه کار و نحوه براده‌برداری را مورد توجه قرار دهیم. نحوه صحیح پاشش مواد خنک کننده بر روی منطقه ماشین کاری باید به گونه‌ای باشد که مایع خنک کننده دقیقاً بر روی ابزار برنده، اعمال شده و موجب دور شدن براده از محل فرز کاری نیز بشود. مایع خنک کننده باید به وفور و به طور مداوم بر روی منطقه ماشین کاری جریان داشته باشد.

مهم‌ترین موادی که به عنوان مواد خنک کننده به کار می‌روند به شرح ذیل می‌باشند:

۱- روغن‌های برش:

این روغن‌ها ممکن است از روغن‌های معدنی، حیوانی و یا گیاهی و در بعضی مواقع ترکیبی از آن‌ها باشد. این مواد در آب حل نمی‌شوند ولی برای افزایش قدرت چرب کاری به آن‌ها گوگرد اضافه می‌کنند.

۱- Gang milling

۲- Couple

۲- روغن های مته:

این روغن ها که نقش خنک کنندگی و چرب کاری را با هم به عهده دارند محلول هایی از صابون و روغن های معدنی هستند. نسبت اختلاط بستگی به مورد استفاده داشته و ممکن است ۵ تا ۲۵ درصد آن ها از مواد صابونی باشد. این مقدار بستگی دارد به این که نقش خنک کنندگی بیشتر مورد نظر باشد یا نقش چرب کاری.

۳- آب صابون :

این مایع که در صنایع فلزکاری ایران به همین نام (آب صابون) معروف است در حقیقت امولسیون از ۱۰ تا ۱۲ درصد روغن مته در آب است و به علت مقدار آب زیادی که دارد قابلیت خنک کنندگی و چرب کاری بالایی دارد. برای درست کردن آن باید از آبی استفاده نمود که املاح معدنی کمی داشته و همچنین نباید از آب خیلی سرد و یا خیلی گرم نیز استفاده نمود. همیشه باید آب را به روغن اضافه کرد و نه بالعکس. ماده خنک کننده نباید کثیف شود و به دلیل بیماری های پوستی که ممکن است بوجود آورد نبایستی دست را با آن شست. روغنی که برای تهیه آب صابون به کار می رود در ایران بنام روغن Z۱ معروف است.

۴- محلول سود:

این محلول اگر چه جزء روغن ها نمی باشد، ولی از آنجایی که در سنگ کاری به عنوان مایع خنک کننده مورد استفاده قرار می گیرد دارای اهمیت زیادی بوده و از مخلوط ۳ تا ۵ درصد سود در آب تهیه می شود. وجود سود مانع از زنگ زدن قطعات ماشین و قطعه کار می شود.

هیچگاه از مواد خنک کننده به عنوان مواد پاک کننده استفاده نکنید.

مواد خنک کننده پس از مدتی خاصیت خود را از دست می دهند و باید تخلیه شوند. تغییر رنگ و به صورت لجن در آمدن از نشانه های فاسد شدن آن می باشد.

| | |
|------------------------|----------------------|
| جنس قطعات متناسب با آن | نوع مایع خنک کننده |
| چدن | خشک - هوای فشرده |
| آلومینیوم | نفت سفید |
| فولاد | آب صابون - محلول سود |

نکات ایمنی مربوط به مواد خنک کننده :

۱- بخشی از مواد خنک کننده ممکن است به دلیل حرارت بالا به صورت بخار در محیط وجود داشته باشد که برای فرد مضر می باشد، لذا استفاده از ماسک در حین کار الزامی است.

۲- ترکیبات مورد استفاده به عنوان مایع خنک کننده ممکن است با سطح ابزار، گیره و میز دستگاه ترکیب و موجب خوردگی و زنگ زدگی سطوح فلزی شود. لذا در پایان کار حتماً سطوح را خشک کنیم.

معمولا در ماشین‌ها از فضای خالی داخل پایه ماشین به عنوان محل ذخیره مایع خنک کننده استفاده می‌شود.



پایه ماشین محلی
برای ذخیره مایع خنک کننده

در هنگام کار از این خطرات بزرگ اجتناب کنیم و این نکات ایمنی را به خاطر داشته باشیم.

ماشین‌های فرز ایمن هستند، اما با وجود ایمن بودن، خطر هم دارند که این خطرات بیشتر مربوط به رعایت نکردن نکات ایمنی توسط کاربر و برخی نیز مربوط به ماشین است. از جمله چرخش سریع ابزار، پرتاب براده، درست نبستن قطعه کار که می‌تواند موجب پرتاب شدن قطعه یا شکستن ابزار شود. در این جا بایست اشتباهاتی که ممکن است ایجاد خطر کند را متذکر شویم. این موارد جدای از خطرات ناشی از بریدن انگشت، آسیب دیدن چشم در اثر عینک نزدن و نظایر آن است.

۱- لقی در ماشین که می‌تواند در براده‌برداری همراه موجب شکستن ابزار شود.

۲- خم شدن ابزار در اثر نیروهای وارده که می‌تواند موجب پایین آمدن کیفیت سطح و یا شکستن ابزار شود

۳- عدم استفاده صحیح بلوک هایی که در رو بنده ها به عنوان زیر سری (تکیه گاه) استفاده می شود.

۴- صلبیت (عدم تغییر شکل در اثر نیروی وارده)، که می‌تواند مربوط به ابزار، قطعه کار و سیستم گیره بندی باشد.

۵- سطح گیره باید عاری از براده بوده و قطعه را به طور مطمئنی در بر بگیرد. محلی که به عنوان نشیمنگاه قطعه محسوب می‌شود نیز باید کاملاً تمیز و یکنواخت باشد.



ابزاری که در اثر اعمال نیرو خم شده است

۷-۵ مشکلاتی که در هنگام ماشین کاری ممکن است رخ دهد و روش

برطرف کردن آنها

۱- جابه جایی قطعه در حین فرز کاری.

علت:

- ۱- قطعه کار به طور مطمئن بسته نشده است
- ۲- فشار بیش از حد ابزار به قطعه کار
- ۳- محکم نکردن کامل قطعه به دلیل شکل قطعه

راه حل:

- ۱- استفاده از گیره‌ای که فک‌ها به طور موازی سطوح قطعه را در برمی‌گیرد.
- ۲- استفاده از رو بنده‌های پله‌ای.

۲- انتخاب نادرست ابزار:

بلندی و بیرون زدگی زیاد ابزار از فشنگی:

عیوب:

- ۱- چرخش ابزار در داخل فشنگی (کُلت) هنگام تماس با قطعه کار
- ۲- پدید چتر^۱ یا کرنجه شدن سطح
- ۳- شکستن ابزار

راه حل:

- ۱- همیشه از ابزار کوتاه‌تر استفاده کنیم. چرا که خم شدن ابزار کمتر اتفاق می‌افتد.
- ۲- با استفاده از آچار مخصوص مهره نگهدارنده ابزار را محکم کنیم.
- ۳- میله کشش ابزار را در حین کار دوباره بازرسی شود.

۳- انتخاب نادرست سرعت ابزار:

عیوب: نتایج حاصل از انتخاب دور بالاتر:

- ۱- چتر (مُضَرَس شدن سطح) ۲- فرسایش ابزار ۳- سخت شدن سطح قطعه.

نتایج حاصل از پایین بودن دور: ۱- عدم کیفیت سطح ۲- صدمه دیدن ابزار،
۳- انبساط حرارتی.

راه حل: ۱- همیشه عده دوران را محاسبه کنید. ۲- از مایع خنک کننده استفاده کنید.

۴- کند بودن ابزار:

عیوب:

- ۱- حرارت بالا و وجود براده‌های داغ که می‌تواند فرزکار را بسوزاند.
- ۲- سخت شدن سطح قطعات در اثر افزایش حرارت.
- ۳- محبوس شدن براده در داخل ابزار مخصوصاً آلومینیوم.

راه حل:

- ۱- کنترل ابزار قبل از استفاده.
- ۲- استفاده از مایع خنک کننده.
- ۳- استفاده صحیح از سرعت و پیشروی.
- ۴- دیدن فرایند و شنیدن صداهای در حین کار.

۵- عملکرد نادرست فرزکار:

خطا در حرکت دادن و خطا در زمان

عیوب:

- ۱- جابجایی نادرست ابزار و تماس با قطعاتی مثل گیره، میز ماشین و بستن ناصحیح فیکسچرها بر سر راه ابزار و شاید شکستن و آسیب ابزار.
- ۲- عدم چرخش صحیح ابزار که عمدتاً اتفاق می‌افتد.

راه حل:

- ۱- شناخت و مرور عملکرد کنترلی هر ماشین
- ۲- تفکر قبل از عمل
- ۳- اطلاع از نحوه توقف اضطراری ماشین.

۶- سرعت پیشروی بالا:

عیوب:

- ۱- سطح خشن قطعات.
- ۲- شکستن یا جابجایی ابزار.

راه حل:

- ۱- آگاهی بیشتر در خصوص سرعت پیشروی مناسب.
- ۲- حرکت کردن آهسته و بعد افزایش سرعت به صورت پیوسته.

۷- اعمال روش براده برداری همراه بدون در نظر گرفتن شرایط

عیوب:

- ۱- شکستن ابزار.
- ۲- کشیده شدن قطعه زیر ابزار.

راه حل:

- ۱- قفل کردن جا بجایی های گیره و میز.
- ۲- گرفتن لقی ها.

۸- جا ماندن آچار بر روی میله کشش:

عیوب:


پرتاب شدن آچار و ایجاد خطر.

راه حل:

- ۱- هرگز دست خود را از آچاری که بر روی ماشین است برنداریم.
- ۲- همیشه کنترل کنیم قبل از روشن شدن ماشین ابزار جانمانده باشد.
- ۳- از تجمع ابزار بر روی میز ماشین حین کار خودداری کنیم.

کف تراشی

به دلیل اهمیت این واحد کار و زمان مناسب آن، پیشنهاد می‌شود فعالیت‌های ردیف ۱ تا ۵ به صورت فردی و یا گروه‌های با تعداد کمتر صورت پذیرد.

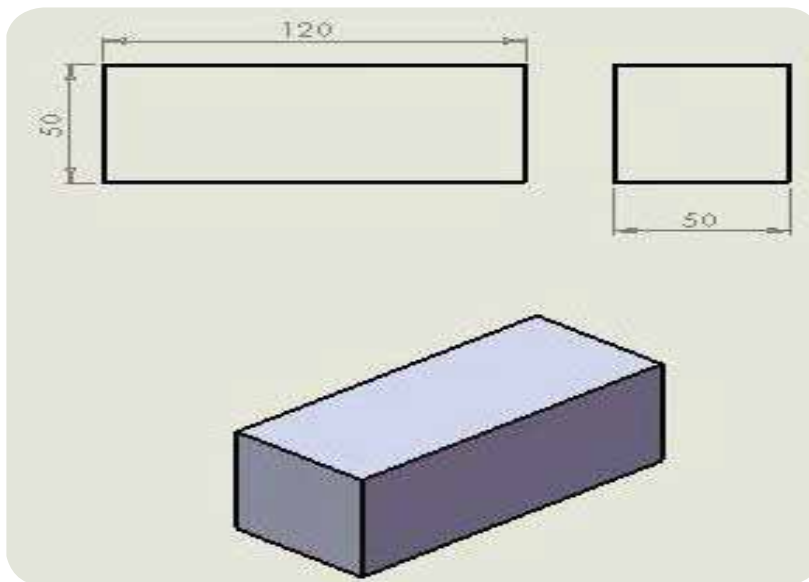

جدول DIN ISO ۷۱۶۸ تولرانس‌های آزاد را در سه کیفیت سطح نشان می‌دهد که لازم است در کلیه نقشه‌ها مد نظر قرار گیرد.

| جدول DIN ISO 7168 | | | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| اندازه | از 0.5 تا 3 میلی‌متر | از 3 تا 6 میلی‌متر | از 6 تا 30 میلی‌متر | از 30 تا 120 میلی‌متر | از 210 تا 400 میلی‌متر |
| درجه تولرانس | | | | | |
| f (ظریف) | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.1 | ± 0.15 | ± 0.2 |
| m (متوسط) | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.3 | ± 0.5 |
| g (خشن) | ± 0.15 | ± 0.2 | ± 0.5 | ± 0.8 | ± 1.2 |

| شماره | تعداد | مشخصات قطعه | اندازه ماده اولیه | جنس ماده‌ی اولیه | شماره واحد کار | شماره کار عملی |
|-------|-------|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| ----- | ۱ | شمش مکعبی | ۱۲۵×۵۵×۵۵ | S ۳۷ | ۳ | ۱ |
| | | مقیاس: ۱:۱ | کف تراشی | | | زمان: ۴ ساعت |
| | | استاندارد: ISO | | | | هدف آموزشی: |

جدول تجهیزات و ابزار

| تعداد | مشخصات فنی | ابزارهای لازم |
|-------|------------------------------|--|
| ۱ | افقی، عمودی یا انیورسال | ۱- ماشین فرز |
| ۱ | متناسب با میله فرزگیر یا کلت | ۲- تیغه فرز تیغچه‌دار یا انگشتی یا غلطکی |
| ۱ | آچار تخت و آچار آلن | ۳- آچارهای باز کردن و بستن |
| ۱ | دقت ۰,۰۱ میلیمتر | ۴- ساعت اندازه‌گیری یا صفحه صافی |

مراحل انجام کار

| شکل | شرح مراحل کار | ردیف |
|---|--|------|
|  | طبق نقشه قطعه کار را خط‌کشی کنید. | ۱ |
|  | تیغه فرز مناسب را انتخاب کرده و بر روی دستگاه فرز ببندید. | ۲ |
|  | قطعه کار را بر روری میز ماشین، توسط گیره یا روبنده محکم کنید | ۳ |

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>تعداد دور تیغه فرز را انتخاب کرده و بر روی دستگاه تنظیم کنید. در این دستور کار مقدار عده دوران را هنر آموز محترم تعیین می کند.</p> | ۴ |
|  | <p>حرکت دادن میز به طور دستی و کنترل عدم برخورد ابزار با گیره یا روپنده.</p> | ۵ |
|  | <p>قفل کردن محورهایی که نیاز به جابه جایی آن‌ها نیست.</p> | ۶ |
|  | <p>کنترل کردن مخزن آب صابون و سیستم مایع خنک کننده قبل از براده برداری.</p> | ۷ |
|  | <p>دستگاه فرز را روشن کنید و ابزار را با سطح کار مماس کنید. روشن کردن دستگاه و مماس کردن تیغه فرز با قطعه کار جهت صفر کردن فلکه بار دهی است. (پیشروی میز توسط دست انجام شود).</p> | ۸ |
|  | <p>بیرون آوردن تیغه فرز از روی کار و بار دهی و سپس انجام عملیات ماشین کاری. با توجه به مشخص نمودن عمق بار از سطح کار براده برداری کنید. در حین انجام فرایند نکات ایمنی را رعایت کنید.</p> | ۹ |

| | | |
|---|--|-----------|
|  | <p>در هنگام فرزکاری از مایع خنک کننده متناسب با جنس قطعه کار استفاده کنید.</p> | <p>۱۰</p> |
|  | <p>سطوح فرز کاری شده را کنترل کنید. کنترل سطح کف تراشی شده از دو جهت می تواند صورت گیرد یکی کنترل موازی بودن سطح که با استفاده از ساعت اندازه گیری و صفحه صافی انجام می شود و دیگری کنترل سطح با استفاده از حرکت قطعه بر روی یک سطح صاف دوده مالی شده می باشد.</p> | <p>۱۱</p> |
| | <p>(در پایان کار، قطعه را با قطعه دستور کار شماره ۲ مقایسه کنید.)</p> | <p>۱۲</p> |
| <p>ارائه قطعه کار یا گزارش به هنرآموز محترم</p> | | |
| <p>ارزش یابی نهایی</p> | | |

کف تراشی

قطعه ای به ابعاد ۱۰۰×۱۰۰×۵۰ را بر روی ماشین فرز و با استفاده از گیره بسته و از تیغه فرز غلطکی به قطر ۵۰ دو سطح آن را خشن کاری و سپس پرداختکاری کنید. در پایان آن را با قطعه ایجاد شده در دستور کار شماره ۱ مقایسه کنید. (با استفاده از رابطه ریاضی عده دوران را محاسبه کنید و از جدول ذیل مقدار پیشروی را در نظر بگیرید)

| | | |
|---------------------------|-----------------|--------------|
| عمق بار | پیشروی (پرداخت) | پیشروی (خشن) |
| ۰,۵ میلیمتر | ۶۰m/min | ۱۰۰ Mm/min |
| سرعت برش برای تیغه فرز SS | 16 m/mim | 32 m/min |

| اندازه | از 0.5 تا 3 | از 3 تا 6 | از 6 تا 30 | از 30 تا 120 | از 210 تا 400 |
|--------------|-------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| درجه تولرانس | | | | | |
| f (ظریف) | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.1 | ± 0.15 | ± 0.2 |
| m (متوسط) | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.3 | ± 0.5 |
| g (خشن) | ± 0.15 | ± 0.2 | ± 0.5 | ± 0.8 | ± 1.2 |

| شماره کار عملی | شماره واحد کار | جنس ماده ی اولیه | اندازه ماده اولیه | مشخصات قطعه | تعداد | شماره |
|----------------|--|------------------|-------------------|-------------|-------|------------|
| ۲ | ۳ | ----- | ----- | شمش مکعبی | ۱ | ----- |
| زمان: ۴ ساعت | هدف آموزشی: انجام عملیات کف تراشی با توجه به مقادیر محاسبه شده عده دوران، پیشروی و مقایسه آن به سطح قطعه دستور کار شماره ۱ | | | | | مقیاس: ۱:۱ |
| درجه تولرانس: | استاندارد: ISO | | | | | |

جدول تجهیزات و ابزار

| تعداد | مشخصات فنی | ابزارهای لازم |
|-------|---------------------|----------------------------------|
| ۱ | افقی | ۱- ماشین فرز |
| ۱ | غلطکی قطر ۵۰ | ۲- تیغه فرز SS |
| ۱ | ۱۰۰×۱۰۰×۵۰ | ۳- قطعه کار |
| ۱ | آچار تخت و آچار آلن | ۴- آچارهای باز کردن و بستن |
| ۱ | دقت ۰,۰۱ | ۵- ساعت اندازه گیری یا صفحه صافی |

مراحل انجام کار (برای خشن کاری و پرداخت کاری)


| ردیف | شرح مراحل کار | شکل |
|------|---|---|
| ۱ | طبق نقشه قطعه کار را خط کشی کنید. |  |
| ۲ | عده دوران را محاسبه و انتخاب کنید. | $V = \frac{\pi \times d \times n}{1000} \Rightarrow n = \frac{1000 \times v}{\pi \cdot d}$ $n = \frac{1000 \times 16}{3 \cdot 14 \times 50} =$ <p>عده دوران قابل تنظیم (خشن کاری) $n = 100$ به همین ترتیب با سرعت برش ۲۲ برای پرداخت: $n = 101$ $n = 150$</p> |
| ۳ | نگهدارنده‌های قطعه را تنظیم و قطعه را ببندید. |  |

| | | |
|---|---|----------|
|  | <p>۴ سرعت پیشروی را بر روی دستگاه تنظیم کنید.</p> | <p>۴</p> |
|  | <p>۵ میز را به طور دستی حرکت دهید و عدم برخورد ابزار با گیره یا روبنده را کنترل کنید.</p> | <p>۵</p> |
|  | <p>۶ محورهایی که نیاز به جابه جایی آنها نیست را قفل کنید.</p> | <p>۶</p> |
|  | <p>۷ مخزن و سیستم مایع خنک کننده را قبل از شروع براده برداری کنترل کنید.</p> | <p>۷</p> |
|  | <p>۸ دستگاه فرز را روشن کنید و ابزار را با سطح کار مماس کنید. روشن کردن دستگاه و مماس کردن تیغه فرز با قطعه کار جهت صفر کردن فلکه بار دهی است. (پیشروی میز توسط دست انجام شود).</p> | <p>۸</p> |
|  | <p>۹ تیغه فرز را از روی کار بیرون آورید و بار دهی کنید سپس عملیات ماشین کاری را انجام دهید.</p> | <p>۹</p> |

| | | |
|---|---|-----------|
|  | <p>با توجه به مشخص نمودن عمق بار از سطح کار براده برداری کنید. در حین انجام فرایند نکات ایمنی را رعایت کنید. در هنگام فرزکاری از مایع خنک کننده متناسب با جنس قطعه کار استفاده کنید.</p> | <p>۱۰</p> |
|  | <p>سطوح فرز کاری شده را کنترل کنید. کنترل سطح کف تراشی شده از دو جهت می تواند صورت گیرد یکی کنترل موازی بودن سطح که با استفاده از ساعت اندازه گیر و صفحه صافی انجام می شود و دیگری کنترل سطح با استفاده از حرکت قطعه بر روی یک سطح صاف دوده مالی شده می باشد.</p> | <p>۱۱</p> |
| | <p>(در پایان کار، قطعه را با قطعه کار دستور کار شماره ۱ مقایسه کنید.)</p> | <p>۱۲</p> |
| | <p>ارائه قطعه کار یا گزارش به هنر آموز محترم</p> | |
| | <p>ارزش یابی نهایی</p> | |

کف تراشی معکوس و همراه

قطعه به ابعاد ۱۰۰×۵۰×۵۰ را آماده کنید. سپس فرایند کف تراشی با یک تیغه فرز پیشانی تراش را در دو سطح آن انجام داده و با هم مقایسه کنید. (در یک سطح تیغه فرز به قطر ۶۰ میلیمتر را در وسط قطعه قرار داده و در سطح دوم با ۱۰ میلیمتر جابجایی مرکز تیغه فرز از مرکز کار فرایند را انجام دهید)

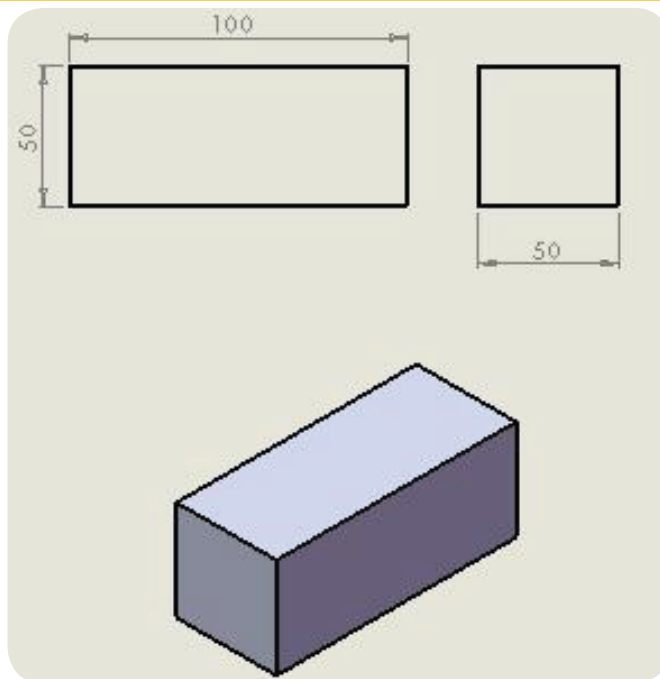

جدول DIN ISO 7168


| اندازه درجه تولرانس | از 0.5 تا 3 | از 3 تا 6 | از 6 تا 30 | از 30 تا 120 | از 210 تا 400 |
|---------------------------|-------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| f (ظریف) | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.1 | ± 0.15 | ± 0.2 |
| m (متوسط) | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.3 | ± 0.5 |
| g (خشن) | ± 0.15 | ± 0.2 | ± 0.5 | ± 0.8 | ± 1.2 |

| شماره | تعداد | مشخصات قطعه | اندازه ماده اولیه | جنس ماده اولیه | شماره واحد کار | شماره کار عملی |
|-------|-------|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| ----- | | قطعه | ----- | ----- | ۳ | ۳ |
| | | مقیاس: ۱:۱ | هدف‌های آموزشی: | | | زمان: ۴ ساعت |
| | | استاندارد: ISO | مقایسه کیفیت سطح در دو روش معکوس و همراه | | | درجه تولرانس: |

جدول تجهیزات و ابزار

| تعداد | مشخصات فنی | ابزارهای لازم |
|-------|---------------------|----------------------------------|
| ۱ | افقی یا انیورسال | ۱- ماشین فرز |
| ۱ | قطر ۶۰ میلیمتر | ۲- تیغه فرز پیشانی تراش |
| ۱ | آچار تخت و آچار آلن | ۳- آچارهای باز کردن و بستن |
| ۱ | دقت ۰/۰۱ میلیمتر | ۴- ساعت اندازه گیری یا صفحه صافی |

مراحل انجام کار

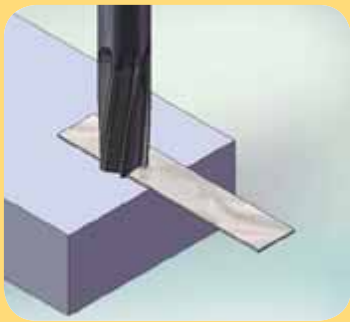
| ردیف | شرح مراحل کار | شکل |
|------|--|---|
| ۱ | تیغه فرز را طبق اصول و نکات گفته شده ببندید. |  |
| ۲ | قطعه کار را با استفاده از گیره ببندید. |  |
| ۳ | مقدار عده دوران و سرعت پیشروی را محاسبه و تنظیم کنید. |  |
| ۴ | تیغه فرز را با سطح کار مماس و انجام عملیات فرز کاری را شروع کنید |  |
| ۵ | شکل نهایی قطعه کار | |

ارائه قطعه کار یا گزارش به هنر آموز محترم

ارزشیابی نهایی

گونیا کاری

قطعه ای مکعبی مستطیل به ابعاد $100 \times 50 \times 50$ را آماده کنید و به ترتیب چهار سطح آن را گونیا کاری کنید. تا پس از اتمام عمل گونیا کاری ابعاد قطعه $90 \times 46 \times 45$ شود. همچنین عمود بودن سطوح را نیز در پایان کنترل کنید.

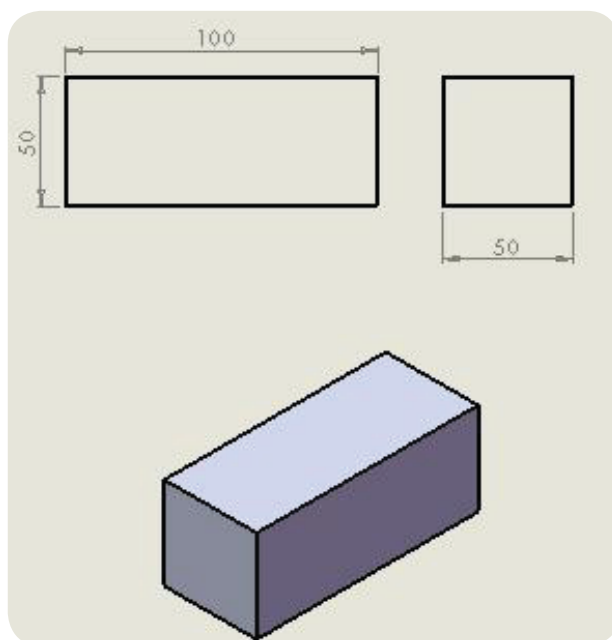

جدول DIN ISO 7168

| اندازه | از 0.5 تا 3 | از 3 تا 6 | از 6 تا 30 | از 30 تا 120 | از 210 تا 400 |
|-----------------|-------------|------------|------------|--------------|---------------|
| درجه تولرانس | | | | | |
| f (ظریف) | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.1 | ± 0.15 | ± 0.2 |
| m (متوسط) | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.3 | ± 0.5 |
| g (خشن) | ± 0.15 | ± 0.2 | ± 0.5 | ± 0.8 | ± 1.2 |


| شماره | تعداد | مشخصات قطعه | اندازه ماده اولیه | جنس مادهی اولیه | شماره واحد کار | شماره کار عملی |
|----------------|-------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|
| ----- | | قطعه | ----- | S ۳۷ | ۳ | ۴ |
| مقیاس: ۱:۱ | | | هدف آموزشی: | | | زمان: ۴ ساعت |
| استاندارد: ISO | | | گونیا کاری | | | درجه تولرانس: |

جدول تجهیزات و ابزار


| تعداد | مشخصات فنی | ابزارهای لازم |
|-------|--------------------------|---------------|
| --- | افقی، عمودی یا انیورسال | ۱- ماشین فرز |
| --- | غلطکی - پیشانی یا انگشتی | ۲- تیغه فرز |
| ۱ | برای کنترل تعامد | ۳- گونیا مویی |
| ۱ | دقت ۰,۰۱ | ۴- کولیس |

مراحل انجام کار

| شکل | شرح مراحل کار | ردیف |
|---|---|------|
|  | <p>یک تیغه فرزمثلاً غلطکی را بر روی میل فرزگیر دو طرفه بسته و آن را مطابق اصول آموخته شده بر روی دستگاه فرز افقی سوار کنید.</p> | ۱ |
|  | <p>مقدار عده دوران و سرعت پیشروی را محاسبه و تنظیم کنید.</p> | ۲ |

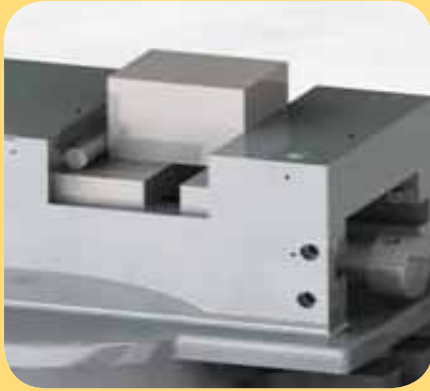

۳ قطعه کار را بر روی یک گیره مناسب ببندید و از استحکام آن اطمینان حاصل کنید. استفاده از زیر سری در صورت نیاز و میله استوانه ای الزامی است. قطعه را طوری در گیره قرار دهید که طول ۱۵۰ میلی متر در راستای فک های گیره قرار گیرد.

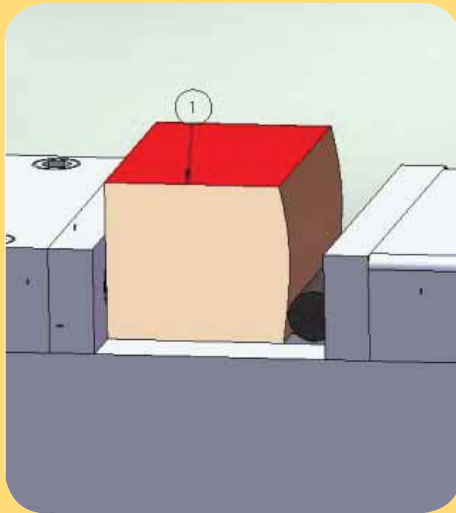

۴ سطح شماره ۱ را یک بار خشن کاری کرده تا اختلاف ارتفاع نقاط مختلف آن از بین برود. سپس یک فرز کاری ظریف بر روی آن انجام دهید. عمل فرز کاری را به ترتیب بر روی سطوح ۲ و ۳ و ۴ انجام دهید. کنترل ابعاد قطعه بعد از فرز کاری هر سطح ضروری است. بعد از فرز کاری چهار سطح مورد نظر قطعه را از جهت طول ۱۵۰ میلی متر به طور عمودی بین گیره بسته و برای این کار از گونیای مویی می توانید استفاده کنید. سپس سطح شماره ۵ را فرز کاری کرده و بعد با گردش قطعه و گونیا کردن مجدد آن سطح شماره ۶ را فرز کاری کنید.




۵ در پایان با استفاده از وسایل اندازه گیری ابعاد قطعه و با استفاده از گونیا مویی عمود بودن اضلاع را کنترل کنید.

ارائه قطعه کار یا گزارش به هنرآموز محترم

ارزشیابی نهایی

گونیا کاری

قطعه ای به ابعاد $250 \times 50 \times 50$ را در نظر بگیرید. این قطعه به دلیل بلند بودن برای تراشیدن مقطع 50×50 آن نمی توان آن را به طور ایستاده بین گیره بست، لذا قطعه را به طور افقی بین فک های گیره بسته سپس از پهلو با تیغه فرز انگشتی و با ماشین فرز عمودی پیشانی تراشی کنید.

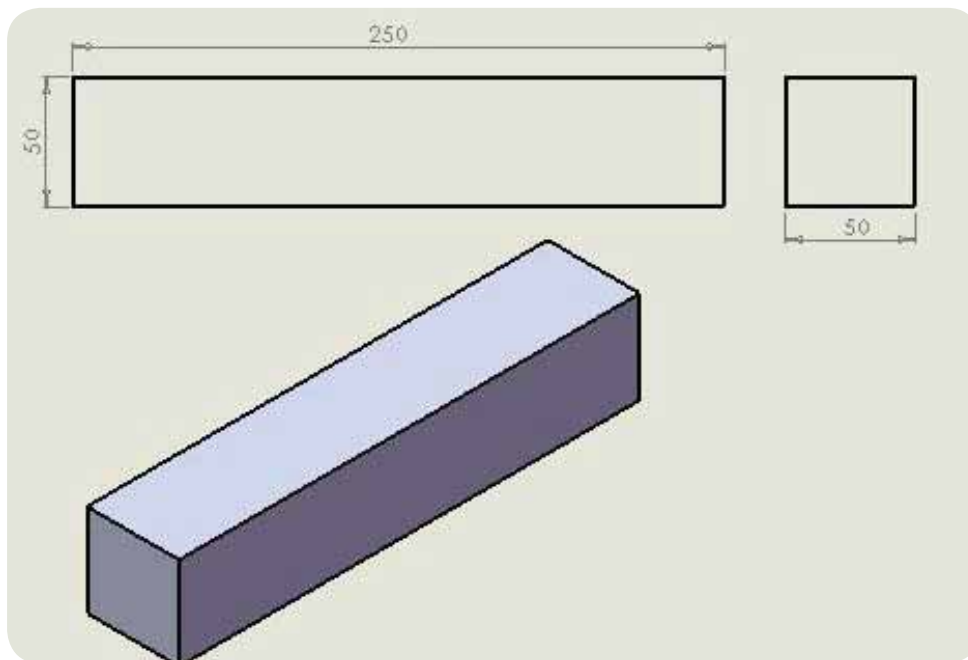

جدول DIN ISO 7168

| اندازه | از 0.5 تا 3 | از 3 تا 6 | از 6 تا 30 | از 30 تا 120 | از 210 تا 400 |
|-----------------|-------------|------------|------------|--------------|---------------|
| درجه تولرانس | | | | | |
| f (ظریف) | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.1 | ± 0.15 | ± 0.2 |
| m (متوسط) | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.3 | ± 0.5 |
| g (خشن) | ± 0.15 | ± 0.2 | ± 0.5 | ± 0.8 | ± 1.2 |



| شماره | تعداد | مشخصات قطعه | اندازه ماده اولیه | جنس ماده ی اولیه | شماره واحد کار | شماره کار عملی | |
|-------|-------|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| ----- | | قطعه ۱ | ----- | St ۳۷ | ۳ | ۶ | |
| | | مقیاس: ۱:۱ | گونیا کاری | | | هدف آموزشی: | زمان: ۴ ساعت |
| | | استاندارد: ISO | | | | | |

جدول تجهیزات و ابزار

| تعداد | مشخصات فنی | ابزارهای لازم |
|----------------|----------------------------|------------------------------|
| ۱ | انیورسال | ۱- ماشین فرز |
| هر کدام یک عدد | تیغه فرز انگشتی ۱۶ میلیمتر | ۲- تیغه فرز کف تراش و انگشتی |
| ۱ | برای کنترل تعامد | ۳- گونیا مویی |
| ۱ | دقت ۰,۰۱ | ۴- کولیس |


مراحل انجام کار

| ردیف | شرح مراحل کار | شکل |
|------|--|---|
| ۱ | تیغه فرز انگشتی به قطر ۱۶ میلی متر را بر روی دستگاه ببندید. |  |
| ۲ | قطعه کار را با استفاده از یک گیره بر روی میز ماشین ببندید. |  |
| ۳ | تنظیمات و محاسبات لازم را انجام داده و دستگاه را تنظیم کنید. (تنظیم عده دوران و سرعت پیشروی) |  |
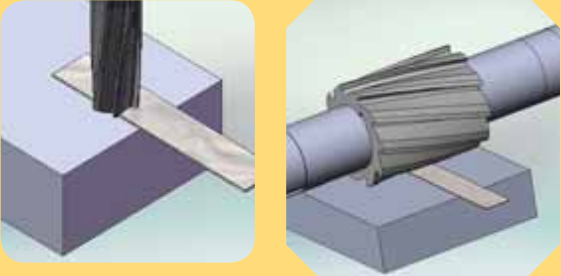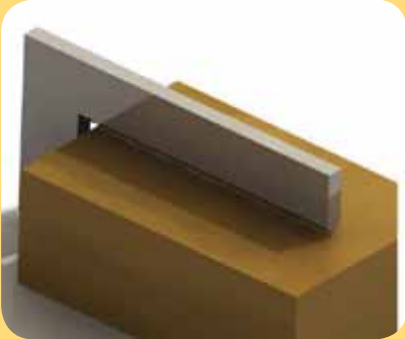
| | | |
|---|---|----------|
|  | <p>تیغه فرز را بر روی سطح مورد نظر مماس کرده و پس از تماس با کار بیرون آمده و عمل پیشانی تراشی را انجام دهید. رعایت نکات فنی از قبیل عدم تداخل ابزار با کار و محکم بودن قطعه را مد نظر داشته باشید. رعایت نکات ایمنی در حین کار الزامی است.</p> | <p>۴</p> |
|  | <p>کنترل سطح فرز کاری با وسایل کنترل و اندازه گیری ابعاد را انجام دهید.</p> | <p>۵</p> |
| <p>ارائه قطعه کار یا گزارش به هنر آموز محترم</p> | | |
| <p>ارزشیابی نهایی</p> | | |

پله تراشی

مطابق نقشه داد شده پله های ایجاد شده بر روی سطح قطعه کار را با استفاده از ماشین فرز عمودی و تیغه فرز انگشتی انجام دهید. نقشه های آورده شده متشکل از ۶ قطعه است که شامل پله تراشی و گونیا کاری می باشد. در پایان با کنار هم قرار دادن آنها یک مکعب تشکیل می شود. این پروژه با صلاحدید هنرآموز محترم می تواند انجام شود.

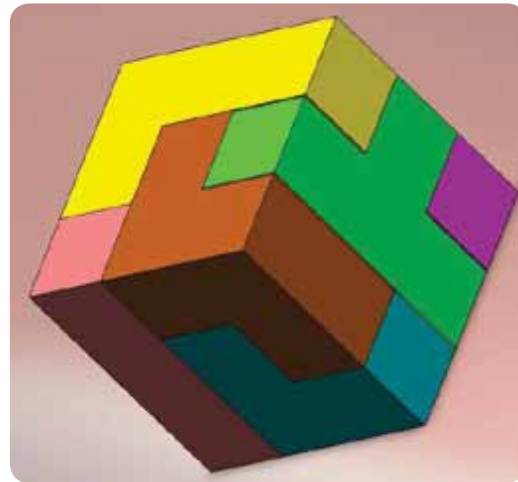

جدول DIN ISO 7168

| اندازه | از 0.5 تا 3 | از 3 تا 6 | از 6 تا 30 | از 30 تا 120 | از 210 تا 400 |
|-----------------|-------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| درجه تولرانس | | | | | |
| f (ظریف) | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.1 | ± 0.15 | ± 0.2 |
| m (متوسط) | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.3 | ± 0.5 |
| g (خشن) | ± 0.15 | ± 0.2 | ± 0.5 | ± 0.8 | ± 1.2 |



| شماره | تعداد | مشخصات قطعه | اندازه ماده اولیه | جنس مادهی اولیه | شماره واحد کار | شماره کار عملی | |
|-------|-------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| ----- | ۶ | قطعه | ۴۰×۶۰ و ۴۰×۴۰ | آلومینیوم | ۳ | ۷ | |
| | | مقیاس: ۱:۱ | پله تراشی | | | هدف آموزشی: | زمان: هر قطعه ۶ ساعت |
| | | استاندارد: ISO | | | | | |



جدول تجهیزات و ابزار



| تعداد | مشخصات فنی | ابزارهای لازم |
|-------|-----------------------|--------------------|
| --- | عمودی یا انیورسال | ۱- ماشین فرز |
| --- | قطر حداقل ۱۰ میلی متر | ۲- تیغه فرز انگشتی |
| ۱ | دقت ۰,۰۱ میلی متر | ۳- کولیس |
| ۱ | ۴۵×۵۰×۵۰ | ۴- قطعه خام |
| ۵ | ۶۵×۵۰×۵۰ | |

عنوان نقشه کار

مکعب شش تکه

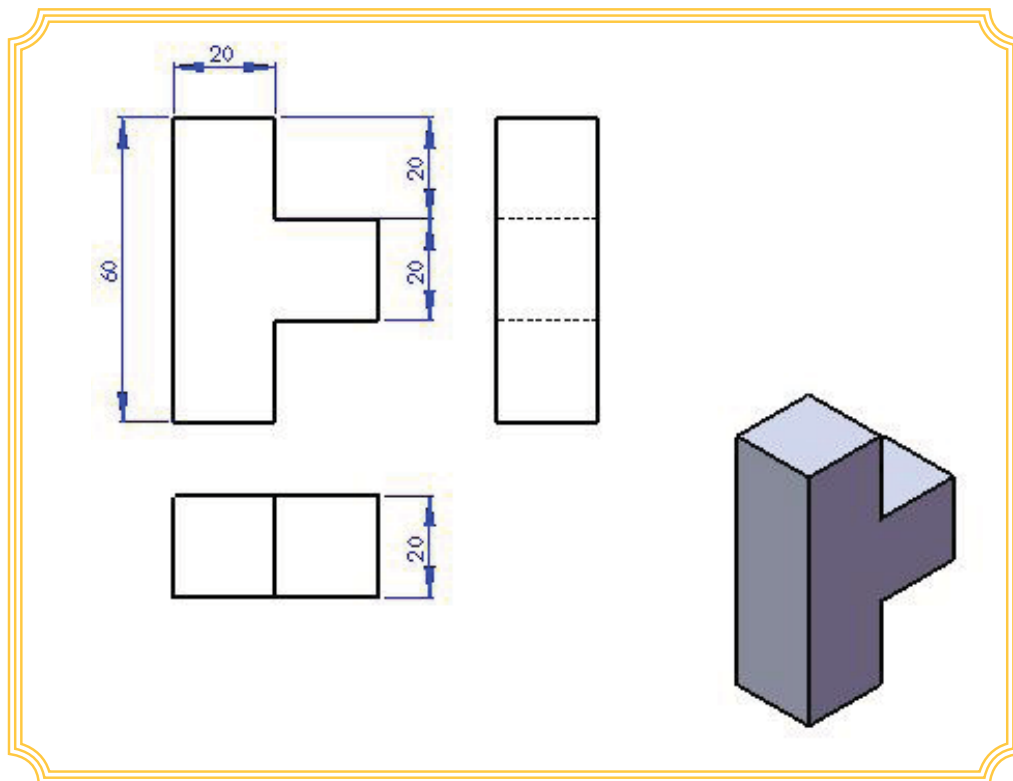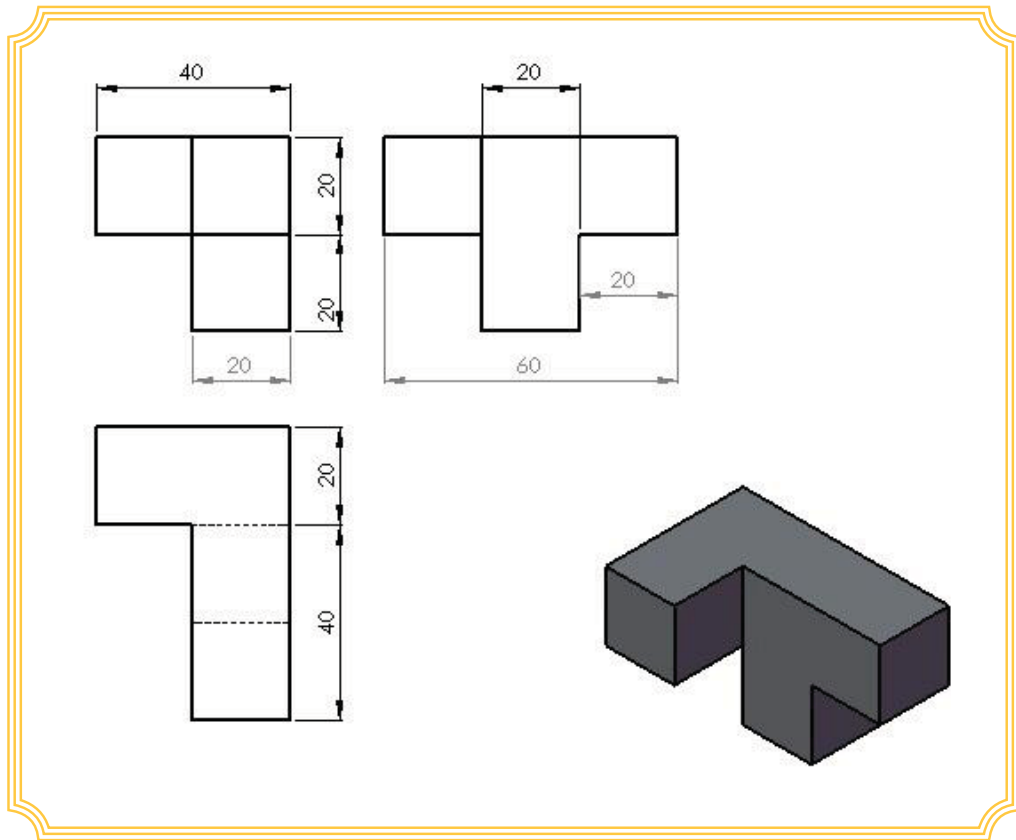

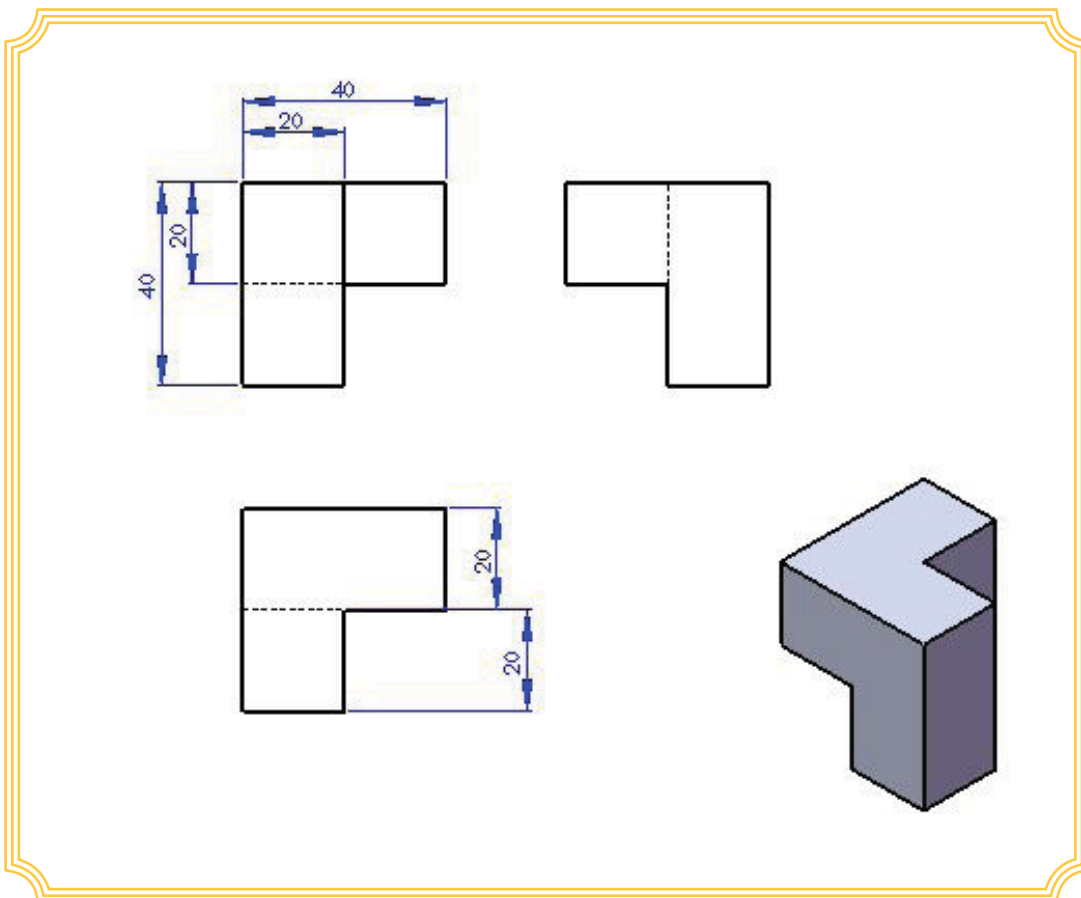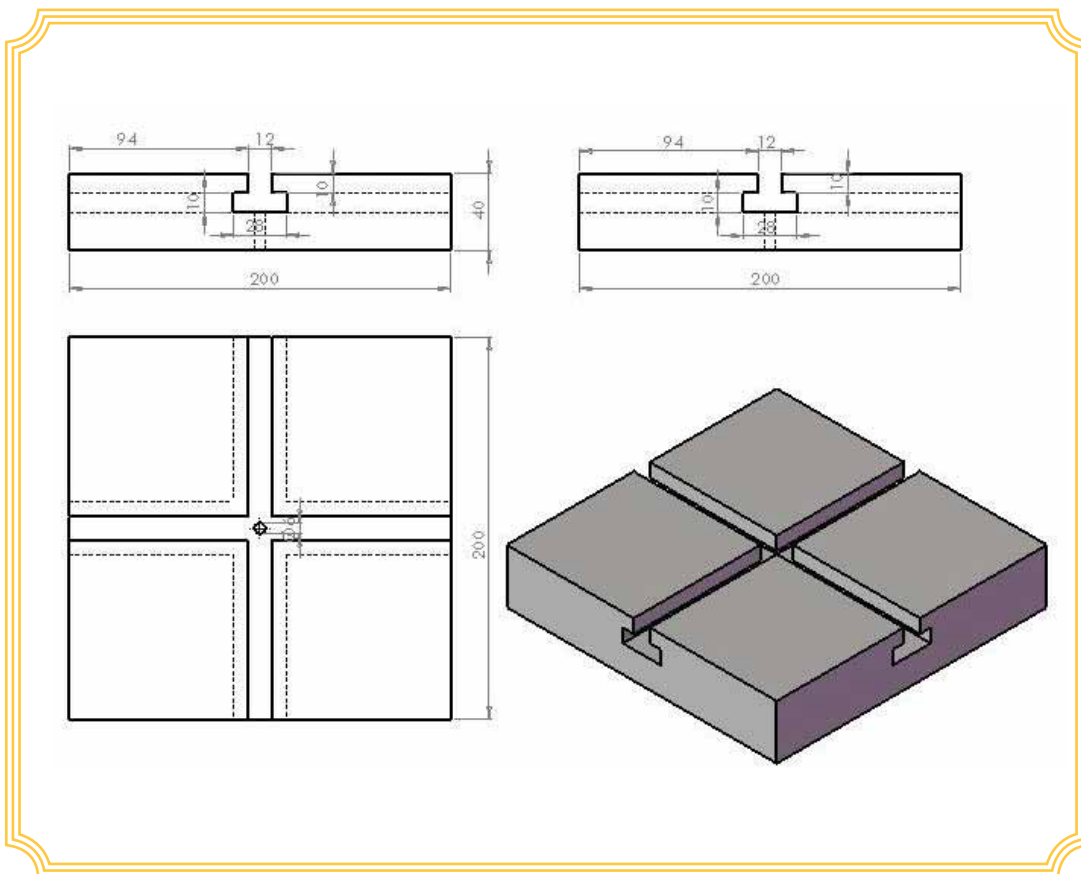

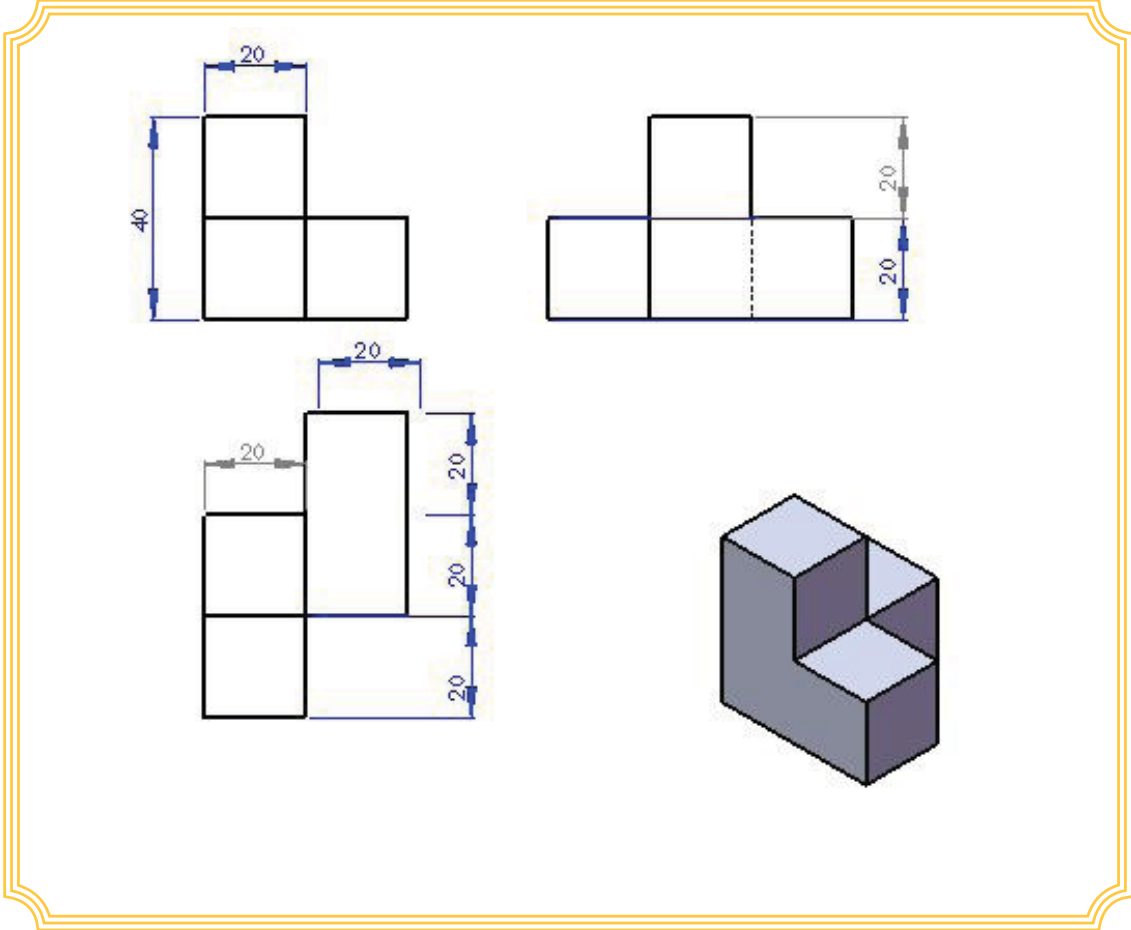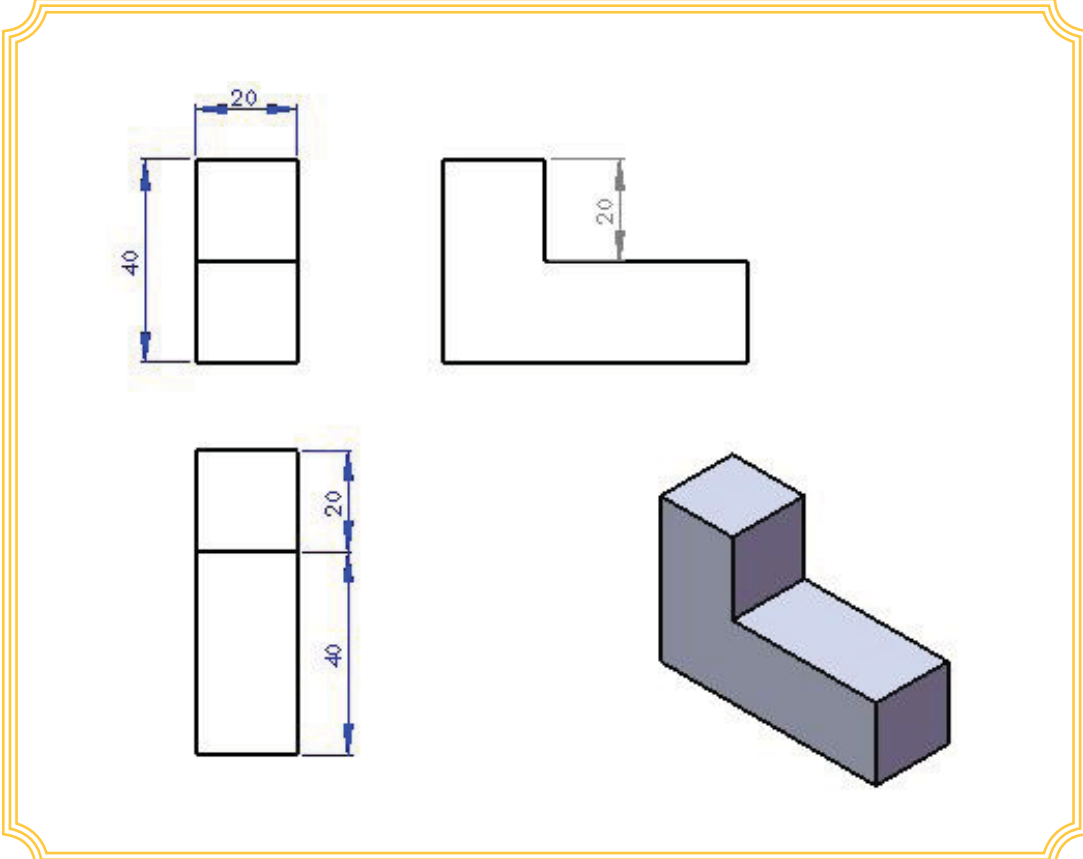

ارزشیابی پایانی

سوالات نظری (۱۵ دقیقه)

سوالات صحیح و غلط:

- ۱- با ماشین فرز افقی می‌توان پله تراشی کرد.
 - ۲- گونیا مویی در کنترل عمود بودن دو سطح دقیق‌تر از گونیا فلزی است.
- سوالات کوتاه پاسخ یا جای خالی:**
- ۳- ماده خنک کننده قطعات چدنی چیست؟
 - ۴- در چهارگوش کردن یک قطعه، بعد از زدن سطح اول آن را به فک گیره می‌چسبانیم.

سوالات چند گزینه‌ای:

- ۵- عوامل قابل تنظیم بر روی ماشین‌های فرز عبارتند از:
 - الف- عده دوران و سرعت برش
 - ب- عده دوران و سرعت پیشروی
 - ج- سرعت برش و سرعت پیشروی
 - د- سرعت برش و قطر ابزار
- ۶- با کنترل سایر عوامل موثر و افزایش سرعت برش کیفیت سطح خواهد شد.
 - الف- بهتر
 - ب- بدتر
 - ج- بدون تغییر خیلی بدتر
- ۷- کدام جمله در مورد براده برداری معکوس نادرست است؟
 - الف- تمایل به جدا کردن قطعه از گیره را دارد.
 - ب- در ماشین‌های فرز معمولی باید به این روش فرزکاری کرد.
 - ج- براده از ضخامت کم شروع و رفت رفته ضخامت آن افزایش می‌یابد.
 - د- لقی در گیره عامل اثر گذار در شکستن ابزار خواهد شد.

سوالات تشریحی:

- ۸- براده‌برداری همراه و معکوس را توضیح دهید.
- ۹- چهار تفاوت کف تراشی و پیشانی تراشی را توضیح دهید.
- ۱۰- بغل تراشی با ماشین فرز افقی چگونه ممکن است؟

واحد کار ۴



هدف کلی: توانایی تراشیدن شیارهای راست گوشه، T شکل و V شکل (جناقی) تا دقت ۰,۰۵ میلیمتر

اهداف رفتاری:

پس از آموزش این واحد کار از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- یک شیار راست گوشه را بر روی فرز افقی تراشیده و آن را از نظر ابعادی و هندسی کنترل کند.
- ۲- اصول تراشیدن شیار راست گوشه بر روی ماشین فرز عمودی را توضیح دهد.
- ۳- یک شیار T شکل را بر روی قطعه ایجاد و با وسایل اندازه‌گیری در اختیار آن را کنترل کند.
- ۴- یک شیار V شکل را بر روی فرز افقی تراشیده و آن را از نظر ابعادی کنترل کند.
- ۵- یک راهنمای دم چلچله‌ای را بر روی ماشین فرز تراشیده و آن را کنترل کند.

| | | |
|------------|---------------------|---|
| زمان آموزش | | - توانایی تراشیدن شیارهای راست گوشه، T شکل و جناقی (V شکل) تا دقت ۰,۰۵ میلیمتر |
| عملی | نظری | |
| ۳۳ ساعت | پنج ساعت و ۳۰ دقیقه | ارزشیابی ورودی و پایانی توسط هنرآموز و ثبت در برگه ارزشیابی |
| یک ساعت | ۳۰ دقیقه | |
| ۴۰ | | جمع |

پیش آزمون (۱۵ دقیقه)

- ۱- کاربرد شیارها در قطعات صنعتی چیست؟
- ۲- آیا شیارها دارای یک شکل یکسان هستند؟
- ۳- با مشاهده محیط اطراف خود چند نوع از شیارهایی که بر روی قطعات ایجاد شده است را نام ببرید.
- ۴- میز فرزی که قبلاً با آن آشنا شده‌اید چه نوع شیاری دارد؟
- ۵- تفاوت شیارهای میز ماشین فرز با شیارهای سوپرت عرضی دستگاه تراش در چیست؟

۴-۱- آشنائي با مفهوم شيار تراشي

شيار ، فرو رفتگي فرم داري است که عمدتاً جهت هدايت و اتصال قطعات بر روی هم ايجاد و استفاده می شود. گاهی هم از شيار جهت اتصال و انتقال قدرت استفاده می گردد. مانند شيار هزار خار بر روی محورها. در مکانیزم حرکت خطی حرکت دو قطعه بر روی هم بایستی توسط مسیر فرم داری هدايت شود تا علاوه بر انتقال حرکت استحکام مسیر نیز تضمین گردد. این حرکت توسط شياری با شکلی مشخص کنترل می شود، مانند حرکت سوپرت عرضی ماشین تراش که توسط شيار دم چلچله ای حرکت هدايت می شود. از نظر اتصال نیز بعضی شيارها به دليل شکل خاصی که دارند دارای لبه هایی هستند که از آنها برای گیر کردن یا اتصال استفاده می گردد مانند شيار T شکل روی ميز ماشین های فرز که جهت اتصال تجهيزات بستن قطعه بر روی ميز به کار می رود. گاهی شيار جهت اتصال موقت به کار گرفته می شود، مانند شيار جای خار که بر روی محورها ايجاد می گردد.

جهت مطالعه:

در مواردی که شيار به منظور سطوح راهنما ماشین به کار گرفته می شود به گونه ای طراحی و شکل دهی می شود که علاوه بر هدايت و کنترل محموله خود وظیفه دفع نیروهای وارده بر بستر ماشین را نیز به عهده دارد. مانند شيار های بستر ماشین تراش.




شيار دم چلچله ای بستر ماشین تراش

۲- آشنائي با انواع شيارها و کاربرد آنها

همان طور که اشاره شد ايجاد شيارها به منظور دستیابی به اهدافی برای یک قطعه می باشد. شکل هندسی شيار توانایی و خصوصیات خاصی به یک


شیار می‌دهد به طوریکه می‌توان گفت کاربرد خاصی را دارد. در ذیل به انواع شیارها و کاربرد آنها می‌پردازیم. آشنایی با کاربرد و نحوه استفاده شیارها توانایی شما را در ساخت و ایجاد آنها بالا می‌برد.

۱- اگر یک مسیر مستقیم را با مقطع مربع یا مستطیل شکل بر روی یک سطح به صورت فرو رفتگی ایجاد کنیم فرو رفتگی حاصل، شیار راست گوشه نامیده می‌شود.

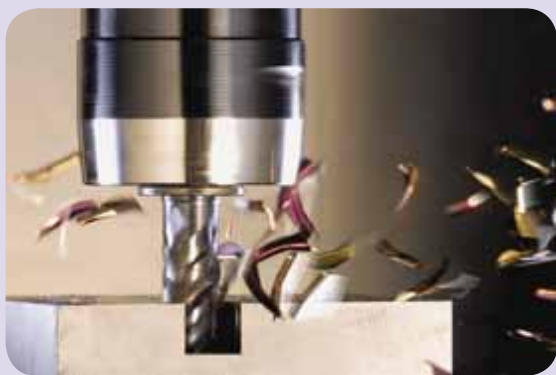

شیار راست گوشه

از شیارهای راست گوشه در راهنماهای تخت قطعات متحرک بر روی سطح راهنما استفاده می‌کنند. همچنین نمونه بارز این شیار را می‌توان در شیار جای خار بر روی محورهای استوانه‌ای مشاهده کرد. شیارهای راست گوشه بر سطح میلگرد که در دو نوع باز و بسته ایجاد می‌شوند معمولاً برای قرارگیری خارها استفاده می‌شوند.

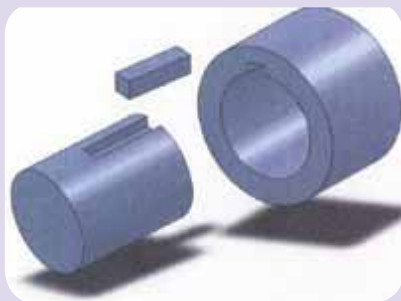

نمونه شیارهای راست گوشه

۲- شیارهای V شکل نیز یکی دیگر از شیارهای پرکاربرد می‌باشد. سطوح این شیار بایستی دارای سطحی کاملاً صیقلی باشد چرا که با تماس دو قطعه در این شیار اصطکاک به حداقل برسد لذا سطوح شیارهای V شکل را پس از



نمونه شیار V شکل



یک قطعه با تنوع شیاریها



بستر ماشین تراش با شیار V شکل در سطح راهنمای آن



شکل یک هزار خاری




استفاده از شیار V شکل به عنوان تکیه گاه قطعات گرد

تولید شابر و یا سنگ می‌زنند.

شیارهای V به دلیل شکل هندسی که دارند می‌توانند نیروهایی جانبی وارده را تحمل کرده و مانع خارج شدن قطعه از مسیر شیار شوند و حرکت بدون انحراف قطعه متحرک را امکان پذیر می‌سازند. شیارهای V را به طور V کامل نمیسازند یعنی انتهای شیار را تیز ایجاد نمی‌کنند بلکه انتهای شیار را تخت در نظر می‌گیرند. بهترین زاویه داخلی برای این شیار ۹۰ درجه می‌باشد. بارزترین نمونه مورد استفاده این نوع شیار در راهنمای ماشین تراش می‌باشد. چنانچه پیرامون میله گردی را با شیاریهای راست گوشه یا V شکل کم عمق فرزکاری کنیم یک هزار خاری ساخته‌ایم.

از شیارهای V شکل در ابعاد بزرگ‌تر به عنوان تکیه گاه قطعات گرد استفاده می‌گردد.


۳- شیارهای T نوع دیگری از شیار می‌باشد که به خاطر شکل لبه‌هایی که دارد برای گیر کردن لبه‌های سر پیچ جهت اتصال مناسب می‌باشد. با ایجاد این شیار بر روی میز ماشین‌های فرز و دریل می‌توان وسایل نگهدارنده را مانند گیره یا روبنده به میز محکم بست. شکل مستطیل شکل قسمت پایین شیار مانع از چرخش گل پیچ در جای خود می‌گردد.

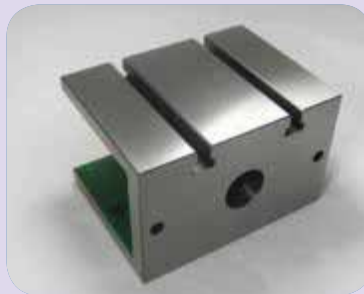

نمونه شیاریهای T شکل



نکته حائز اهمیت در ساخت این نوع شیارها ارتفاع لبه T شکل می‌باشد که بایستی به اندازه‌ای باشد که تحمل فشار و نیروی وارده از طرف پیچ را داشته باشد. (ارتفاع H).

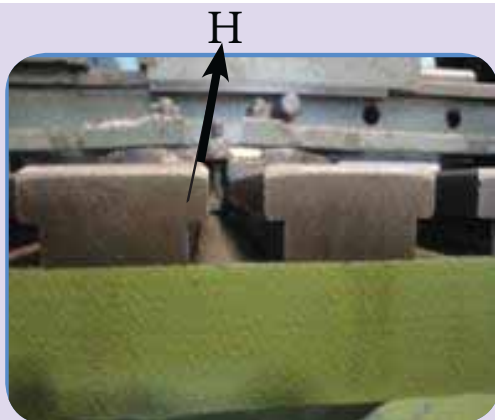

اهمیت داشتن ارتفاع لبه شیار در تحمل نیروهای کششی

۴-شیارهای دم چلچله ای به دو صورت داخلی و خارجی بر روی قطعات ایجاد می شود. حرکت قطعه متحرک بر روی این شیار دقیق تر از حالت های قبل صورت می گیرد. به خاطر شکل شیار، درگیری دو قطعه با تضمین بالایی انجام می شود به طوریکه انحراف از مسیر در این نوع غیر ممکن است. در مکانیزم حرکت خطی جهت هدایت صحیح حرکت قطعات استفاده از این شیار مرسوم است. نمونه شاخص این شیار سوپرت عرضی دستگاه تراش می باشد. جهت گرفتن لقی بین دو قطعه محرک و متحرک از قطعه ای منشوری بنام شمشیری استفاده می گردد.



کاربرد شیار دم چلچله ای در سوپرت دستگاه



زاویه شیار دم چلچله ای را معمولاً ۶۰ درجه در نظر می گیرند.

۴-۲- اصول تراشیدن شیارهای راست گوشه

انواع شیار راست گوشه توسط ماشین فرز افقی و عمودی قابل تولید است. در ادامه به تشریح هر یک از این دو روش خواهیم پرداخت.

۴-۲-۱- اصول تراشیدن شیارهای راست گوشه روی ماشین فرز افقی


به طور عمده شیارهای تولید شده به این روش به صورت طولی و سرتاسری ایجاد می‌شوند. ابزار به کار رفته، تیغه فرز پولکی می‌باشد که به واسطه لبه‌های برنده خود به طور هم‌زمان از دو دیواره و کف قطعه براده‌برداری می‌کند. به عبارتی تیغه فرز با سه لبه برنده کف و کناره‌های شیار را براده‌برداری می‌کند. قطر و پهنای تیغه فرزهای پولکی استاندارد بوده و به صورت راست یا مایل می‌باشد. اندازه‌های معمول قطر آن‌ها بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیمتر و پهنای آن‌ها بین ۵ تا ۴۰ میلیمتر است. راست یا مایل بودن تیغه فرز به شکل قرارگیری لبه‌های برنده آن‌ها بر می‌گردد. نوع مایل در هنگام براده‌برداری آرام‌تر کار می‌کند.

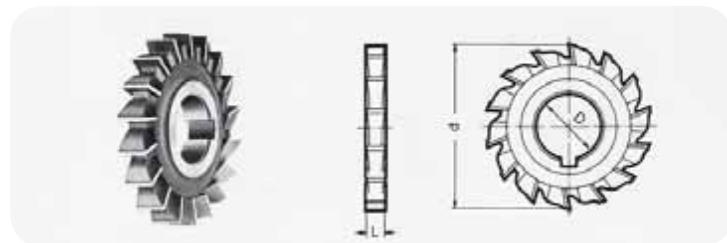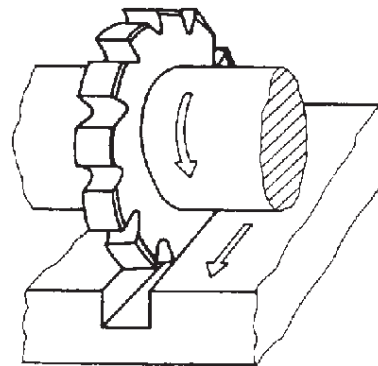

استفاده از تیغه فرز پولکی در ایجاد شیار راست گوشه

الف- مراحل بستن و تنظیم قطعه کار

- با وسیله‌ای مطمئن، گیره را بر روی میز ماشین قرار داده و آن را به روش توضیح داده شده قبل با میز هم‌راستا می‌کنیم. (بستن شمش درگیره و حرکت ساعت در طول آن)

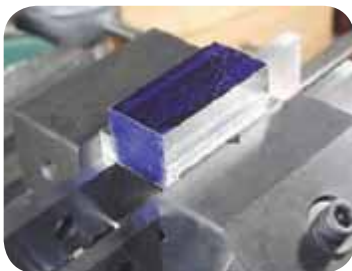

خط کشی قطعه کار

- قطعه کار را خط‌کشی می‌کنیم.

- قطعه را به همراه زیر سری‌های مناسب و هم‌اندازه درگیره محکم می‌کنیم. با چکش لاستیکی از تکیه کردن قطعه بر سطح زیر سری‌ها مطمئن می‌شویم.

ب- مراحل بستن تیغه فرز

- تیغه فرز مناسب را انتخاب می‌کنیم.
- تیغه فرز را به همراه میله فرزگیر و سایر قطعات بر روی دستگاه نصب می‌کنیم.
- دستگاه را با توجه به جنس قطعه کار، ابزار و سایر شرایط مؤثر در تعداد دور و پیشروی مناسب قرار می‌دهیم.



نصب تیغه فرز شیار تراش بر روی ماشین فرز افقی

- ابزار را نسبت به سطح بالا و سطح جانبی مماس می‌کنیم.
- پس از مماس کردن در هر مرحله ورنیه را روی صفر قرار می‌دهیم.
- ابتدا تیغه فرز را با میز عرضی در مرکز شیار قطعه کار قرار می‌دهیم. قطعه کار را به ابزار نزدیک و عمل شیار تراشی را انجام می‌دهیم.
- در تمام فرایند فرز کاری از مایع خنک کننده استفاده می‌کنیم.



صفر کردن ورنیه های فلکه ها پس از مماس کردن ابزار با قطعه کار

۴-۳-۲- اصول تراشیدن شیارهای راست گوشه بر روی ماشین فرز عمودی

روی ماشین فرز عمودی نیز می‌توان توسط تیغه فرزهای انگشتی شیار تراشی را انجام داد.

البته با بستن تیغه فرز پولکی در میله فرزگیر یکطرفه نیز می‌توان شیار تراشی با ماشین فرز عمودی را از کنار قطعه انجام داد. لازم به ذکر است به دلیل بلند بودن طول میله فرزگیر ممکن است ابزار دچار ارتعاش شده و این ارتعاش بر سطح قطعه کار انتقال یابد. بنابراین باردهی باید با دقت و تعداد مراحل بیشتری صورت بگیرد.



شیار تراشی با تیغه فرز انگشتی

۴-۶- اصول کنترل شیارهای راست گوشه

برای کنترل عرض و عمق شیار ایجاد شده از کولیس و میکرومتر استفاده می‌کنیم. اگر پهنای شیار و عرض تیغه فرز یکی باشد، اندازه گیری عمق اهمیت بیشتری دارد. در مواردی که پهنای شیار بزرگ تر است با جا به جایی عرضی ابزار می‌توان پهنای شیار را نیز بیشتر کرد.

اندازه گیری پهنای شیارها با کولیس ورنیه دار امکان پذیر است. اندازه گیری عمق شیار به وسیله کولیس عمق سنج، امکان پذیر است.




بستن تیغه فرز پولکی در میله فرزگیر یکطرفه





جابجایی تیغه فرز انگشتی
برای افزایش پهناي شیار



اندازه گیری پهناي شیارها
با کولیس ورنیه دار

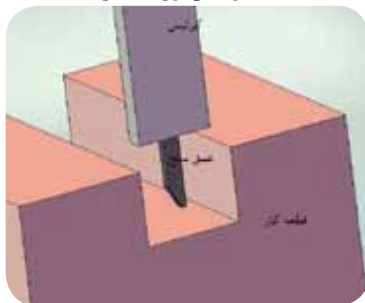

اندازه گیری عمق شیار

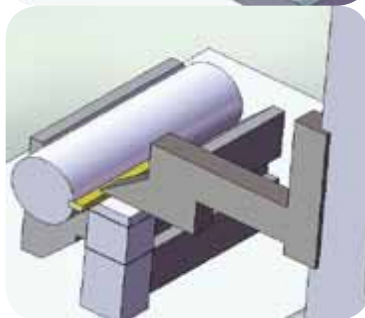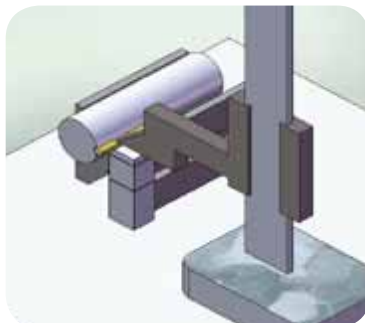

کنترل شیار راست گوشه بر روی میله
استوانه ای (جا خار)

همچنین به کمک میکرومتر داخلی و میکرومتر عمق سنچ امکان اندازه گیری عمق و پهناي شیارها امکان پذیر است.

گاهی اوقات هدف از شیار تراشی بر روی میله ایجاد جای خار می باشد که به کمک گودی سنچ عمق آن و به کمک بلوک سنجه های طول و اندازه پهناي آن را کنترل می کنیم.

همان طور که اشاره شد خط کشی قطعه بسیار حائز اهمیت است. با این حال می توان وسط بودن شیار در میله را نیز در نهایت کنترل کرد.

مراحل کنترل شیار راست گوشه بر روی میله استوانه ای (جا خار):

۱- قطعه کار را در منشور V شکل طوری قرار می دهیم که شیار به سمت چپ یا راست قرار گیرد. جهت اطمینان از افقی بودن شیار می توان سطح زیر خار را با بلوک های اندازه پر کنیم.



۲- خار یا منشور را در داخل شیار گذاشته و با کولیس پایه دار ارتفاع تا سطح رویی خار را اندازه گیری می کنیم.

۳- میله را دقیقاً ۱۸۰ درجه بچرخانیم و همین عمل را روی سطح دوم خار با کولیس اندازه می گیریم.

۴- این روش اختلاف شکاف از مرکز را نشان می دهد.

-کنترل شیار از نظر طولی

با استفاده از همان شرایط قبل و حرکت ساعت اندازه گیری در جهت طول می توان مستقیم بودن شیار را نیز کنترل کرد.

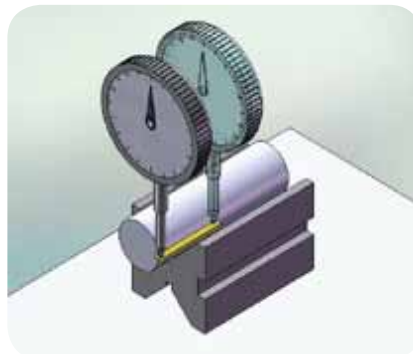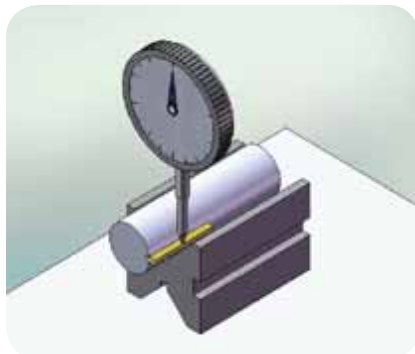

کنترل شیار از نظر طولی

۴-۷- اصول تراشیدن شیار T و کنترل آن

شیارهای T به دلیل داشتن شکل خاص تنها توسط تیغه فرزهای انگشتی T شکل و بر روی ماشین فرز عمودی ایجاد می‌شود. پیش نیاز ایجاد شیار T در قطعه، زدن یک شیار به منظور حرکت دنباله ابزار T می‌باشد. بنابراین هر شیار T شکل، ابتدا به یکی از روش‌های گفته شده شیار تراشی راست گوشه شده است، سپس با استفاده از تیغه فرز انگشتی T فرم T آن ایجاد می‌گردد. مراحل تراشیدن و کنترل شیار T شکل به شرح زیر است:



تیغه فرز T شکل



زدن شیار راست گوشه در ابتدای ایجاد شیار T

الف- بستن و تنظیم قطعه کار
خط کشی قطعه قبل از شیار تراشی بسیار حائز اهمیت است. اگر سطح قطعه قبلاً براده‌برداری شده باشد، می‌توان عمود بودن و موازی بودن سطوح را با ساعت اندازه گیر کنترل کرد. در بستن قطعه کار از زیر سری استفاده می‌کنیم و مطمئن می‌شویم که بر روی سطح تکیه‌گاه‌ها قرار گرفته است.




ایجاد شیار T شکل پس از ایجاد شیار راست گوشه

ب- ایجاد شیار راست گوشه
در ابتدا با انتخاب یک تیغه فرز انگشتی مناسب که بتواند راه را برای حرکت تیغه فرز T شکل فراهم کند، شیار راست گوشه را با دقت لازم ایجاد می‌کنیم. این شیار می‌تواند تا عمق نزدیک به عمق نهایی ادامه پیدا کند.

ج- ایجاد شیار T شکل

پس از ایجاد شیار راست گوشه، تیغه فرز انگشتی T شکل را به طور دقیق در وسط شیار قرار می‌دهیم. با باردهی می‌توان ارتفاع قسمت T شکل را عمیق‌تر کرد.

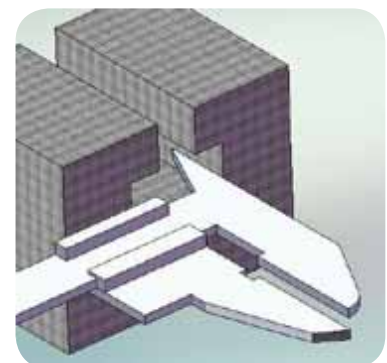


کنترل شیار T شکل

د- روش کنترل شیار T شکل

شیارهای T شکل را با کولیس، میکرومتر و یا بلوک سنج‌های طول که دقت بالایی دارند اندازه گرفته و کنترل می‌کنیم.

۴-۸- اصول تراشیدن شیارهای V

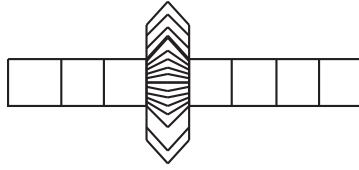

قطعه کار


انتخاب تیغه فرز و بستن آن

شیارهای V شکل می توانند بر اساس شکل تیغه فرز بسیار متنوع باشند. زیرا با تغییر زاویه آن ها شیارهای مختلفی ایجاد خواهد شد. اما بیشتر این تیغه فرزها در دو نوع زاویه دار یکطرفه و زاویه دار دو طرفه با زوایای مختلف در بازار موجود می باشد. شیارهای V شکل را با هر دو ماشین فرز افقی و عمودی می توان ایجاد کرد.

۴-۸-۱- اصول تراشیدن شیارهای V بر روی ماشین فرز افقی

الف- ایجاد شیارهای V شکل با تیغه فرز V شکل

مراحل بستن تیغه فرز V شکل و قطعه کار:

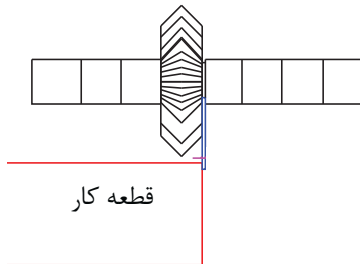

قطعه کار

قرار دادن تسمه فلزی و مماس کردن آن با کار

۱- انتخاب تیغه فرز مناسب را انتخاب می کنیم و آن را بر روی میله فرز گیر در محل مناسب می بندیم.

۲- گیره مناسب را انتخاب می کنیم و آن را بر روی میز با اطمینان از تمیز بودن سطوح و در نهایت ساعت کردن می بندیم.

۳- انتخاب زیر سری های مناسب و بستن قطعه کار خط کشی شده.

مراحل ایجاد شیار V شکل:

از آنجا که مماس کردن تیغه فرز V شکل کمی مشکل می باشد، می توانیم راه حل زیر را برای مماس کردن به کار بگیریم.

۱- مهره میله فرز گیر را باز می کنیم.

۲- یک قطعه ورق فلزی (تسمه) با سطح های موازی را بین بوش میله فرز گیر و تیغه فرز قرار می دهیم.

۳- مهره میله فرز گیر را محکم کنیم. به طوری که تسمه به طور مطمئن و محکم در کنار تیغه فرز قرار گرفته باشد.

۴- با حرکت میز به صورت عرضی تسمه را با دیواره قطعه مماس می کنیم.

۵- ورنیه میز عرضی را روی صفر تنظیم می کنیم.

۶- حال با دانستن پهنا تسمه و تغییر میز عرضی می توان ابزار را در مرکز شیار قرار داد.

مقدار حرکت = نصف پهناي تيغه فرز + ضخامت تسمه + نصف ضخامت قطعه

۷- در نهايت مهره ميله فرزگير را شل کرده و تسمه را خارج و مجدداً مهره را محکم می‌کنيم. (ضخامت تسمه را در مقدار جابجايي محاسبه کرده‌ايم)

۸- مقدار دور و پيشروي مناسب را انتخاب می‌کنيم.

۹- دستگاه را روشن می‌کنيم.


۱۰- برای بار دهی بايد ميز را بالا آورده تا ابزار با کار مماس شود. (از یک کاغذ می‌توان برای مماس کردن ابزار و قطعه کار استفاده کرد).

۱۱- سپس ميز عرضی را قفل می‌کنيم تا جابه‌جايي عرضی نداشته باشد.

حرکت‌ها با ميز عمودی و با ميز طولی انجام می‌شود.

۱۲- از آب صابون در طول فرايند براده‌برداری استفاده می‌کنيم.

۱۳- تمام موارد ایمنی مربوط به عمليات فرزکاری (اشاره شده در واحدهای کار قبل) را بايد رعایت کنيم.

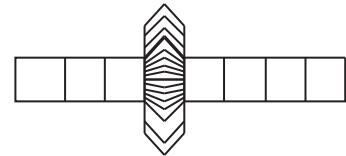

تسمه بار

تنظیم تيغه فرز



ب- ایجاد شیارهای V شکل ۹۰ درجه با تيغه فرزهای پولکی

یکی از روشهای ایجاد شیار V شکل استفاده از تيغه فرز پولکی است. برای انجام این کار لازم است قطعه کار را به طی مراحل زیر آماده کنيم:



۱- با خط کشی سطح قطعه کار محل ایجاد شیار و شکل آن را مشخص کنيم. از آنجا که این روش به خطوط ترسیمی بر روی قطعه وابسته است بايد از صحت خط‌کشی اطمینان حاصل کرد و اشتباهات احتمالی را رفع کنيم.

۲- گیره مناسبی را انتخاب می‌کنيم و بر روی ماشین می‌بنديم.

۳- اگر از گیره فک موازی استفاده می‌کنيم بايد قطعه را طوری ببنديم که خطوط شیار موازی سطح گیره باشد و اگر از گیره انیورسال استفاده می‌کنيم بايد قطعه را به صورت افقی بسته و به اندازه ای که خطوط سطح قطعه موازی ميز شود بايد به گیره زاویه داد.

۴- تيغه فرز پولکی مناسبی را انتخاب و بر روی ميله فرزگير می‌بنديم.


۶- اگر شیار V شکل ۹۰ درجه باشد می‌توان هم‌زمان دو سطح شیار را فرزکاری کرد. ۷- اگر شیار V شکل غير از ۹۰ باشد بايد برای هر سطح جدا گانه تنظیم قطعه

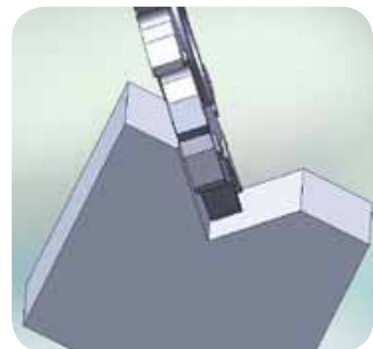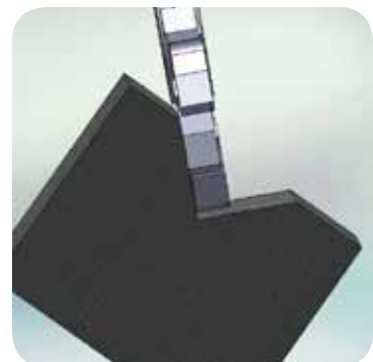


ایجاد شیارهای V شکل با تيغه فرز پولکی




ایجاد شیارهای V شکل ۹۰ درجه با تیغه فرز پولکی

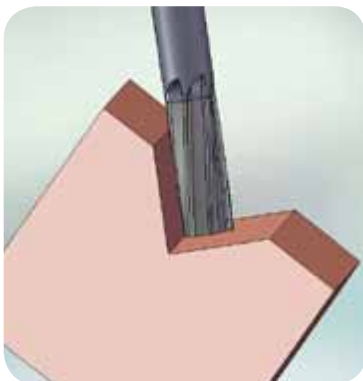

بستن یک تیغه فرز انگشتی و انحراف کله گی یا قطعه کار

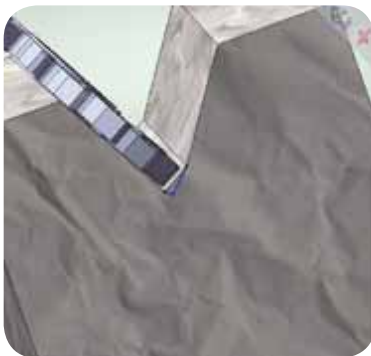

باقیمانده قسمتی از راس شیار در شیارهای V کمتر از ۹۰ درجه

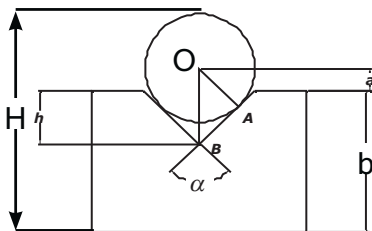

را انجام داد. در این حالت ممکن است دنباله ای از شیار V شکل در راس باقی بماند.

۸- استفاده از مایع خنک کننده و رعایت نکات عمومی فرز کاری الزامی است.

۹- در تمام مراحل باردهی مراقب باشیم ابزار و میله فرزگیر باقیه سطوح تماس پیدا نکنند.

۱۰- باید توجه داشته باشیم برای هر شیار V شکل انجام این روش میسر نیست چرا که ممکن است در شیارهای V شکل بازایه کوچک نتوانیم سطوح را فرز کاری کنیم.

۴-۸-۲- اصول تراشیدن شیارهای V بر روی ماشین فرز عمودی

بر روی دستگاه فرز عمودی به دو روش می توان شیارهای V شکل را ایجاد کرد. یکی با استفاده از تیغه فرز فرم و میله فرزگیر یکطرفه و دیگری با استفاده از تیغه فرز انگشتی و انحراف دادن کله گی.

الف- اگر به جای تیغه فرز شیار تراش از یک تیغه فرز V شکل استفاده شود میتوان شیار V شکل را بر روی قطعه با بستن تیغه فرز در میله فرزگیر یک طرفه انجام دهیم.

ب- روش دیگر بستن یک تیغه فرز انگشتی و انحراف کله گی یا قطعه کار می باشد. باید توجه داشت که در این حالت باید انتهای شیار را به صورت شیار مستقیم در آورد تا از تماس پیشانی ابزار با سطح مقابل اجتناب کرد.

۴-۹- اصول کنترل شیارهای V شکل

اگر شیار V شکل ایجاد شده با تیغه فرز فرم انجام شده باشد، زاویه شیار مشخص بوده و تنها کافی است عمق شیار را کنترل کنیم برای این منظور پس از پلیسه گیری قطعه، یک میله اندازه گیری با شعاع مشخص R را درون شیار انداخته و ارتفاع کل H که بزرگتر از ارتفاع قطعه است را می خوانیم. از آن جا که ارتفاع کل قطعه کار h و زاویه شیار alpha مشخص است، می توان محاسبات را به شرح زیر انجام دهیم:

$$h+a=OB+R$$

$$h = OB + R - a$$


$$OB = \frac{R}{\sin \frac{\alpha}{2}}$$

$$a = H - b$$

$$h = \frac{R}{\sin \frac{\alpha}{2}} + R - (H - b)$$

$$h = R \left(1 + \frac{1}{\sin \frac{\alpha}{2}} \right) - H + b$$

و اگر کنترل زاویه را بخواهیم انجام دهیم با گذاشتن دو میله به طور متولی و ثبت مقادیر H_1 و H_2 محاسبه می کنیم.

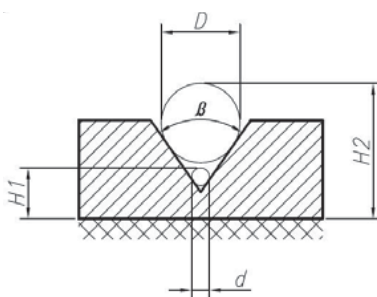


$$\sin \frac{\beta}{2} = \frac{D - d}{2(H_2 - H_1) - (D - d)}$$

۴-۱۰- اصول تراشیدن شیارهای دم چلچله‌ای داخلی و خارجی

همان‌طور که گفته شد شیار دم چلچله‌ای در هدایت حرکت خطی سطوح کاربرد دارد. این نوع شیار را در سطوح حرکتی سوپرت عرضی می توان دید.



کاربرد شیار دم چلچله‌ای در هدایت حرکت خطی قطعاتی مثل سوپرت

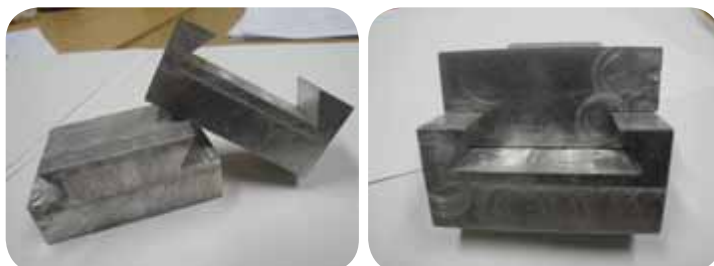


نمونه قطعات ساخته شده با شکل دم چلچله‌ای

روش ایجاد این نوع شیار با استفاده از ماشین فرز افقی و عمودی می باشد.

الف- ایجاد شیار دم چلچله ای خارجی با ماشین فرز افقی

با بستن تیغه فرزهایی که دارای یک ضلع قائمه و یک ضلع شیبدار هستند، می توان شیار خارجی دم چلچله را ایجاد کرد. معمولاً زاویه این تیغه فرزها ۳۰ و ۴۵ و ۶۰ درجه است.

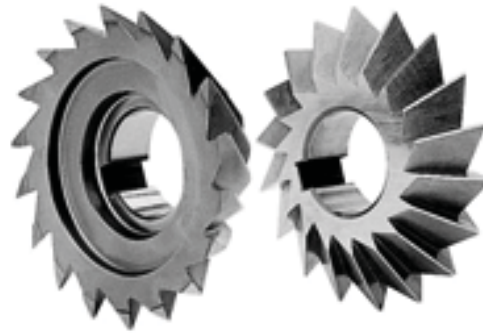

نمونه تیغه فرز دم چلچله ای قابل نصب بر روی میله فرزگیر دو طرفه

ب- ایجاد شیار دم چلچله ای داخلی و خارجی با ماشین فرز عمودی

با تیغه فرزهای انگشتی دم چلچله امکان تراش شیار راهنماهای داخلی و خارجی وجود دارد. در تراش سطح راهنماهای داخلی بهتر است، ابتدا شیار T شکل را ایجاد کرده و پس از آن، شیار را به شکل دم چلچله ای درآوریم.



نحوه ایجاد شیار دم چلچله در قطعه

۴-۱۱- اصول کنترل شیارهای دم چلچله ای

۱- برای کنترل زاویه شیارهای دم چلچله ای از چهار میله می توان استفاده کرد. ابتدا دو میله را گذاشته و اندازه L_2 را می خوانیم و بعد دو میله کوچکتر را گذاشته و طول L_1 را می خوانیم. قطر میله ها D, d مشخص هستند.