

پس از محاسبات لازم برای زاویه تنظیم و چرخ دنده‌های تعویضی، بایستی چرخ دنده‌های تعویضی را بر روی گیتاری دستگاه نصب و ارتباط آن را با میله پیچ دستگاه بر قرار کنیم. نسبت دنده چرخ دنده‌های تعویضی گیتار به وسیله فرمولی که قبلاً یاد گرفته اید تعیین می‌شود.

### یاد آوری:

در شیار های مارپیچ برای به دست آوردن چرخ دنده‌های تعویضی گام مارپیچ  $P_h$  و گام پیچ هدایت (هادی) ماشین  $P_t$  که معمولاً ۶ میلیمتر است و نسبت دستگاه تقسیم  $i$  که آن هم معمولاً ۴۰ می‌باشد، لازم بود. در نهایت بر اساس رابطه زیر هم نسبت تعداد دندانه چرخ دنده‌های محرک و متحرک (گیتاری) به دست می‌آید.

$$\frac{Z_t}{Z_g} = \frac{p_t \times i}{p_h}$$

$$\frac{Z_t}{Z_g} = \frac{p_t \times i}{p_h} = \frac{40 \times 6}{p_h}$$

$Z_t$  تعداد دندانه چرخ دنده‌ای که به میز ماشین متصل است و  $Z_g$  تعداد دندانه چرخ دنده‌ای که به دستگاه تقسیم متصل می‌شود.

همان‌طور که به یاد دارید در زدن شیار مارپیچ رابطه زیر برقرار بود:

$$p_h = \frac{d \times \pi}{\tan \beta}$$


در همین رابطه به جای قطر میله در چرخ دنده مارپیچ باید قطر متوسط را جایگزین کرد.

$$p_o = \frac{d_o \times \pi}{\tan \beta}$$


$$P_h = S = d_o \times \pi \times \cot \beta$$

پیشنهاد می‌شود در محاسبه چرخ دنده‌های تعویضی به جای مقدار


عدد  $\pi = \frac{22}{7}$  را انتخاب کنید.

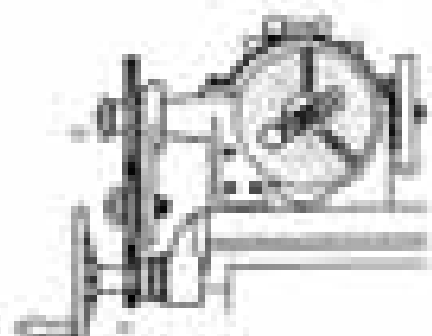

نحوه نصب چرخ‌دنده‌ها به صورت ساده برای ساخت چرخ‌دنده مارپیچ

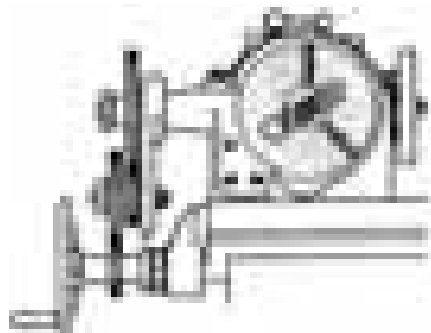

نحوه نصب چرخ‌دنده‌ها به صورت مرکب برای ساخت چرخ‌دنده مارپیچ

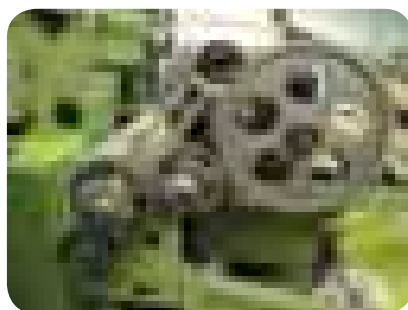

نحوه انتقال حرکت بین میز و دستگاه تقسیم

پس از زدن اولین دنده از چرخ‌دنده برای تکمیل تمامی دنده‌ها بایستی مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم محاسبه و اعمال شود. یعنی همان مراحل محاسبه  $\Pi_k$  به صورت مستقیم یا اختلافی را باید دنبال کرد.

البته زدن نوع مارپیچ اختلافی شرایط ویژه‌ای را می‌طلبد که دستگاه باید شرایط آن را داشته باشد.

نکته قابل توجه این است که چرخش دسته دستگاه تقسیم برای زدن دندانه‌های بعدی به راحتی انجام شده و این حرکت به میز و چرخ‌دنده‌های تعویضی منتقل نمی‌شود.

مثال:

می‌خواهیم یک چرخ دنده مارپیچی را با دندانه‌های چپ و تعداد دندانه ۴۵ عدد و مدول ۴ را فرز کاری کنیم در صورتی که زاویه شیب دندانه‌ها ۲۰ درجه باشد موارد زیر را حساب کنید.

۱- محاسبه و تعیین نمره تیغه فرز

۲- محاسبه و تعیین قطر متوسط

۳- محاسبه و تعیین گام

۴- محاسبه و تعیین نسبت چرخ دنده‌ها اگر گام پیچ هدایت ماشین ۶ میلی‌متر باشد.

۵- محاسبه و تعیین نسبت گردش دسته دستگاه تقسیم  $n_k$

۶- تعیین جهت انحراف میز ماشین فرز اونیورسال

حل:

۱- محاسبه و تعیین نمره تیغه فرز که قبلاً حل شده

$$Z_y = k \times z$$

$$Z_y = 45 \times 1/20.5 = 54$$

بنابر این نمره تیغه فرز ۶ می‌باشد.

۲- قطر دایره گام چرخ دنده:

$$d_o = \frac{z \times m_n}{\cos \beta} = \frac{45 \times 4}{20}$$

$$= 191/48$$

۳- گام دندانه مارپیچی:

$$S = d_o \times \pi \times \cot \beta$$

$$S = 1652/22$$

۴- نسبت چرخ دنده‌های گیتاری (چرخ دنده‌های تعویضی را پیدا می‌کنیم).

$$\frac{Z_1}{Z_2} = 1$$

$$\frac{240}{1652/22} = 0/145$$

$$\frac{145}{1000} = \frac{29}{200} \times \frac{29}{50} \times \frac{1}{4}$$


$$= \frac{29}{50} \times \frac{25}{100}$$

$$Z_1 = 29$$

$$Z_2 = 50$$

$$Z_3 = 25$$

$$Z_4 = 100$$

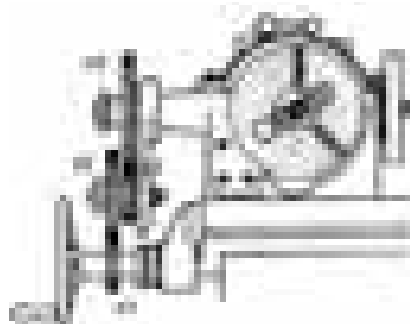

ترتیب قرار گیری چرخ‌دنده‌های تعویضی  $Z_1$  تا  $Z_4$

بدین طریق برای تراشکاری دندانه‌های این چرخ‌دنده یک چرخ‌دنده که تعداد دندانه‌هایش  $Z_1 = 92$  می‌باشد باید بطور استثنائی ساخته شود، زیرا در سری چرخ‌دنده‌های صفحه تقسیم چنین چرخ‌دنده‌ای با این تعداد دندانه وجود ندارد. {مدول این چرخ‌دنده باید با مدول چرخ‌دنده‌های موجود در سری چرخ‌دنده‌های صفحه تقسیم برابر باشد} در صورتیکه شرایطی که برای دقت زاویه شیب دندانه‌ها قائل شده‌اند زیاد نباشد محاسبات را می‌توان در حدودی که با چرخ‌دنده‌های تعویضی موجود در سری هماهنگی داشته باشد انجام داد. یعنی:

$$Z_1 = 30$$

$$Z_2 = 50$$

$$Z_3 = 25$$

$$Z_4 = 100$$

۵. تعداد دوره‌ای دستگیره صفحه تقسیم را حساب می‌کنیم.

$$n_k = \frac{40}{Z} = \frac{40}{40} = \frac{8}{9} = \frac{24}{27}$$


۶. تعیین جهت انحراف میز؛ که بایستی در جهت عقربه‌های ساعت به اندازه زاویه گردش نماید.

### ۵-۱۱- نحوه نصب و تنظیم تیغه فرز نسبت به قطعه کار:

تیغه فرز بایستی در وضعیتی نصب و تنظیم شود که تراشیدن صحیح دندانه‌های چرخ‌دنده را تامین کند.

بدین منظور محل نصب تیغه فرز بر روی محور باید محل مناسبی باشد که پس از زاویه دادن به میز (در ماشین های فرز انیورسال) میز ماشین زاویه مورد نظر را بگیرد و به بدنه ماشین برخورد نکند. اگر تیغه فرز در محل مناسب بر روی محور قرار نگرفته باشد میز ماشین هنگام زاویه دادن قبل از رسیدن به زاویه مورد نظر به بدنه ماشین برخورد کرده و این امر باعث می شود که فرد مجبور شود مجدداً محل نصب تیغه فرز را بر روی محور عوض کند. لذا جهت جلوگیری از تکرار این عمل و در نتیجه پایین آوردن زمان تنظیم ماشین روش زیر جهت نصب محل مناسب تیغه فرز بر روی محور توصیه می شود:

جهت نصب تیغه فرز در محل مناسب بر روی محور می توان پس از زاویه دادن میز ابزار را بر روی محور در محلی نصب نماییم که حدوداً با چشم در مرکز قطعه کار قرار گیرد بعد از این عمل دوباره میز ماشین را به حالت صفر بر می گردانیم و به وسیله ی مرغک با حرکت میز عرضی دقیقاً تیغه فرز را در مرکز قطعه کار قرار داده و مجدداً میز ماشین را به اندازه ی زاویه مورد لزوم می چرخانیم.

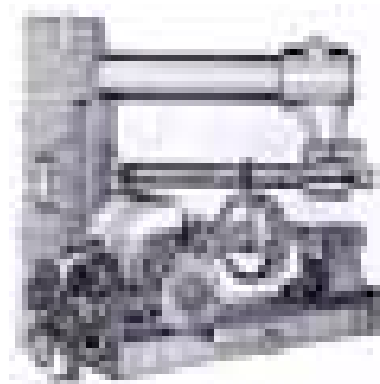

نحوه نصب و تنظیم تیغه فرز نسبت به قطعه کار

قواعد و مقررات انتخاب تیغه فرز برای فرزکاری دنده های مارپیچی چرخ دنده ها عبارتست از:

الف) مدول تیغه فرز باید مساوی مدول نرمال (عادی) چرخ دنده ای که ماشین کاری می شود باشد.

ب) شماره تیغه فرز از سری تیغه های فرز مدولی مطابق تعداد دنده های فرضی انتخاب می گردد و نه مطابق تعداد دنده های حقیقی.

جدول انتخاب K براساس زاویه  $\beta$

| $\beta$ | K     | $\beta$ | K        | $\beta$ | K        | $\beta$ | K        |
|---------|-------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| ۰       | ۱.۰۰۰ | ۲۶      | ۱.۳۷۷۳۷۱ | ۵۲      | ۴.۲۸۵۳۳۹ | ۷۸      | ۱۱۱.۲۶۶۲ |
| ۰.۵     | ۱.۰۰۰ | ۲۶.۵    | ۱.۳۹۵۱۶۸ | ۵۲.۵    | ۴.۳۲۳۶۰۱ | ۷۸.۵    | ۱۳۶.۱۹۳۷ |
| ۱       | ۱.۰۰۰ | ۲۷      | ۱.۴۱۳۷   | ۵۳      | ۴.۵۸۷۸۶۸ | ۷۹      | ۱۴۲.۹۴۷۳ |
| ۱.۵     | ۱.۰۰۱ | ۲۷.۵    | ۱.۴۳۳۸۹۱ | ۵۳.۵    | ۴.۷۵۱۵۷۱ | ۷۹.۵    | ۱۶۵.۲۳۴۶ |
| ۲       | ۱.۰۰۲ | ۲۸      | ۱.۴۵۳۷۶۵ | ۵۴      | ۴.۹۲۴۶۹۴ | ۸۰      | ۱۹۰.۹۸۰۶ |
| ۲.۵     | ۱.۰۰۲ | ۲۸.۵    | ۱.۴۷۳۳۴۵ | ۵۴.۵    | ۵.۱۰۶۶۷۱ | ۸۰.۵    | ۲۲۲.۴۱۹۳ |
| ۳       | ۱.۰۰۴ | ۲۹      | ۱.۴۹۴۶۵۹ | ۵۵      | ۵.۲۹۹۳۹۳ | ۸۱      | ۲۶۱.۲۱۷۷ |
| ۳.۵     | ۱.۰۰۴ | ۲۹.۵    | ۱.۵۱۶۷۲۵ | ۵۵.۵    | ۵.۵۰۳۳۰۸ | ۸۱.۵    | ۳۰۹.۶۶۶۲ |
| ۴       | ۱.۰۰۷ | ۳۰      | ۱.۵۳۹۶۰۱ | ۵۶      | ۵.۷۱۸۹۳۳ | ۸۲      | ۳۷۰.۹۶۶  |
| ۴.۵     | ۱.۰۰۹ | ۳۰.۵    | ۱.۵۶۳۳۸۷ | ۵۶.۵    | ۵.۹۴۷۳۶  | ۸۲.۵    | ۴۴۹.۶۸۳۵ |
| ۵       | ۱.۰۱۲ | ۳۱      | ۱.۵۸۷۸۳۷ | ۵۷      | ۶.۱۸۹۷۵۹ | ۸۳      | ۵۵۲.۴۸   |
| ۵.۵     | ۱.۰۱۴ | ۳۱.۵    | ۱.۶۱۳۳۵۴ | ۵۷.۵    | ۶.۴۴۶۸۹۳ | ۸۳.۵    | ۶۸۹.۳۳۴۵ |
| ۶       | ۱.۰۱۷ | ۳۲      | ۱.۶۳۹۶۰۳ | ۵۸      | ۶.۷۲۰۰۳۵ | ۸۴      | ۸۷۵.۵۸۰۹ |
| ۶.۵     | ۱.۰۲۰ | ۳۲.۵    | ۱.۶۶۶۹۱۱ | ۵۸.۵    | ۷.۰۱۰۳۳۱ | ۸۴.۵    | ۱۱۳۵.۷۴۶ |
| ۷       | ۱.۰۲۳ | ۳۳      | ۱.۶۹۵۳۱۹ | ۵۹      | ۷.۳۱۹۵۱  | ۸۵      | ۱۵۱۰.۴۷  |
| ۷.۵     | ۱.۰۲۶ | ۳۳.۵    | ۱.۷۲۴۵۶۸ | ۵۹.۵    | ۷.۶۴۸۸۰۱ | ۸۵.۵    | ۲۰۷۰.۴۷۶ |
| ۸       | ۱.۰۳۰ | ۳۴      | ۱.۷۵۵۰۰۱ | ۶۰      | ۸        | ۸۶      | ۲۹۴۶.۰۹۳ |
| ۸.۵     | ۱.۰۳۴ | ۳۴.۵    | ۱.۷۸۶۵۶۵ | ۶۰.۵    | ۸.۲۷۴۹۷۵ | ۸۶.۵    | ۴۳۹۵.۱۵۵ |
| ۹       | ۱.۰۳۸ | ۳۵      | ۱.۸۱۹۳۰۹ | ۶۱      | ۸.۷۷۵۷۹۳ | ۸۷      | ۶۹۷۵.۸۸۱ |
| ۹.۵     | ۱.۰۴۳ | ۳۵.۵    | ۱.۸۵۳۳۸۴ | ۶۱.۵    | ۹.۲۰۴۷۳۵ | ۸۷.۵    | ۱۲۰۴۹.۱۹ |
| ۱۰      | ۱.۰۴۷ | ۳۶      | ۱.۸۸۸۵۴۴ | ۶۲      | ۹.۶۶۴۳۳۸ | ۸۸      | ۲۳۵۲۵.۷  |
| ۱۰.۵    | ۱.۰۵۳ | ۳۶.۵    | ۱.۹۲۵۱۴۷ | ۶۲.۵    | ۱۰.۱۵۷۴۳ | ۸۸.۵    | ۵۵۷۴۹.۷۵ |
| ۱۱      | ۱.۰۵۷ | ۳۷      | ۱.۹۶۳۱۵۳ | ۶۳      | ۱۰.۶۸۷۱  | ۸۹      | ۱۸۸۱۱۹.۶ |
| ۱۱.۵    | ۱.۰۶۳ | ۳۷.۵    | ۲.۰۰۲۶۲۷ | ۶۳.۵    | ۱۱.۲۵۶۸۷ | ۸۹.۵    | ۱۵۰۴۷۸۵  |
| ۱۲      | ۱.۰۶۹ | ۳۸      | ۲.۰۴۳۶۲۶ | ۶۴      | ۱۱.۸۷۰۶۴ |         |          |
| ۱۲.۵    | ۱.۰۷۵ | ۳۸.۵    | ۲.۰۸۶۳۵۳ | ۶۴.۵    | ۱۲.۵۳۳۷۷ |         |          |
| ۱۳      | ۱.۰۸۱ | ۳۹      | ۲.۱۳۰۵۵۳ | ۶۵      | ۱۲.۲۴۸۱۵ |         |          |
| ۱۳.۵    | ۱.۰۸۸ | ۳۹.۵    | ۲.۱۷۶۶۱۶ | ۶۵.۵    | ۱۴.۰۳۳۳  |         |          |
| ۱۴      | ۱.۰۹۵ | ۴۰      | ۲.۲۳۴۵۳۹ | ۶۶      | ۱۴.۸۶۱۴۱ |         |          |
| ۱۴.۵    | ۱.۱۰۲ | ۴۰.۵    | ۲.۲۷۴۳۸۲ | ۶۶.۵    | ۱۵.۷۷۲۵۲ |         |          |
| ۱۵      | ۱.۱۱۰ | ۴۱      | ۲.۳۲۶۳۷۳ | ۶۷      | ۱۶.۶۶۳۵۵ |         |          |
| ۱۵.۵    | ۱.۱۱۸ | ۴۱.۵    | ۲.۳۸۰۳۹۹ | ۶۷.۵    | ۱۷.۸۴۳۵۴ |         |          |
| ۱۶      | ۱.۱۲۶ | ۴۲      | ۲.۴۳۶۵۷۴ | ۶۸      | ۱۹.۰۳۳۷۷ |         |          |
| ۱۶.۵    | ۱.۱۳۴ | ۴۲.۵    | ۲.۴۹۵۳۱۱ | ۶۸.۵    | ۲۰.۳۱۳۹۸ |         |          |
| ۱۷      | ۱.۱۴۳ | ۴۳      | ۲.۵۵۶۳۳۴ | ۶۹      | ۲۱.۷۲۷۶۴ |         |          |
| ۱۷.۵    | ۱.۱۵۳ | ۴۳.۵    | ۲.۶۲۰۰۷۳ | ۶۹.۵    | ۲۳.۲۸۳۱۱ |         |          |
| ۱۸      | ۱.۱۶۳ | ۴۴      | ۲.۶۸۶۵۶۷ | ۷۰      | ۲۴.۹۹۴۵۲ |         |          |
| ۱۸.۵    | ۱.۱۷۳ | ۴۴.۵    | ۲.۷۵۵۹۶۶ | ۷۰.۵    | ۲۶.۸۸۵۳۶ |         |          |
| ۱۹      | ۱.۱۸۳ | ۴۵      | ۲.۸۲۸۴۳۷ | ۷۱      | ۲۸.۹۷۸۳۹ |         |          |
| ۱۹.۵    | ۱.۱۹۴ | ۴۵.۵    | ۲.۹۰۴۱۳  | ۷۱.۵    | ۳۱.۲۰۱۹  |         |          |
| ۲۰      | ۱.۲۰۵ | ۴۶      | ۲.۹۸۱۳۳۶ | ۷۲      | ۳۳.۸۸۵۴  |         |          |
| ۲۰.۵    | ۱.۲۱۷ | ۴۶.۵    | ۳.۰۶۵۹۳۸ | ۷۲.۵    | ۳۶.۷۷۶۸۶ |         |          |
| ۲۱      | ۱.۲۲۹ | ۴۷      | ۳.۱۵۳۴۶۳ | ۷۳      | ۴۰.۰۱۳۳۴ |         |          |
| ۲۱.۵    | ۱.۲۴۲ | ۴۷.۵    | ۳.۲۴۲۰۳۳ | ۷۳.۵    | ۴۳.۶۴۹۰۳ |         |          |
| ۲۲      | ۱.۲۵۵ | ۴۸      | ۳.۳۳۷۸۵۴ | ۷۴      | ۴۷.۷۵۱۳۶ |         |          |
| ۲۲.۵    | ۱.۲۶۸ | ۴۸.۵    | ۳.۴۳۷۳۱۲ | ۷۴.۵    | ۵۲.۳۹۶۶۵ |         |          |
| ۲۳      | ۱.۲۸۲ | ۴۹      | ۳.۵۴۱۳۷  | ۷۵      | ۵۷.۶۷۸۱۵ |         |          |
| ۲۳.۵    | ۱.۲۹۷ | ۴۹.۵    | ۳.۶۵۰۶۳۱ | ۷۵.۵    | ۶۳.۷۰۹۰۴ |         |          |
| ۲۴      | ۱.۳۱۲ | ۵۰      | ۳.۷۶۵۳۸۲ | ۷۶      | ۷۰.۶۲۷۶  |         |          |
| ۲۴.۵    | ۱.۳۲۷ | ۵۰.۵    | ۳.۸۸۵۶۹۳ | ۷۶.۵    | ۷۸.۶۰۳۹۳ |         |          |
| ۲۵      | ۱.۳۴۳ | ۵۱      | ۴.۰۱۳۳۱۹ | W       | ۸۷.۸۴۸۱  |         |          |
| ۲۵.۵    | ۱.۳۶۰ | ۵۱.۵    | ۴.۱۴۵۳۵۵ | ۷۷.۵    | ۹۸.۶۳۵۶۲ |         |          |

ساخت چرخ دنده مارپیچ

مشخصات:

$$m_n = 2 \text{ mm}, Z = 30, d_k = 67/85 \text{ mm}, h = 4/334, d_o = 63/85 \text{ mm}, \beta = 20^\circ$$






جدول DIN ISO 7168

| اندازه          | از 0.5 تا 3 | از 3 تا 6 | از 6 تا 30 | از 30 تا 120 | از 210 تا 400 |
|-----------------|-------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| درجه<br>تولرانس |             |           |            |              |               |
| f (ظریف)        | ± 0.05      | ± 0.05    | ± 0.1      | ± 0.15       | ± 0.2         |
| m (متوسط)       | ± 0.1       | ± 0.1     | ± 0.2      | ± 0.3        | ± 0.5         |
| g (خشن)         | ± 0.15      | ± 0.2     | ± 0.5      | ± 0.8        | ± 1.2         |

| شماره | تعداد | مشخصات قطعه    | اندازه ماده اولیه    | جنس ماده‌ی اولیه | شماره واحد کار | شماره کار عملی |               |
|-------|-------|----------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| ----- | ۱     | -----          | ۷۰ میلی متر          | st۳۷             | ۱۱             | ۱              |               |
|       |       | مقیاس: ۱:۱     | ساخت چرخ دنده مارپیچ |                  |                | هدف آموزشی:    | زمان: ۱۰ ساعت |
|       |       | استاندارد: ISO |                      |                  |                |                |               |

| جدول تجهیزات و ابزار |                                  |                        |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| تعداد                | مشخصات فنی                       | ابزارهای لازم          |
| ۱                    | انیورسال یا عمودی                | ۱- دستگاه فرز          |
| ۱                    | مدولی ۲ شماره ۸                  | ۲- تیغه فرز            |
| ۱                    | پایه مغناطیس                     | ۳- ساعت اندازه‌گیری    |
| ۱                    | مخصوص دستگاه                     | ۴- مرغک                |
| ۱                    | متناسب با قطر سوراخ روی قطعه کار | ۵- درن                 |
| به تعداد محاسبه شده  |                                  | ۶- چرخ‌دنده‌های تعویضی |
| ۱                    | با قابلیت نصب چرخ‌دنده تعویضی    | ۷- دستگاه تقسیم        |

| مراحل انجام کار   |  |      |
|---|--|------|
| شکل   | شرح مراحل کار  | ردیف |
|  | ابتدا محاسبات لازم را انجام دهید.                              | ۱    |
|  | چرخ‌دنده‌های تعویضی را با رعایت شرایط نصب محاسبه و آماده کنید. | ۲    |
|  | ماده خام را انتخاب و بر روی دستگاه آماده کنید.                 | ۳    |



|  |   |          |
|--|---|----------|
|   | <p>تیغه فرز مدولی را در گلویی دستگاه ببندید. قطعه کار را بسته و از دور بودن قطعه مطمئن شوید. قطعه را تا حد امکان کوتاه ببندید.</p>  | <p>۴</p> |
|   | <p>تیغه فرز را در حالت روشن با سطح کار مماس کنید.</p>   | <p>۵</p> |
|   | <p>ابزار را از کار دور کرده و بار لازم را به ابزار بدهید. پس از ایجاد شیار اول، قطعه را بدون جابجایی میز به اندازه لازم دوران دهید. با چرخش دسته دستگاه تقسیم این کار انجام می‌شود.</p> | <p>۶</p> |
|  | <p>با کولیس دنده سنج اولین دنده تولید شده را کنترل و مراحل باردهی را تکرار کنید.</p>  | <p>۷</p> |
| <p>ارائه قطعه کار یا گزارش به هنر آموز محترم</p>                                   |   |          |
| <p>ارزش‌یابی نهایی</p>   |   |          |

## سوالات صحیح و غلط:

- ۱- تعداد دندانه فرضی در محاسبات مربوط به انتخاب قطر قطعه خام موثر است.  
 ۲- مدول نرمال برای انتخاب تیغه فرز باید مد نظر باشد.

## سوالات کوتاه پاسخ یا جای خالی:

- ۳- محورها در دو چرخ دنده مارپیچ چه شکلی نسبت به هم دارند؟  
 ۴- برای محاسبات مربوط به گام شیارهای مارپیچ از قطر ..... و برای گام مارپیچ چرخ دنده‌های مارپیچ از قطر ..... استفاده می شود.

## سوالات چند گزینه‌ای:

- ۵- در یک چرخ دنده مارپیچ  $m_n=3 \text{ mm}, z=65, \beta=30^\circ$  چند میلیمتر است؟  
 الف- ۲۵۰ ب-  $217/13$  ج-  $282/60$  د-  $200/83$   
 ۶- در یک چرخ دنده مارپیچ  $m_n=3 \text{ mm}, Z=65, \beta=15^\circ$  می باشد. در صورتیکه نسبت دستگاه  $i=40:1$ ، و گام میله هدایت  $p_t=6 \text{ mm}$  باشد گام پیچش چرخ دنده چند میلیمتر است؟  
 الف-  $1180/6$  ب-  $2220/68$  ج-  $2080/20$  د-  $2367/44$   
 ۷- در یک چرخ دنده مارپیچ  $p_n=1800 \text{ mm}, p_t=6 \text{ mm}, d_o=250 \text{ mm}$  باشد، زاویه تنظیم چند درجه است؟  
 الف-  $40'$  و  $25^\circ$  ب-  $34'$  و  $23^\circ$  ج-  $30'$  و  $20^\circ$  د-  $20'$  و  $30^\circ$

## سوالات تشریحی:

- ۸- اگر مدول نرمال در یک چرخ دنده ۳ میلی متر باشد و زاویه تنظیم  $\beta$  برابر  $70^\circ$  درجه باشد، گام حقیقی، پیشانی و همچنین زاویه مارپیچ را به دست آورید.  
 ۹- گام نرمال و گام پیشانی را با رسم شکل بر روی یک چرخ دنده مارپیچ نشان دهید.  
 ۱۰- اگر گام یک چرخ دنده مارپیچ ۴۰۰ میلی متر و گام ماشین ۶ میلی متر و تعداد دندانه آن ۵۰ عدد و مدول نرمال انتخابی ۳ باشد محاسبات چرخ دنده مارپیچ و چرخ دنده‌های تعویضی را بر اساس محاسبه و با استاندارد جدول انجام دهید.



واحد کار ۱۲





**هدف کلی: توانایی خط کشی و سوراخکاری با ماشین فرز**

پس از آموزش این واحد کار از فراگیر انتظار می‌رود:

**اهداف رفتاری:**

- ۱- اصول خط‌کشی و سوراخ‌کاری قطعات با ماشین فرز را بداند.
- ۲- اصول خزینه‌کاری قطعات با ماشین فرز را بداند.
- ۳- اصول تنظیم ورنیه‌های ماشین فرز را برای انجام سوراخ‌کاری و خزینه‌کاری شرح دهد.
- ۴- سوراخ‌کاری و خزینه‌کاری را با انجام خط‌کشی دقیق بر روی قطعات و بر روی دستگاه انجام دهد.
- ۵- مقررات حفاظت و ایمنی را هنگام خط‌کشی و سوراخ‌کاری رعایت کند.


| زمان آموزش |                   | - توانایی خط کشی و سوراخکاری با ماشین فر                    |
|------------|-------------------|---|
| عملی       | نظری              |   |
| ۷ ساعت     | ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه |   |
| یک ساعت    | ۳۰ دقیقه          | ارزشیابی ورودی و پایانی توسط هنرآموز و ثبت در برگه ارزشیابی |
| ۱۰         |                   | جمع   |

### پیش آزمون (۱۵ دقیقه)

- ۱- با استفاده از چه دستگاه‌هایی می‌توان به روش براده برداری بر روی قطعه سوراخ ایجاد کرد؟
- ۲- آیا از دستگاه فرز عمودی می‌توان برای سوراخکاری استفاده کرد؟ دستگاه فرز افقی چگونه؟
- ۳- به نظر شما دقت کدام دستگاه برای سوراخکاری بیشتر است؟ فرز یا دریل
- ۴- اگر بشود با ماشین فرز سوراخکاری کرد آیا از مته باید استفاده کنیم یا تیغه فرز؟

## ۱-۱۲ آشنایی با مفهوم سوراخ کاری

در موارد گوناگون مجبور به ایجاد سوراخ در قطعات صنعتی هستیم، مثلاً عبور پیچ، ساخت مهره، یاتاقان، عبور مایعات و غیره.

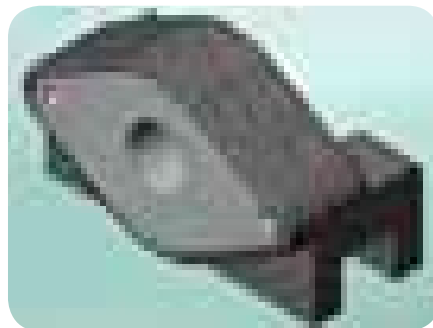

نمونه ای از یک قطعه صنعتی دارای سوراخ

فرایند براده برداری و ایجاد حفره در داخل قطعه را سوراخکاری می‌گویند.


در خیلی از موارد این حفره دایره ای شکل بوده و با ابزار دورانی به نام مته ایجاد می‌شود. معمولاً در عملیات سوراخ کاری از ماشین دریل استفاده می‌شود و ابزاری که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد یک ابزار دو لبه به نام مته است.



مته در حال سوراخ کاری قطعه کار

البته با ماشین‌هایی نظیر ماشین تراش یا ماشین فرز هم می‌توان عملیات سوراخکاری را انجام داد. در اینجا به شرح اصول سوراخکاری با ماشین فرز می‌پردازیم. برای سوراخکاری مته باید حرکت چرخشی داشته باشد و در امتداد محور چرخش نیز حرکت پیشروی وجود داشته باشد. قطعه کار نیز در حین تراش همواره ساکن است. در سر مته، دو لبه برش وجود دارد که وظیفه براده برداری را به عهده دارند.



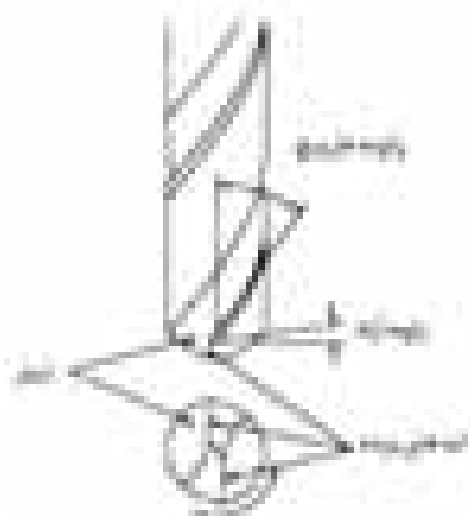

معرفی قسمت‌های مختلف یک مته

## ۱۲-۲- آشنایی با انواع مته و مته مرغک

معرفی قسمت‌های مختلف مته:

هر مته دارای قسمت‌هایی به شرح زیر است:


۱- لبه‌های برنده اصلی مته

۲- شیارهای مته

۳- ساق یا دنباله مته

۴- جان مته

۵- فاز مته

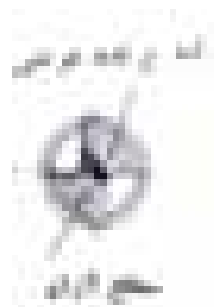


معرفی قسمت‌های مختلف مته

۱- لبه‌های برنده اصلی مته:

نقش اصلی براده برداری را در تمام طول مسیر براده برداری به عهده دارند.

۲- شیار مته:



می دانیم که برای جدا شدن بهتر براده از روی قطعه کار، زاویه براده نقش مهمی دارد. به منظور ایجاد زاویه براده و هدایت براده های جدا شده در هنگام سوراخ کاری به بیرون از سوراخ، روی طرفین بدنه مته ها دو شیار مارپیچی ایجاد شده است.

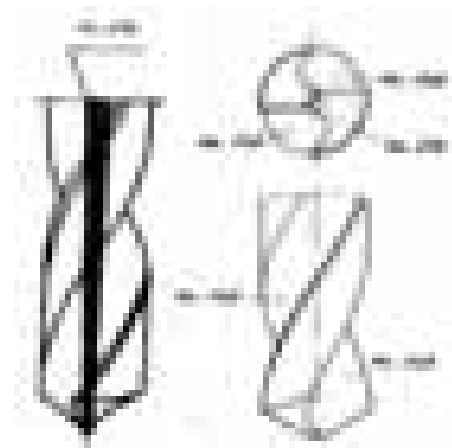

معرفی قسمت های مختلف مته

### ۳- دنباله مته:

دنباله مته ها را به فرم های استوانه ای، مخروطی و یا هرمی می سازند. معمولاً مته هایی که قطر آن ها تا ۱۳ میلیمتر می باشند، دارای دنباله ای استوانه ای بوده و در بعضی موارد مته هایی با قطر بزرگتر نیز با دنباله ای استوانه ای یافت می شود که در قسمت انتهای دنباله ای آن ها، زبانه ای برای جلوگیری از چرخش در داخل سه نظام درست می کنند. دنباله مته های بزرگتر از ۱۳ میلی متر را مخروطی انتخاب کرده و برای جلوگیری از چرخش مته در داخل کلاهک یا گلوئی ماشین مته، انتهای آن را به فرم زبانه درست می کنند.

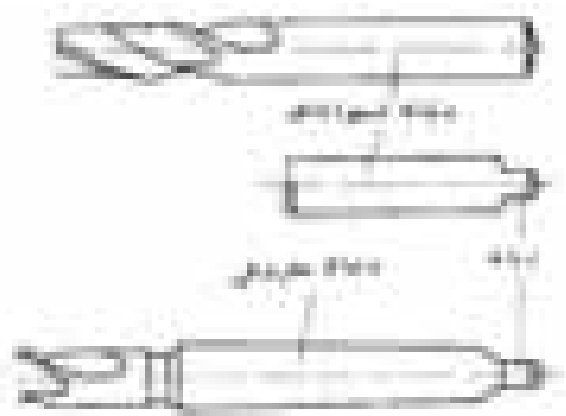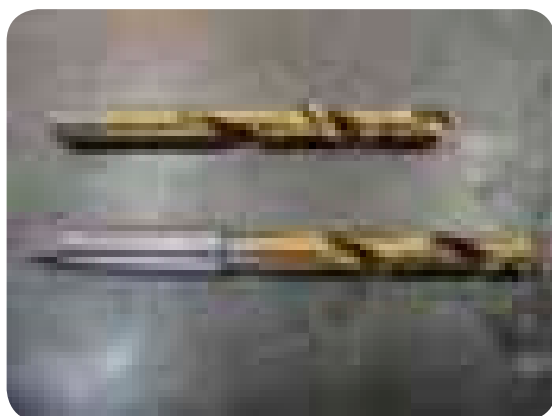


دنباله استوانه ای و مخروطی در مته ها

#### ۴- جان مته:

فاصله ای که بین دو شیار مارپیچ باقی می ماند جان مته نام داشته و برای استحکام بیشتر، مقدار آن در امتداد طول مته بتدریج زیاد تر شده و در انتها قطر آن بیشتر از سر مته می باشد.


از برخورد منحنی شیب داری که در سر مته وجود دارد خطی در روی جان مته بوجود می آید، که آنرا لبه برنده عرضی می نامند. کنترل زاویه این خط با امتداد لبه های برنده اصلی برابر بودن و مقدار زوایای آزاد را روی هر یک از لبه ها مشخص می کند. مقدار این زاویه در مته ها در حدود ۵۵ درجه می باشد.

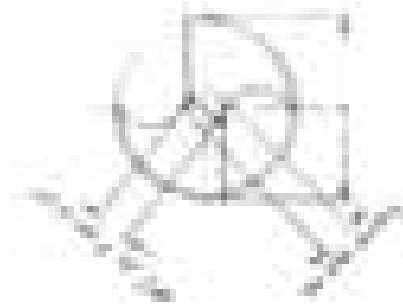

معرفی جان مته و لبه برنده عرضی

#### ۵- فاز مته:

برجستگی نازکی که در کنار شیار مارپیچ مته ها وجود دارد، فاز مته نامیده می شود. هدف از ایجاد آن کاهش اصطکاک و سطح تماس بدنه مته با سوراخ بوده و هدایت مته در داخل سوراخ را آسان می کند.

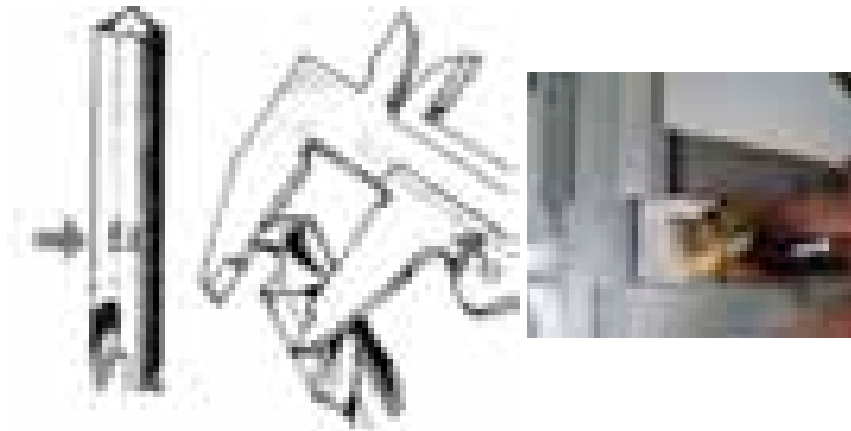

نحوه اندازه گیری صحیح قطر مته با کولیس

قطر مته ها در هر ۱۰۰ میلیمتر از طول آن ها به اندازه ۰.۱ میلیمتر کوچک ساخته شده اند، تا هنگام سوراخ کاری سوراخ های عمیق، از تماس مته با سوراخ جلوگیری شود. به همین دلیل قطرهای مته ها را بایستی در سر آن ها و روی فاز اندازه گیری کرد.

## - آشنایی با انواع مته و مته مرغک


مته ها را براساس جنس ساخت آن‌ها، نوع دنباله و زاویه پیچش که تاثیر پذیر از جنس قطعه کار است می‌توان دسته بندی کرد.

اگر بخواهیم مته ها را بر اساس جنس قطعه کار یا زاویه پیچش تقسیم بندی کنیم آن‌ها را در سه تیپ (گروه) قرار می‌دهیم:

۱- تیپ H با زاویه مارپیچ ۱۰ تا ۱۳ درجه برای سوراخکاری موادی مانند باکلیت، لاستیک سخت، فیبر استخوانی، فولاد سخت، برنج، برنز و منیزیم.

۲- تیپ N با زاویه مارپیچ ۱۶ تا ۳۰ درجه برای سوراخکاری مواد با سختی متوسط که استحکام تا  $500 \text{ N/mm}^2$  دارند. مانند فولاد ریختگی و چدن.

۳- تیپ W با زاویه مارپیچ ۳۵ تا ۴۰ درجه برای سوراخکاری مواد نرم. مانند آلومینیوم و مس.

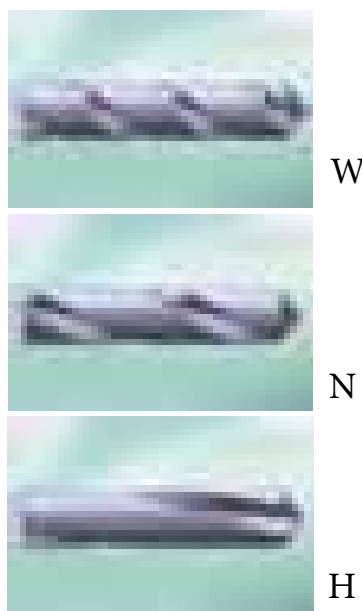

مقایسه سه گروه مته ها از نظر شکل ظاهری

جدول زیر تقسیم بندی دقیق تری را برای مته ها اشاره کرده است.

| کاربرد مته   | زاویه راس  | زاویه مارپیچ   | کاربرد مته  | زاویه راس   | زاویه مارپیچ  |
|--|--|--|---|---|---|
| فولادها، چدن ها، آلیاژهای آلومینیوم، نیکل، ورشو  |   |   | مس و آلومینیوم<br>- مس تا ضخامت ۳ میلیمتر                               |    |    |
| برنج، برنز   |   |   | آلیاژهای منیزیم   |    |    |
| فولادهای نرم   |   |   | مواد پرسی و قالبی   |    |    |
| فولادهای ضد زنگ<br>مس با ضخامت بیشتر از ۳۰ میلیمتر<br>- آلیاژهای براده کوتاه آلومینیوم |  |  | کائوچوی سخت<br>- لاستیک سخت<br>- سنگ<br>- فیبر استخوانی<br>- ذغال صنعتی |   |   |
|  |  |  | آلیاژهای روی  |  |  |
| کاربرد مته های مختلف از نظر زاویه مارپیچ و زاویه راس                                   |  |  |   |   |   |


## مته مرغک

مته مرغک برای نشانه زدن مرکز سوراخی که قرار است در قطعه بوسیله مته ایجاد شود به کار می‌رود. به عبارت دیگر برای مشخص کردن محل دقیق فرود آمدن مته در قطعه کار و اجتناب از جابجایی مته در سطح کار از مته مرغک استفاده می‌شود. جنس این ابزار از فولاد ابزار<sup>۱</sup> HSS یا فولاد آلیاژی سخت کاری شده می‌باشد.



تصویر یک مته مرغک

زاویه راس مته مرغک ۶۰ درجه است. می‌توان گفت مته مرغک در اصل دو مته ساده و مته خزینه است. اندازه اسمی مته مرغک‌ها بر اساس قطر قسمت استوانه‌ای آن می‌باشد.

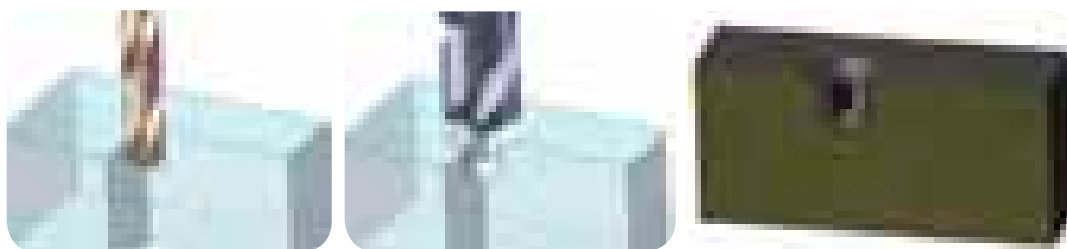

ایجاد اثر مته مرغک به کمک دو مته

در شکل سوراخ ایجاد شده توسط مته مرغک به صورت برش خورده نشان داده شده است.



سوراخ ایجاد شده توسط مته مرغک به صورت برش خورده


<sup>۱</sup>-High speed steel

### ۱۲-۳- آشنایی با وسایل خط کشی

منظور از خط کشی، انتقال اندازه و شکل‌های لازم از روی نقشه، قطعه مشابه و یا سایر معلوماتی که در دست است بر روی قطعه کار می‌باشد. قبل از انجام سوراخ‌کاری باید به کمک ابزارهای خط کشی نظیر صفحه صافی، سوزن خط کش، پرگار، خط کش، کولیس پایه‌دار و سنبه نشان محل دقیق سوراخ‌کاری را مشخص و نشانه گذاری کنیم.

#### ۱- میز یا صفحه صافی:


از این وسیله به عنوان محل عملیات خط‌کشی استفاده می‌کنند. جنس آن‌ها از چدن سنگ زنی شده یا سنگ گرانیت می‌باشد. مهمترین مشخصه این وسیله مسطح بودن آن است به همین منظور پشت آن‌ها را به صورت پره‌ای درآورده تا دچار اعوجاج نشوند. تراز بودن آن‌ها نیز حائز اهمیت است.

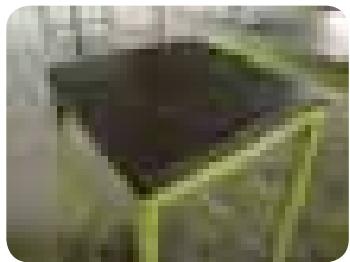

صفحه صافی

#### ۲- سوزن خط کش:


برای رسم خطوط بر روی فلزات استفاده شده و جنس آن از فولاد سخت شده (آب دیده) میباشد. زاویه نوک آن بین ۱۰ تا ۱۵ درجه است.

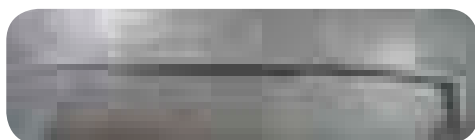

سوزن خط کش

### ۳- سوزن خط کش پایه دار:



این وسیله برای رسم خطوطی که باید به موازات صفحه صافی باشد استفاده می‌شود. در دو نوع ساده و مدرج وجود دارد که تنظیم ارتفاع را در نوع ساده باید با متر، خط کش یا وسیله دیگری انجام داد. نکته مهم در هر حال این است که طول سوزن را کوتاه ببندیم تا از انحراف آن جلوگیری شود.

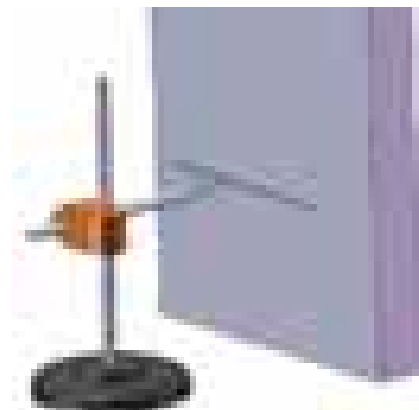

سوزن خط کش پایه دار

### ۴- کولیس پایه دار:

همانند سوزن خط کش پایه دار این نوع کولیس هم برای رسم خطوط موازی با صفحه صافی استفاده می‌شود. دقت در این وسیله به مراتب بالاتر از نوع قبل است.

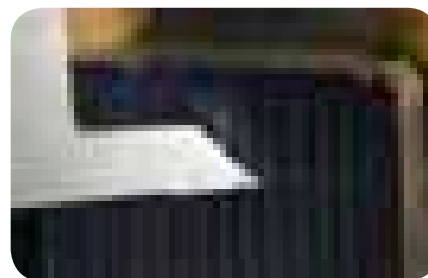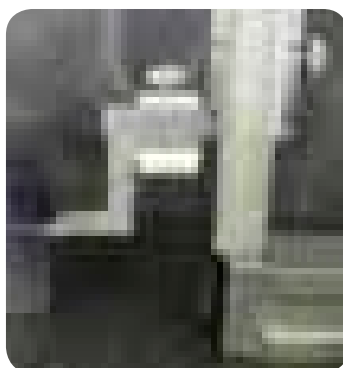


کولیس پایه دار



### ۵- پرگار:

از پرگار برای نقل اندازه یا رسم منحنی و دایره استفاده می‌شود. جنس آن‌ها از فولاد ابزار است.

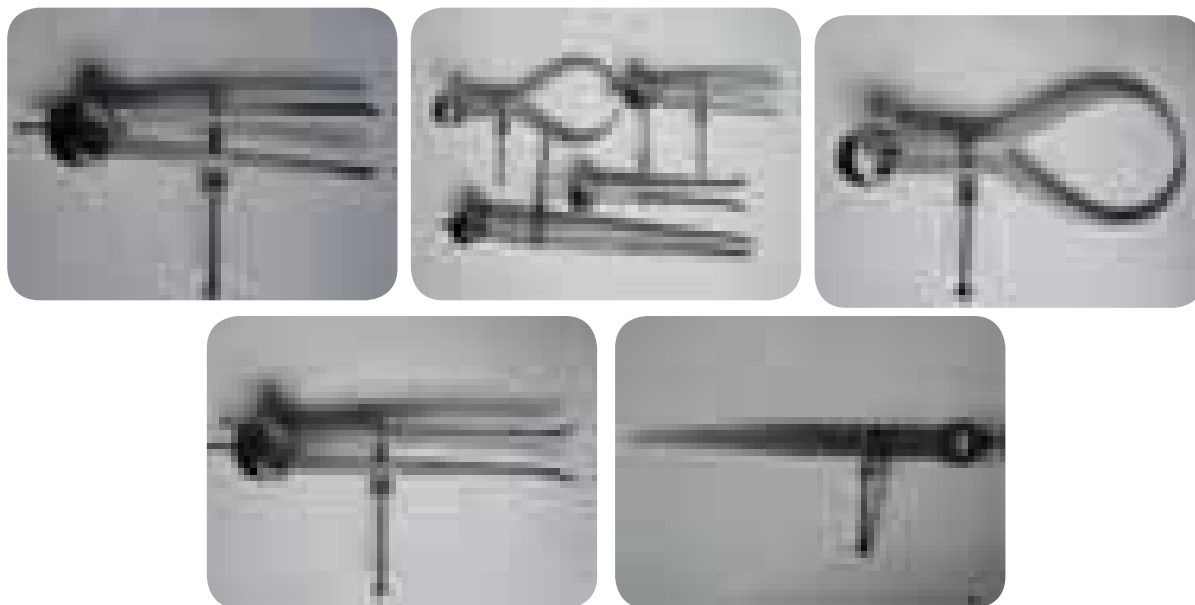

انواع پرگار



### ۶- سنبه نشان:

وسیله ای برای نشانه زدن محل مرکز سوراخها و استقرار پایه پرگار است. جنس آن‌ها از فولاد ابزار بوده و زاویه ای بین ۳۰ تا ۶۰ درجه را دارند. نوع ۳۰ درجه برای تثبیت خط و نوع ۶۰ درجه برای نشانه گذاری استفاده می‌شود.



سنبه نشان ۳۰ و ۶۰ درجه




سنجه نشان دوتایی (دوقلو) برای تثبیت خط و مرکز یاب هم از انواع دیگر سنجه‌ها است.

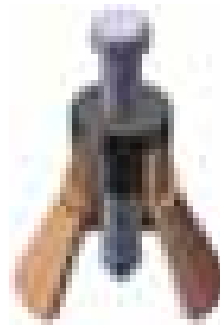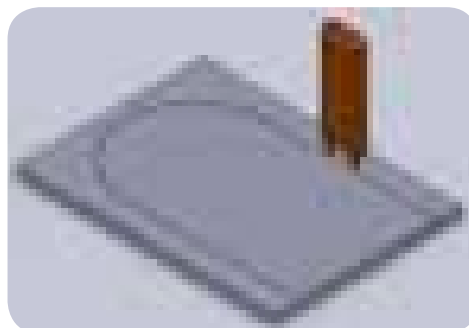

مرکز یاب

۷- وسایل کمکی:

برای تسهیل و تسریع در خط کشی از ابزارهایی مانند منشورهای V شکل، گونیای ساده و مرکب، صفحه گونیا و ... استفاده می‌شود.

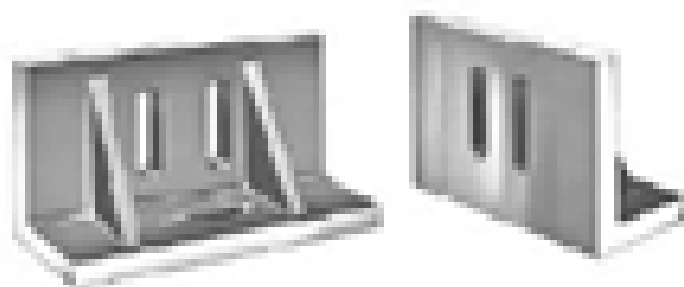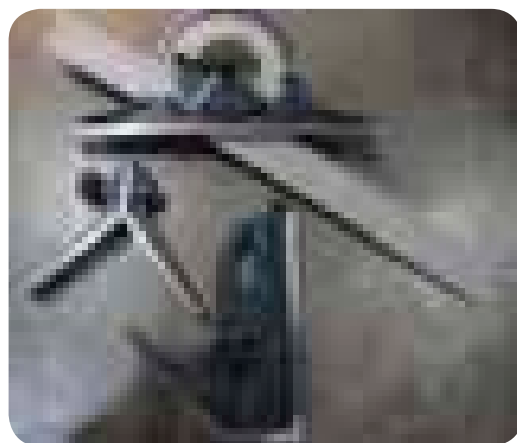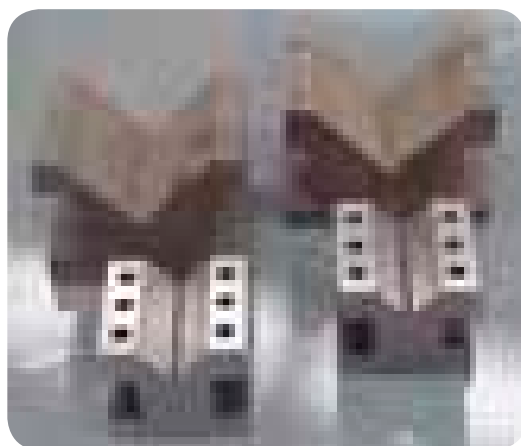

منشورهای V شکل، گونیای ساده و مرکب، صفحه گونیایی

## ۲۱-۴- شناسایی اصول خط کشی قطعات طبق نقشه

خط کشی صحیح و دقیق باید بر اساس اصول زیر صورت گیرد:

### الف- آماده کردن قطعه کار:

رنگ کردن سطح قطعه کار به وضوح خطوط ترسیمی کمک می کند به همین منظور می توان در قطعات یا سطح زبر نظیر قطعات ریختگی از دوغ آب گچ و در قطعات براق از کات کبود یا رنگ استفاده کرد.



رنگ کردن سطح قطعه کار برای وضوح بیشتر خطوط ترسیمی

### ب- انتقال اندازه:

در انتقال اندازه از روی نقشه باید از وسیله مناسب استفاده کرد و در نهایت محل نشانه گذاری را بهتر است با علامت ۸ نشان داد تا خطا در نشانه گذاری به حداقل برسد.



اگر بخواهیم به کمک ابزارهای خط کشی بر روی قطعه انتقال اندازه را انجام دهیم باید چند مورد را در نظر بگیریم.

۱- از دقیق بودن این کار مطمئن شویم چرا که دقت در خط کشی سبب میشود که انجام فرایندهای بعدی بر روی قطعه هم دقیق تر صورت بگیرد.

۲- ضخامت خطوط اندازه در حداقل باشد بنابر این رسم خطوط با ماژیک، گچ و مداد پیشنهاد نمی شود.


۳- خطوط ترسیمی بر روی قطعه مبنای انجام کارهای بعدی خواهد بود بنابراین باید از ثبات لازم برخوردار باشند و در حین کار پاک نشوند.

خط کشی بر مبنای نقشه می تواند با ابزارهایی نظیر کولیس، خط کش و ... بر روی قطعه انجام شود که دارای دقت بالاتری در قیاس با انتقال اندازه از روی نقشه با ابزارهایی چون پرگار می باشد.

### ج- خط کشی:


پس از انتقال اندازه و نشانه گذاری با استفاده از خط کش و سوزن خط کش خطوط را ترسیم می کنیم.

به منظور جلوگیری از خطای خط کشی بهتر است موارد زیر را رعایت کنیم:  
 ۱- زاویه تمایل سوزن خط کش نسبت به لبه خط کش به نحوی باشد که راس آن روی قطعه کار و در کنار خط کش قرار گیرید. در شکل این زاویه مقدار ۱۵ درجه را دارد.

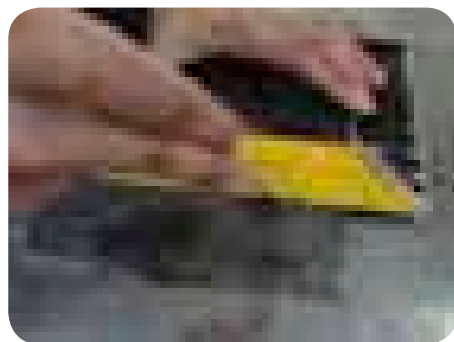

رعایت زاویای تمایل سوزن خط کش

۲- علاوه بر زاویه بالا، سوزن خط کش باید یک زاویه تمایل هم در جهت حرکت خود داشته باشد تا در هنگام حرکت به راحتی و بدون مکث یا وقفه خط مورد نظر را ترسیم نماییم. داشتن این دو زاویه به صورت هم زمان لازم است.

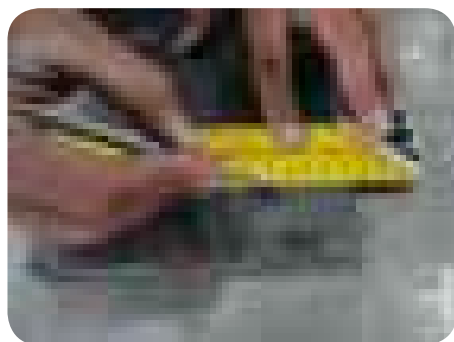

صحيح گرفتن سوزن خط کش

در رسم منحنی ها با پرگار این زاویه در هر لحظه تغییر می کند.

#### ۵- سنبه نشان زدن:


در استفاده از سنبه نشان مراحل زیر را در نظر بگیریم:

- ۱- انتخاب سنبه نشان با زاویه راس مناسب.
- ۲- استقرار نوک سنبه نشان در محل مناسب به طوریکه قابل دید باشد.




قابل دید بودن نوک سنبه نشان در محل مناسب

- ۳- قائم بودن امتداد سنبه نشان نسبت به سطح کار.

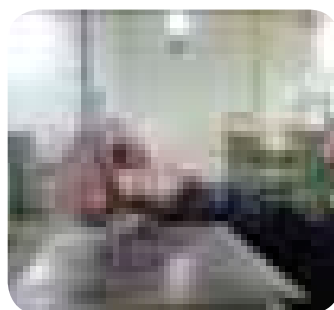

قائم بودن امتداد سنبه نشان نسبت به سطح کار

- ۴- ضربه زدن به انتهای سنبه نشان به طور صحیح.

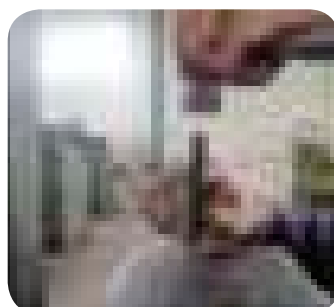


ضربه زدن به انتهای سنبه نشان

۵- در قسمتهایی که خطوط به صورت منحنی می باشند و یا تغییر مسیر می دهند باید محل سنبه نشان ها را باید نزدیک به هم و با فاصله کمتری زد.



نزدیک شدن نقاط سنبه نشان در قسمتهای انحنا دار خطوط

برای محافظت از نوک وسایل نوک تیز خط کشی مثل سوزن خط کش و پرگار و همچنین برای جلوگیری از بروز سانحه، پس از استفاده نوک آن‌ها چوب پنبه قرار دهید.

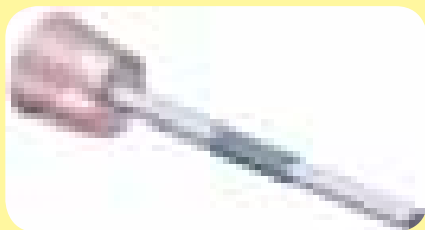

### ۵-۱۲- آشنایی با انتخاب مته مرغک و مته مناسب

در انتخاب مته و مته مرغک همان طور که پیش از این گفته شد باید جنس قطعه کار را در نظر گرفت. از جهتی در زدن سوراخهای بزرگ باید سوراخکاری را با افزایش تعداد مته ها انجام داد. به مته هایی که قبل از مته اصلی زده می شود پیش مته می گویند. توجه داشته باشیم که هر چه قطر مته یا مته مرغک کوچک تر باشد باید عده دوران را بیشتری را انتخاب کرد.

نکاتی که در سوراخ کاری باید رعایت شود:


- ۱- مته را بر اساس جنس قطعه کار انتخاب کنیم.
- ۲- تمیز کردن زیر قطعه و پاک کردن سطح گیره مانع از کج شدن راستای سوراخ، یا انحراف و شکستگی مته خواهد شد.
- ۳- قبل از استفاده مته قطر را کنترل کنیم و از تیز بودن لبه ها اطمینان حاصل کنیم. لبه کند موجب ایجاد پلیسه و خارج از دور بودن سوراخ می شود.

- ۴- پس از بستن مته، لنگی آن را کنترل کنیم.
- ۵- مته‌های دنباله مخروطی را هرگز در سه نظام نبندیم.
- ۶- قبل بستن مته‌ها داخل سه نظام یا کلاهک را تمیز کنیم.
- ۷- در مواردی که قطر سوراخ بالاست از مته‌های با قطر کمتر (پیش مته) سوراخ کاری را شروع کنیم تا حجم براده برداری به چند مرحله تقسیم شود.


برای محافظت از سطح گیره‌ها در زیر قطعات از زیر کاری فلزی و یا چوبی استفاده کنید.

### ۶-۱۲- نحوه تیز کردن مته با سنگ دو طرفه

سایش و سوختگی ابزار امری اجتناب ناپذیر است و معمولاً ابزارها را با دستگاه سنگ ابزار تیزکن تیز می‌کنند اما مته را می‌توان با سنگ دوطرفه نیز تیز کرد.

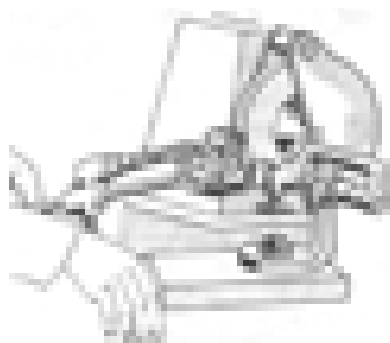

نحوه تیز کردن مته با سنگ ابزار تیز کن

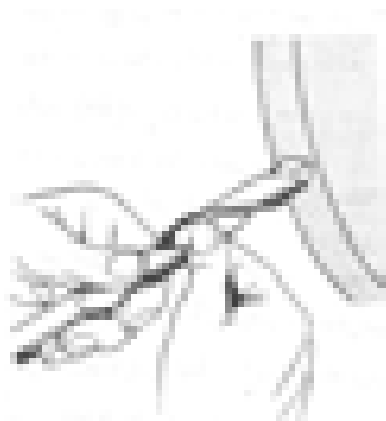

تیز کردن مته با دست و سنگ دوطرفه



## تیز کردن مته با دست و سنگ دوطرفه


برای تیز کردن مته مراحل زیر را دنبال کنید:

- در ابتدا پس از بازرسی سنگ و اطمینان از سالم بودن آن دستگاه را روشن کرده و به وسیله قرقره سنگ صاف کن پیشانی آن را یکنواخت نموده و برای کار بدون عیب آماده کنید.




استفاده از قرقره سنگ صاف کن برای یکنواخت نمودن پیشانی سنگ

مته را در دست به گونه ای نگهدارید که دو انگشت اشاره و سبابه از زیر و شست از رو آن را در بر بگیرند و با دست دیگر دنباله مته را بگیریم. حال با زاویه ی مته که حدود ۶۰ درجه است آن را به سنگ نزدیک می کنیم. با حرکت از بالا به پایین و چرخشی و فشار یکنواخت سطح آزاد مته را سنگ بزیند. (لبه برنده آن را به پیشانی سنگ مماس کنید به طوری که سنگ از لبه مته براده برداری کند).

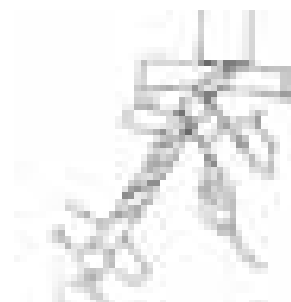

نحوه صحیح در دست گرفتن مته برای تیز کردن

این عمل را با تغییر زاویه به اندازه ۱۸۰ درجه تکرار می کنیم.



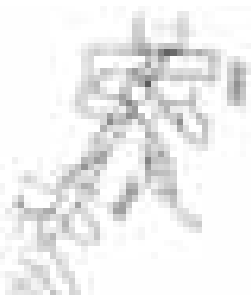


نحوه حرکت دادن صحیح مته برای تیز کردن







در این روش تیز کردن مته به وسیله دست آزاد و بدون استفاده از تکیه گاه سنگ انجام می شود.


در هنگام تیز کردن مته بایستی توجه داشت که زوایا برحسب نوع مته و جنس کار به نحو صحیحی انتخاب شده و با دقت کامل بوجود آیند.

جهت کنترل زاویه نوک مته می توان از شابلن های زاویه و یا زاویه سنج استفاده کرد.

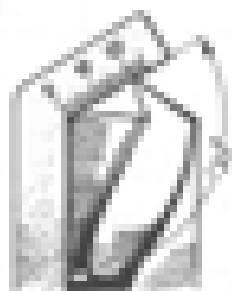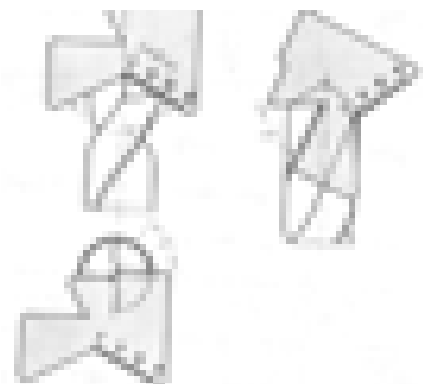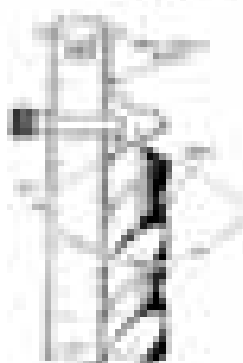

عیوب تیز کردن مته
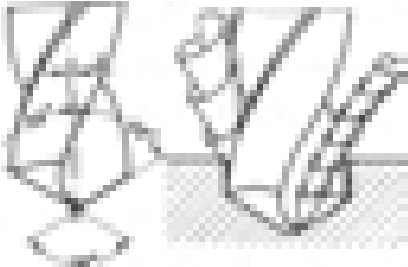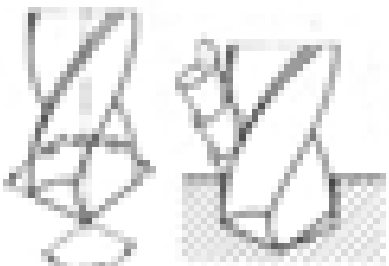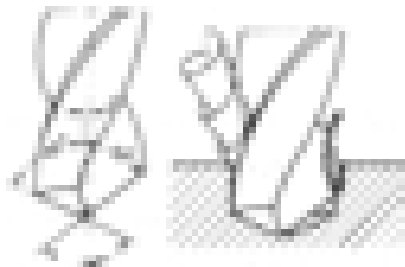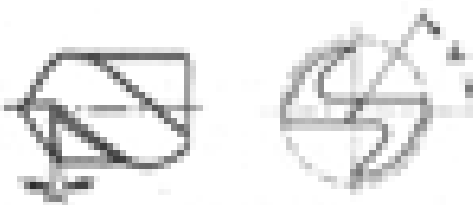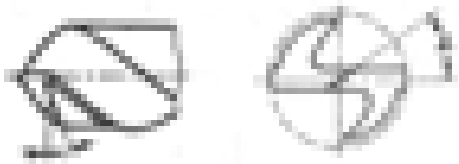
| پیامد   | شکل  | اشتباهات تیز کردن مته  |
|---|--|--|
| الف- سطح مقطع براده ها نامساوی بوده و باعث کم شدن دوام ابزار و در بعضی مواقع شکستن آن می شود.<br>ب- قطر سوراخ بزرگتر از اندازه اسمی مته می شود.                               |    | طول لبه های برنده نامساوی،<br>زوایای لبه برنده نسبت به محور<br>مساوی، راس مته در مرکز                |
| الف- فقط یکی از لبه های برنده عمل براده برداری را انجام می دهد، این حالت باعث کند شدن زود تر مته شده و ممکن است مته بشکند.<br>ب- مقطع سوراخ کامل گرد نخواهد شد.               |    | زوایای لبه برنده نسبت به محور نا<br>مساوی، راس مته خارج از مرکز                                      |
| الف- اختلاف سطح مقطع براده ها در این حالت زیاد تر بوده و نیروهای وارد بر لبه نامتعادلی می باشد.<br>ب- قطر سوراخ بزرگتر از اندازه اسمی مته می شود.                             |   | زوایای لبه برنده نسبت به محور نا<br>مساوی و طول لبه های برنده نیز<br>نامساوی<br>راس مته خارج از مرکز |
| این عمل باعث ازدیاد زاویه گوه و کاهش زاویه لبه برنده عرضی مته شده و نیروی لازم برای براده برداری را افزایش می دهد. زمان سوراخ کاری افزایش و احتمال شکستن مته هم بیشتر می شود. |  | زاویه آزاد کوچک  |
| این عمل باعث کاهش زاویه گوه و افزایش زاویه لبه برنده عرضی مته شده سرعت کند شدن مته افزایش می یابد. در هنگام سوراخ کاری احتمال قلاب کردن و شکستن مته در کار افزایش می یابد.    |  | زاویه آزاد بزرگ  |
| مته بدون ارتعاش کار کرده و قطر سوراخ دقیق و اقتصادی انجام می شود.   |  | مته بدون اشتباه تیز شده است  |

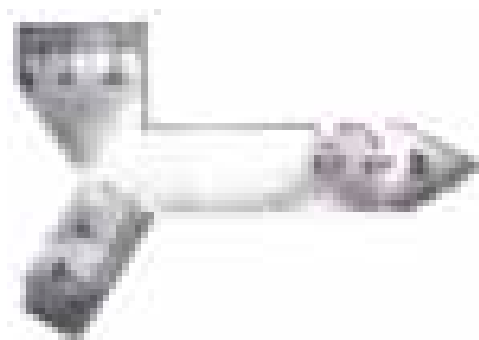


شابلن کنترل زاویه راس مته

چنانچه شابلن مته در دسترس نباشد برای کنترل زاویه راس مته می توان از زاویه سنج و یا نقاله استفاده نمود.

### ۱۲-۷- نکات ایمنی در تیز کردن مته

در هنگام تیز کردن مته موارد زیر را مد نظر داشته باشیم:

- ۱- از عینک استفاده کنیم.
- ۲- از سالم بودن سنگ اطمینان حاصل کنیم.
- ۳- انگشتان دست به عنوان تکیه گاه مته هستند، بنابراین مراقب باشیم مته به داخل سنگ کشیده نشود.
- ۴- از سطح پیرامون سنگ استفاده کنیم نه سطح پیشانی آن.
- ۵- در هر لحظه که ابزار را از سنگ جدا می کنیم آن را خنک کنیم.

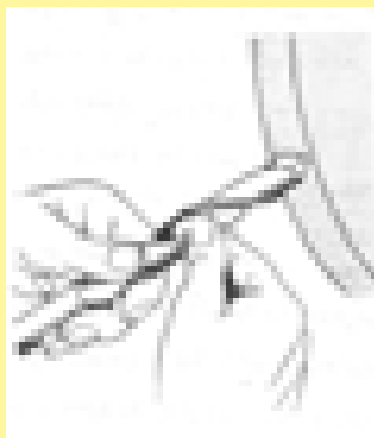

### ۸-۱۲- نکات قابل توجه در تیز کردن مته‌ها


در تیز کردن مته قسمت‌های زیر را باید کنترل کرد:

- ۱- برابری لبه‌های مته
- ۲- برابری زاویه‌های نوک مته
- ۳- مناسب بودن زاویه آزاد

### ۹-۱۲- مراحل سوراخ‌کاری دقیق و خزینه کاری بر روی ماشین فرز


با ماشین فرز عمودی می‌توان فرایند سوراخ‌کاری، خزینه کاری و برقو کاری را توسط مته، برقو و یا تیغه فرز انگشتی انجام داد. در بعضی دستگاه‌ها این ویژگی وجود دارد که بار دهی توسط گلوبی (ابزار) انجام می‌شود و در شرایط دیگر این کار بایستی با میز دستگاه و حرکت آن به سوی بالا انجام شود. مزیت استفاده از ماشین فرز برای سوراخ‌کاری آن است که به کمک ورنیه‌های تعبیه شده بر روی پیچ‌های حرکتی میز دستگاه می‌توان با دقت بالایی محل سوراخ‌کاری را مشخص کرد.

نکته مهم در سوراخ‌کاری با ماشین فرز آن است که پس از تنظیم مته یا تیغه فرز انگشتی در محل مشخص شده بر روی قطعه کار تمام اهرم‌های حرکتی طولی و عرضی را باید قفل کرد تا از حرکت‌های ناخواسته در این دو جهت خودداری شود.

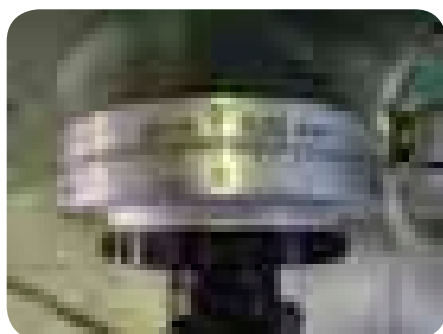

جابجایی دقیق میز ماشین فرز به کمک ورنیه‌ها

به کمک یک میله که در گلویی دستگاه بسته شده نیز می توان محل دقیق سوراخکاری را مشخص کرد. در نحوه حرکت مته بر روی قطعه کار می توان اینگونه عمل کرد که اول میله را در گلویی دستگاه بسته و آن را با سطح جانبی قطعه مماس کنیم. سپس جابجای آن را با در نظر گرفتن مقدار شعاع آن انجام دهیم. به طور قطع با خط کشی و سنبه زدن محل سوراخ می توان از محل فرود آمدن مته مطمئن شد.

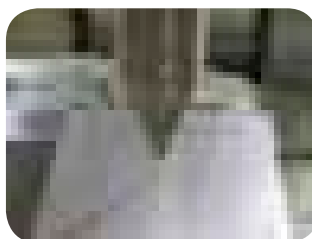

مشخص کردن محل دقیق سوراخکاری به کمک یک میله راهنما

### نحوه بستن مته بر روی ماشین فرز عمودی:

مته ها را همانند دستگاه دریل به دو صورت می توان در گلویی دستگاه بست:

- ۱- استفاده از سه نظام یا کلت برای مته های دنباله استوانه ای
- ۲- استفاده از کلاهدک (مورس) برای مته های دنباله مخروطی

### سوراخ کاری تحت زاویه:

از مزایای سوراخ کاری با ماشین فرز این است که می توانیم به کمک زاویه دار کردن کله گی و یا گیره انیورسال سوراخ های تحت زاویه را نیز در قطعه ایجاد کرد.

### انتخاب عده دوران و پیشروی در سوراخ کاری:

بر اساس جنس قطعه کار، جنس ابزار، توان دستگاه، سطح مقطع براده، وجود مایع خنک کننده و سرعت برش از جداول استخراج و پس از آن عده دوران مناسب بر روی دستگاه تنظیم می شود.

| مایع خنک کننده | جنس مته    |           |          | جنس کار   |
|----------------|------------|-----------|----------|---|
|                | HM         | SS        | WS       |   |
|                | قطر        |           |          |   |
| آب صابون       | ۵۰ تا ۳۰   | ۳۵ تا ۲۵  | ۱۵ تا ۱۰ | فولاد تا استحکام<br>۵۰۰ N/mm <sup>۲</sup>             |
| اب صابون       | ۴۰ تا ۳۰   | ۲۵ تا ۱۵  | ۱۰ تا ۵  | فولاد با استحکام<br>بیشتر از ۵۰۰<br>N/mm <sup>۲</sup> |
| خشک            | ۹۰ تا ۶۰   | ۲۵ تا ۱۵  | ۱۲ تا ۸  | چدن خاکستری   |
| خشک            | ۱۰۰ تا ۸۰  | ۳۵ تا ۲۵  | ۲۵ تا ۱۵ | برنج، برنز  |
| خشک            | ۲۰۰ تا ۱۰۰ | ۸۰ تا ۶۰  | ۳۵ تا ۳۰ | مس  |
| خشک            | ۲۰۰ تا ۱۰۰ | ۱۰۰ تا ۹۰ | ۸۰ تا ۶۰ | فلزات سبک   |
| خشک            | ۱۰۰ تا ۸۰۲ | ۴۰ تا ۳۰  | ۱۵ تا ۱۰ | مواد مصنوعی پرس<br>شده                                |

مقدار پیشروی نیز به عنوان عامل مهم بعد از سرعت برش بوده و در حرکت باردهی اتومات یا حرکت با دست باید به آن توجه داشت. مبنای انتخاب آن جنس ابزار و جنس قطعه کار است.

| قطر مته بر حسب میلیمتر  |              |             |        | جنس کار   |
|---|--------------|-------------|--------|---|
| مقدار پیشروی  |              |             |        |   |
| ۲۱-۴۰   | ۱۰-۲۰        | ۶-۱۰        | >۵     |   |
| ۰/۴ تا ۰/۳  | ۰/۳ تا ۰/۲   | ۰/۱۵ تا ۰/۱ | با دست | فولاد تا استحکام<br>۵۰۰ N/mm <sup>۲</sup>             |
| ۰/۳ تا ۰/۲  | ۰/۲ تا ۰/۱۵  | ۰/۱۲ تا ۰/۱ | با دست | فولاد با استحکام<br>بیشتر از ۵۰۰<br>N/mm <sup>۲</sup> |
| ۰/۵ تا ۰/۳  | ۰/۳ تا ۰/۲   | ۰/۲ تا ۰/۱۵ | با دست | چدن خاکستری   |
| ۰/۳۵ تا ۰/۲۵  | ۰/۲۵ تا ۰/۱۵ | ۰/۲ تا ۰/۱  | با دست | برنج، برنز  |
| ۰/۴ تا ۰/۳  | ۰/۳ تا ۰/۲   | ۰/۱۵ تا ۰/۱ | با دست | مس  |
| ۰/۵ تا ۰/۳  | ۰/۳ تا ۰/۲   | ۰/۲ تا ۰/۱  | با دست | فلزات سبک   |
| مقدار پیشروی با دست معمولاً ۰/۲ تا ۰/۳ میلیمتر در هر دور انتخاب می شود. |              |             |        |   |

### کنترل لبه های برنده مته قبل از سوراخ کاری:

همان طور که می دانیم قسمتی از سر مخروطی مته که هنگام سوراخ کاری عملاً قطعه کار را می تراشد، لبه برنده مته نامیده می شود. باید توجه داشت که در هنگام سنگ زدن، این لبه ها باید با هم برابر باشد.

در صورتی که لبه های برنده و یا زوایای آن ها با هم برابر نباشد سوراخ ایجاد شده بزرگ تر از اندازه قطر مته خواهد شد


### ۱۰-۱۲- خزینه کاری بر روی ماشین فرز

خزینه کاری یک روش براده برداری است که به یکی از دلایل زیر استفاده می شود:




- ۱- پلیسه گیری از لبه سوراخها
- ۲- جاسازی سر پیچها، میخ پرچ ها
- ۳- پخ زدن سر سوراخ مهره ها
- ۴- آسان نمودن در جاگذاری قلاویزها
- ۵- بزرگ کردن قطر سوراخها

در مواردی لازم است این سر پیچ با سطح کار هم سطح و یکنواخت شود و در عمل هیچ برجستگی در سطح مشاهده نشود بنابراین با تعبیه فضایی به عنوان نشیمنگاه سر پیچ میتوان به این خواسته رسید.

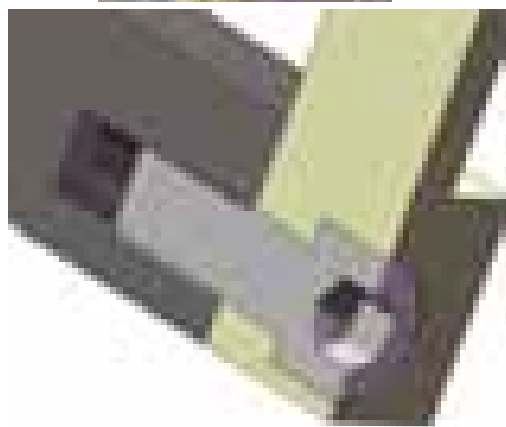

ایجاد خزینه مخروطی<sup>۱</sup> با مته خزینه یا با مته با قطر بزرگ تر امکان پذیر است. برای پلیسه گیری زاویه مخروط ۶۰ درجه، سر میخ پرچ ها ۷۵ یا ۹۰ درجه و میخ پرچهای ورق کاری ۱۲۰ درجه می باشد. برای جلوگیری از مضرس بودن محل خزینه ها فاصله لبه های برنده مته خزینه ها را نا مساوی انتخاب می کنند. قطر مته خزینه ها از ۸ تا ۸۰ میلیمتر بوده دنباله آنها را مشابه مته ها استوانه ای و مخروطی می سازند.

<sup>۱</sup>-counter sinking

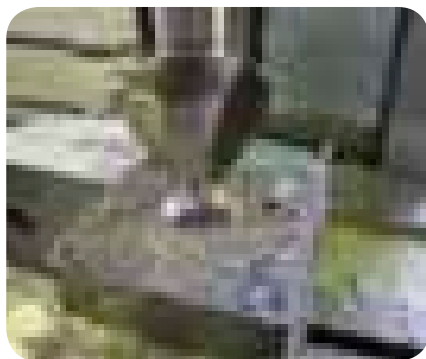


مته خزینه زبانه دار استوانه‌ای



برای ایجاد خزینه راست گوشه<sup>۱</sup> از ابزارهای زیر می‌توان استفاده کرد.

### ۱- مته خزینه زبانه دار استوانه‌ای

این نوع مته‌ها را در دو نوع سر تخت و سر مخروطی می‌سازند. برای هدایت بهتر و دقیق‌تر خزینه با سوراخ در قسمت سر آن‌ها زبانه استوانه‌ای وجود دارد که در دو نوع ثابت و قابل تعویض می‌سازند. مزیت نوع زبانه قابل تعویض این است که برای انواع بیشتری از سوراخ‌ها که دارای قطر مختلف هستند قابل استفاده خواهند بود.

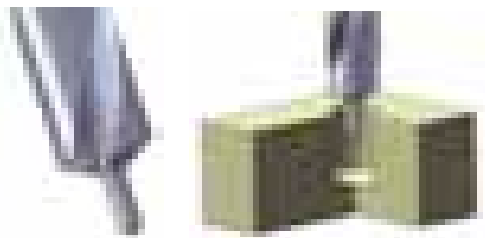

مته خزینه زبانه‌دار استوانه‌ای

### ۲- تیغه فرز انگشتی

به کمک تیغه فرز انگشتی با قطر بزرگ تر از سوراخ ایجاد شده می‌توان خزینه راست گوشه را به راحتی ایجاد کرد.



مته خزینه زبانه‌دار استوانه‌ای

۱-counter boaring

۳- مته خزینه مارپیچ


این مته ها شبیه به مته های معمولی می باشند که قسمت سر آن ها کاملاً تخت می باشد و بیشتر از دو لبه برنده دارند. به دلیل تخت بودن سر این مته ها قطر سوراخ اولیه نباید از ۰/۷ قطر خارجی مته خزینه کوچکتر باشد.



مته خزینه مارپیچ

۴- مته خزینه تخت

از این مته ها برای مسطح کردن تکیه گاه پیچ ها، مهره ها، واشرها و قطعات دیگری که باید روی سوراخها به طور صاف قرار گیرند استفاده می شوند. این مته خزینه ها را در دو نوع یک پارچه و تیغه های قابل تعویض می سازند.

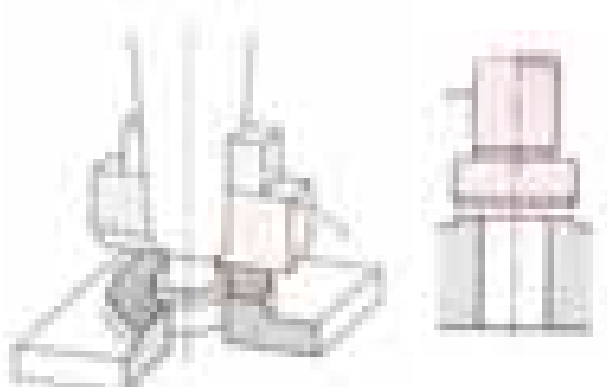

مته خزینه تخت

سرعت برش در خزینه کاری کمتر از سوراخکاری است. بنابراین در قطر برابر مته و مته خزینه باید عده دوران مته خزینه را کمتر انتخاب کرد.

| مته خزینه تخت          |                  |                                      |                  | مته خزینه مارپیچ |
|------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| مته خزینه تخت یک پارچه |                  | مته خزینه تخت با تیغه های قابل تعویض |                  |                  |
| قطر (mm)               | سرعت برش (m/min) | سرعت برش (m/min)                     | سرعت برش (m/min) | سرعت برش (m/min) |
| 10                     | 10               | 10                                   | 10               | 10               |
| 12                     | 12               | 12                                   | 12               | 12               |
| 15                     | 15               | 15                                   | 15               | 15               |
| 20                     | 20               | 20                                   | 20               | 20               |

### ۱۱-۱۲- نحوه کنترل سوراخ ها


سوراخ‌های ایجاد شده در قطعه را از دو بعد می‌توان کنترل کرد. یکی از نظر قطر و دیگری از نظر عمق. ابزارهای اندازه‌گیری قطر سوراخ می‌تواند کولیس، میکرومتر، پرگار پاشنه‌ای و فرمان‌های برو برو باشد.




کنترل عمق سوراخ با استفاده از کولیس



کنترل عمق سوراخ با استفاده از میکرومتر

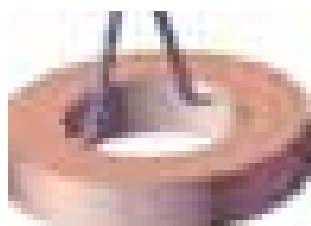

انتقال اندازه قطر سوراخ با پرگار پاشنه

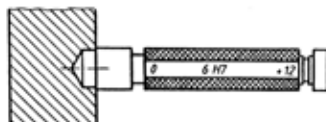


کنترل قطر سوراخ با فرمان برو و برو

## ۱۲-۱۲- نکات ایمنی در سوراخ‌کاری و خزینه‌کاری با ماشین فرز

۱. روش مناسبی برای بستن قطعه کار انتخاب کنیم و آن را طوری روی میز قرار دهیم که هنگام سوراخ‌کاری به میز آسیبی نرسد. مثلاً استفاده از زیرکاری جهت خروج مطمئن مته از قطعه کار یا قرار دادن تکه چوب در محلی که قرار است مته از قطعه خارج شود.
۲. از عینک ایمنی استفاده کنیم.
۳. در حین کار انگشت خود را به مته یا تیغه فرز در حال گردش نزدیک نکنیم.
۴. براده‌های پیوسته‌ای که از قطعه خارج می‌شود را با انبر یا سیم یا برس از محل کار دور کنیم نه با انگشت.
۵. در صورتی که طول سوراخ زیاد باشد به دفعات مته را از کار خارج نموده تا براده‌برداری از سوراخ خارج شده و مته هم زیاد گرم نشود.
۶. از آنجا که لازم است سوراخ‌کاری را به تناوب ادامه دهیم بنابراین پیشنهاد می‌شود از حرکت اتومات استفاده نشود تا کنترل فرایند توسط فرد قابل انجام باشد.
۷. در سوراخ‌کاری سراسری (راه به در) حتماً از زیرکاری مناسب (شمش‌های موازی) استفاده شود تا به میز یا گیره آسیبی نرسد.
۸. در بستن قطعات به منظور خزینه‌کاری به لبه‌های تیز و همراه با پلیسه سوراخ‌ها دقت کنید.
۹. قبل از خزینه‌کاری از هم‌راستا بودن سوراخ و مته خزینه اطمینان حاصل کنید.

سه مکعب درون هم

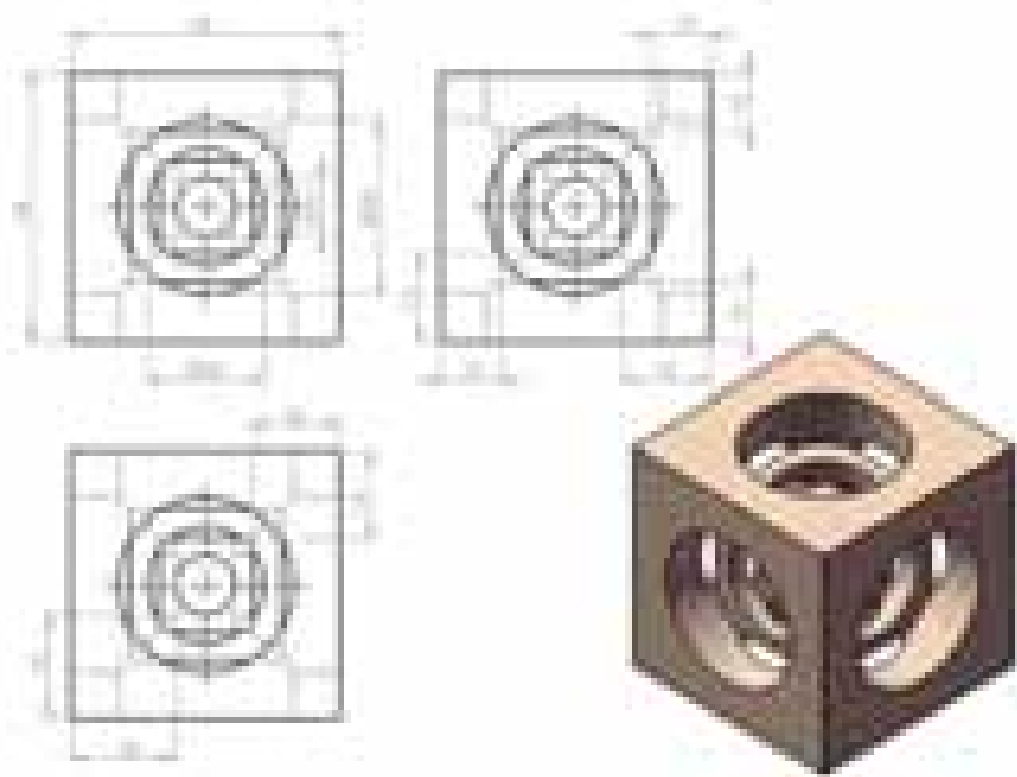

جدول DIN ISO 2768

| اندازه          | از 0.5 تا 3 | از 3 تا 6 | از 6 تا 30 | از 30 تا 120 | از 210 تا 400 |
|-----------------|-------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| درجه<br>تولرانس |             |           |            |              |               |
| f (ظریف)        | ± 0.05      | ± 0.05    | ± 0.1      | ± 0.15       | ± 0.2         |
| m (متوسط)       | ± 0.1       | ± 0.1     | ± 0.2      | ± 0.3        | ± 0.5         |
| g (خشن)         | ± 0.15      | ± 0.2     | ± 0.5      | ± 0.8        | ± 1.2         |






| شماره | تعداد | مشخصات قطعه    | اندازه ماده اولیه | جنس مادهی اولیه | شماره واحد کار | شماره کار عملی |              |
|-------|-------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
|       | ۱     |                | ۵۰×۵۰×۵۰          | st۳۷            | ۱۲             | ۱              |              |
|       |       | مقیاس: ۱:۱     | سه مکعب درون هم   |                 |                | هدف آموزشی:    | زمان: ۶ ساعت |
|       |       | استاندارد: ISO |                   |                 |                |                |              |

جدول تجهیزات و ابزار





| تعداد | مشخصات فنی                       | ابزارهای لازم      |
|-------|----------------------------------|--------------------|
| ۱     | عمودی یا انیورسال                | ۱- دستگاه فرز      |
| ۱     | نوک مخروطی قطر ۱۰ میلیمتر        | ۲- میله استوانه ای |
| ۱     | ۴ یا ۶                           | ۳- مته مرغک        |
| ۱     | انگشتی به قطرهای ۲۰ و ۳۰ میلیمتر | ۴- تیغه فرز        |
| ۱     | به قطر ۱۰ میلیمتر                | ۵- مته             |


مراحل انجام کار
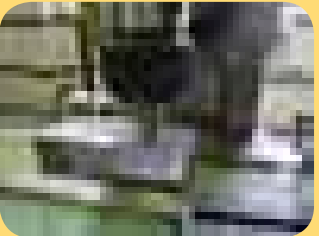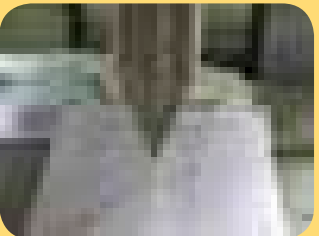
| شکل   | شرح مراحل کار  | ردیف |
|---|--|------|
|  | بستن گیره (گیره ی مناسبی انتخاب کرده و در روی میز ماشین فرز ببندید و تنظیم کنید).              | ۱    |
|  | قطعه کار را به گیره یا روبندهای مناسب بسته و تنظیم کنید. از موازی بودن قطعه با میز مطمئن شوید. | ۲    |
|  | میله مناسبی انتخاب کرده و به گیره فشنگی ببندید.  | ۳    |




|   |   |          |
|---|---|----------|
|    | <p>ضمن مماس کردن میله تنظیم با دو طرف قطعه کار ورنیسه ها را در جهت طولی و عرضی روی صفر قرار دهید.</p>           | <p>۴</p> |
|    | <p>میله تنظیم را از کار دور کنید.</p>   | <p>۵</p> |
|   | <p>از روی نقشه اندازه های لازم را یادداشت کنید. با احتساب شعاع میله آن را در مرکز سوراخکاری قطعه قرار دهید.</p> | <p>۶</p> |
|  | <p>در این لحظه مرکز میله باید از محل خط کشی شده یا سنبه نشان زده شده منطبق باشد.</p>                            | <p>۷</p> |
|  | <p>یک مته مرغک مناسب انتخاب کنید و به سه نظام یا فشنگی ببندید.</p>  | <p>۸</p> |

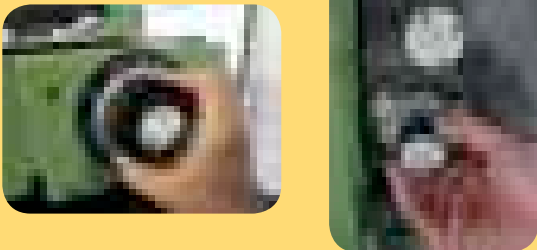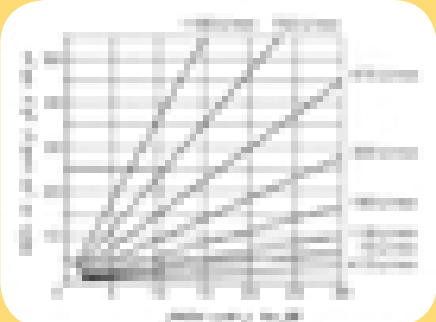



|   |  |           |
|---|--|-----------|
|    | <p>دستگاه را در دور و پیشروی مناسب مته مرغک قرار دهید. موقعیت مته مرغک را کنترل کنید.</p>  | <p>۱۰</p> |
|    | <p>می توانید برای پیدا کردن دور مناسب از جدول روبرو استفاده کنید. در قسمت افقی جدول قطر مته و در قسمت عمودی جدول سرعت برش مشخص شده است.</p>  | <p>۱۱</p> |
|   | <p>برای حرکت مته مرغک به سمت قطعه کار دستگاه را روشن کرده و از اهرم دستی و یا حرکت میز استفاده کنید. موقعیت اثر مته مرغک را به وسیله اندازه گیر مناسب کنترل کنید. معایب احتمالی را بر طرف کنید.</p>  | <p>۱۲</p> |
|  | <p>به یاد داشته باشید که در طول مدت براده برداری از آب صابون استفاده کنید و به وسیله اهرم دستی بار بدهید تا مته مرغک قطعه کار را کمی سوراخ نماید.<br/>         اهرم دستی را بالا بیاورید و براده ها را از کار دور کنید.<br/>         سوراخکاری را ادامه دهید تا اثر مته مرغک به عمق لازم برسد.</p> | <p>۱۳</p> |

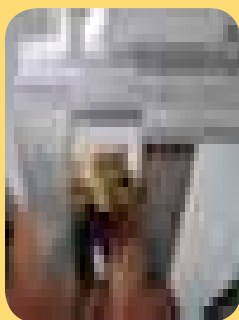

۱۴  
 مته مناسبی جهت سوراخکاری انتخاب کرده و قطر مته را قبل از سوراخ کاری کنترل کنید.

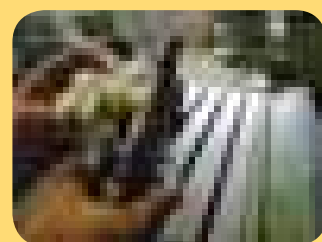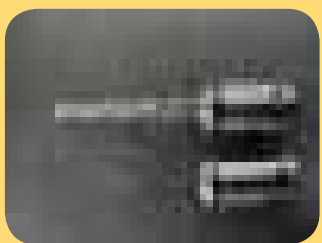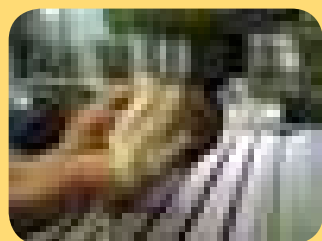

۱۵  
 دنباله مته را به سه نظام ویا گیره فشنگی ببندید. در صورتی که دنباله مته مخروطی باشد کلاهک مناسبی انتخاب کرده و دنباله مته را در آن قرار داده و محکم کنید. بنابراین قسمت مخروطی کلاهک و مخروط محور میل فرز را کاملا تمیز کنید و کلاهک را در قسمت مخروطی جا بزنید.

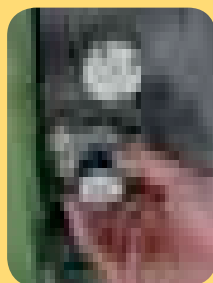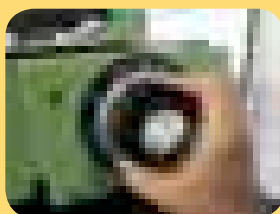

۱۶  
 دستگاه را در دور و پیشروی مناسب قرار دهید.

|   |   |           |
|---|---|-----------|
|    | <p>دستگاه را روشن و موقعیت مته را از نظر لنگ نبودن کنترل کنید. به وسیله ی اهرم دستی مته را آن قدر پایین بیاورید تا نوک آن داخل سوراخ ایجاد شده توسط مته مرغک قرار گیرد.</p> | <p>۱۷</p> |
|    | <p>هنگام براده برداری حتماً از مواد خنک کننده استفاده کنید.</p>   | <p>۱۸</p> |
|   | <p>در صورت نیاز عملیات خزینه کاری نیز مشابه سوراخ کاری انجام می شود.</p>  | <p>۱۹</p> |
|  | <p>در تمام طول انجام کار مقررات ایمنی را رعایت کنید.</p>  | <p>۲۰</p> |

ارائه قطعه کار یا گزارش به هنر آموز محترم

ارزش یابی نهایی

ارزشیابی پایانی

سوالات نظری ( ۱۵ دقیقه)



سوالات صحیح و غلط:

۱- در شکل رو برو فلش A فازمته را نشان می دهد.

۲- با ماشین فرز موقعیت سوراخ کاری را به طور دقیق می توان مشخص کرد.



سوالات کوتاه پاسخ یا جای خالی:

۳- در شکل روبرو به ترتیب C و D معرف ..... و ..... هستند.

۴- محل برخورد دو لبه برنده مته را ..... می نامند.

سوالات چند گزینه‌ای:

۵- در یک فرایند سوراخ کاری قطر سوراخ بزرگ تر از اندازه است. علت چیست؟

الف- در مرکز نبودن محور مته ب- نابرابری طول لبه های برنده

ج- افزایش زاویه راس مته د- افزایش زاویه آزاد مته

۶- سنبه نشان مناسب برای نشانه گذاری گذاری دارای زاویه راس ..... می باشد.

الف- ۳۰ ب- ۴۵ ج- ۶۰ د- ۹۰

۷- اندازه اسمی مته مرغک کدام یک از موارد زیر می باشد؟

الف- طول مته مرغک ب- قطر سوراخ استوانه ای ایجاد شده

ج- زاویه راس مته مرغک د- قطر ساق مته مرغک

سوالات تشریحی:

۸- قسمت های مهم یک مته را در یک شکل ترسیمی نام ببرید.

۹- هدف از سوراخکاری را بنویسید؟

۱۰- خزینه کاری یعنی چه و چه کاربردی دارد؟



واحد کار ۱۳





**هدف کلی:** توانایی قوس تراشی قطعات توسط صفحه گردان با دقت ۰.۰۵ میلی متر

پس از آموزش این واحد کار از فراگیر انتظار می‌رود:

### **اهداف رفتاری:**

- ۱- مفهوم قوس تراشی را بدانند.
- ۲- روشهای ایجاد سطح منحنی در قطعه را بدانند.
- ۳- نحوه کاربرد میز گردان در فرز کاری را بدانند.
- ۴- سطوح منحنی ( داخلی - خارجی ) و شیپارهای قوسی شکل را با صفحه گردان ایجاد کنند.



| زمان آموزش |                   | - توانایی قوس تراشی قطعات توسط صفحه گردان با دقت ۰.۰۵ میلی متر |
|------------|-------------------|--|
| عملی       | نظری              |  |
| ۱۵ ساعت    | ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه |  |
| یک ساعت    | ۳۰ دقیقه          | ارزشیابی ورودی و پایانی توسط هنرآموز و ثبت در برگه ارزشیابی    |
| ۱۸         |                   | جمع  |

### پیش آزمون (۱۵ دقیقه)

۱- اگر قطعه کار حرکت چرخشی داشته باشد و تیغه فرز خارج از مرکز قطعه


کار قرار بگیرد مسیر حرکت ابزار چگونه است؟

۲- آیا این قطعه را با دستگاه فرز می توان تولید کرد؟




۳- اگر امکان تولید این شیار منحنی وجود داشته باشد، نحوه حرکت قطعه کار

یا ابزار چگونه است؟

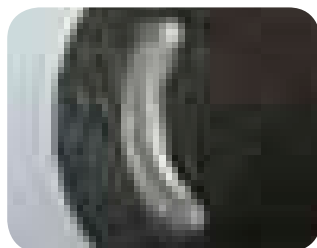

### ۱-۱۳-آشنایی با انواع قوس:

قوس و فرم‌های گرد بخش زیادی از قطعات صنعتی را به خود اختصاص داده است. اصولاً وجود گوشه‌های تیز به جهت تمرکز تنش در قطعات کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر قطعات با گوشه تیز در مقابل ضربه آسیب پذیرترند. لذا فرم دهی گوشه‌ها و ایجاد سطوح قوس دار یکی از عملیات پرکاربرد در فرز کاری می‌باشد. البته در مواردی هم قوسی شکل بودن قطعه به خاطر کاربرد آن است.

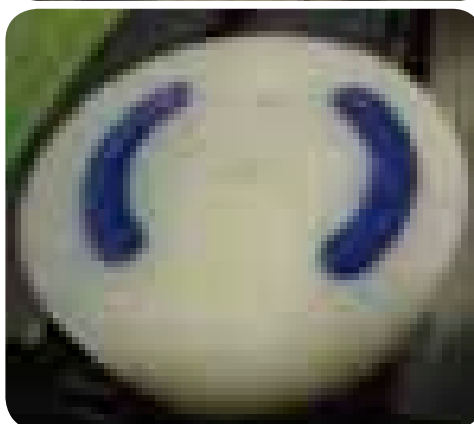

نمونه قطعات دارای شکل منحنی

## ۲-۱۳- روش های ایجاد قوس:

۱- ایجاد قوس با استفاده از تیغه فرزهای فرم:

تیغه فرز های فرم عموماً از جنس فولاد تندبر ساخته می شوند و تنها برای یک حالت از فرم (قوس) به کار گرفته می شوند. به عنوان مثال تیغه فرز با قوس ۲۰ میلیمتر تنها برای ایجاد شیار فرم یا برجستگی قوسی با شعاع ۲۰ میلیمتر به کار گرفته می شود.

تیغه فرز های فرم را به صورت برجسته و یا فرو رفته می سازند و همچنین آن ها را به صورت یک چهارم قوس و یا یک دوم به بازار عرضه می کنند. از نوع یک چهارم برای گوشه و از یک دوم برای ایجاد شیار و یا برجستگی استفاده می شود.




تیغه فرز های فرم نوع غلطکی

## ۲- فرم تراشی با استفاده از مته لنگ (هد بورینگ):

مته لنگ اصطلاحی است که به نوعی ابزار برشی اطلاق می شود. این ابزار بر روی دستگاه فرز عمودی نصب شده و قابلیت نصب تیغه های HSS یا الماسه با فرم های مختلف را بر روی خود دارد.

از مته لنگ برای فرم تراشی لبه های قطعات و کره تراشی بر روی دستگاه فرز استفاده می کنند.

فاصله تیغه با مرکز ابزار قابل تنظیم است براین اساس برای ایجاد فرم یا سوراخ شعاع آن قابل تنظیم می باشد.

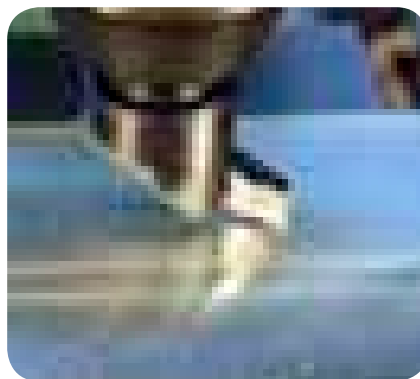

استفاده از مته لنگ برای فرم تراشی لبه های قطعات و کره تراشی بر روی دستگاه فرز

### ۳- قوس تراشی با میز گردان:

گاهی فرم یا قوس ایجاد شده بر روی قطعه به گونه ای است که با ابزار های فرم قابل ایجاد نیست به عبارتی کوچکی ابزار فرم قابلیت ایجاد فرم های بزرگ را ندارد لذا میز گردان توانایی ایجاد این گونه قوس ها را فراهم می کند. میز گردان بطور کلی نگهدارنده قطعه است و می تواند قطعه را حول مرکز خود دوران دهد. با تغییر فاصله قطعه از مرکز میز و ثابت نگه داشتن ابزار ساده در نقطه مورد نظر می توان قوس با شعاع های مختلف را ایجاد کرد.



استفاده از میز گردان در قوس تراشی با ماشین فرز

بر روی میز شیارهایی T شکل تعبیه شده است که محل نصب گیره و یا روبند برای نگهداری قطعه می باشد.



استفاده از شیارهای T میز گردان برای بستن گیره یا روبنده

میز گردان از یک پیچ حلزون یک راهه و یک چرخ حلزون ۹۰ دنده تشکیل شده است. به انتهای پیچ حلزون دسته و یا صفحه تقسیم (صفحه سوراخدار) سوار شده و روی چرخ حلزون میز مدرج قرار دارد. سطح جانبی این میز به ۳۶۰ قسمت مساوی تقسیم شده است. بنابراین اگر دسته پیچ حلزون یک دور بزند میز مدرج به اندازه ۴ درجه جابجا می‌شود.


برای تامین حرکت ظریف و دقیق میز گردان روی پیچ حلزون حلقه مدرجی تعبیه شده است که محیط آن را به ۴۸ قسمت مساوی تقسیم کرده اند. بنابراین به ازای گردش هر تقسیم دسته، میز به اندازه ۵ دقیقه  $(\frac{۲۴۰}{۴۸} = ۵)$  جابجا خواهد شد.



تقسیم پیرامون صفحه گردان به ۳۶۰ قسمت مساوی



نمایش سیستم داخلی صفحه گردان

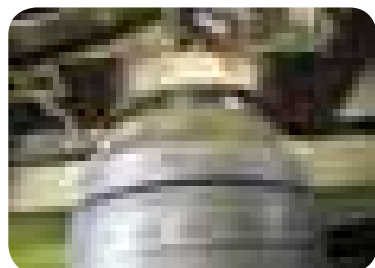

حلقه مدرج دستگیره صفحه گردان برای جابجایی دقیق تر


#### ۴- تنظیم میز گردان:

میز گردان به خاطر حرکت دورانی خود بایستی به نوعی با امتداد محور دستگاه فرز هم راستا باشد.

همان طور که در تصاویر مشاهده کردید در وسط میز گردان سوراخی وجود دارد. به روش های گوناگونی می توان محور سوراخ روی میز را با محور میله فرز گیر یکی کرد.


#### ۳-۱۳- بستن میز گردان:

قبل از هر کار بایستی میز گردان را بر روی میز ماشین فرز بست. این کار توسط پیچ های مربوطه صورت می گیرد. قبل از بستن پیچ ها با استفاده از قطعه ای (میله تنظیم) که درون میله فرز گیر بسته شده است میز گردان را در امتداد محور ماشین قرار می دهیم.

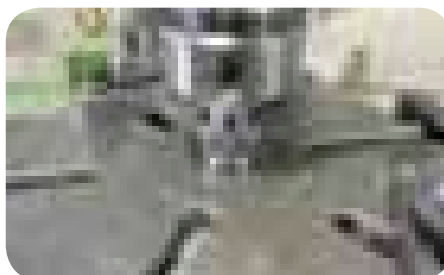


هم محور کردن گلوبی دستگاه با مرکز میز گردان به کمک یک میله تنظیم

برای این کار کافی است میله مزبور داخل سوراخ میز قرار گیرد. در حالیکه میله تنظیم کاملاً در سوراخ میز گردان قرار دارد ورنیه میز عرضی و طولی را روی صفر تنظیم کرده و هر دو کشوی عرضی و طولی را قفل می کنیم. با بستهای ثابت کننده میز گردان را محکم ببندیم. میله تنظیم را از میز گردان خارج می کنیم.

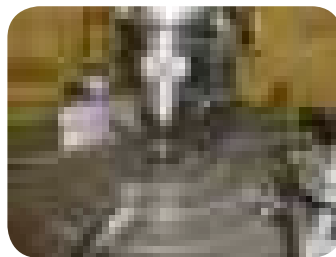


خروج میله و محکم کردن بست های میز گردان

برای بلند کردن و حمل میز گردان حتماً با جرثقیل و یا با کمک چند نفر این کار را انجام دهید.

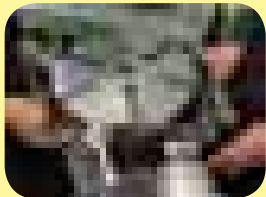

#### ۴-۱۳- تنظیم میز گردان توسط ساعت اندازه‌گیری:

هدف از ساعت کردن میز گردان " دور بودن " لبه میز نسبت به محور میله فرز گیر می باشد. به عبارتی با این کار محور سوراخ روی میز را با محور میله فرز گیر در یک امتداد قرار می‌دهیم. بدین ترتیب که ابتدا سوراخ روی میز گردان را تمیز کرده تا عاری از براده باشد. میله ای استوانه ای با نوک مخروطی را داخل سوراخ میز گردان قرار می‌دهیم مشروط بر آنکه میله در سوراخ میز جذب شده باشد. سپس میله ساعت اندازه گیری را به کله‌گی می‌بندیم. نوک لمس کننده ساعت را بر روی استوانه مورد نظر قرار داده و با چرخش دستی محور دستگاه " دور بودن " میله استوانه و در نتیجه میز گردان را کنترل می‌کنیم. در نهایت بست‌های تثبیت کننده میز را بسته و مجدداً عمل کنترل را انجام می‌دهیم. کشویی میز عرضی و طولی را قفل می‌کنیم.

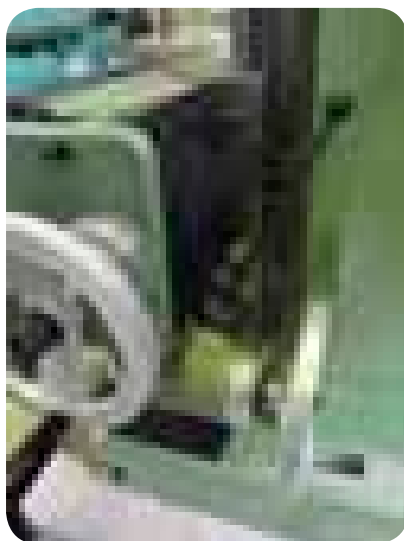


قفل بودن اهرم‌ها قبل از تنظیم میز گردان

### ۵-۱۳- بستن و تنظیم قطعه کار روی میز گردان:

به علت حرکت چرخشی مورد نیاز قطعه کار و ایجاد قوس، قطعه بایستی به گونه‌ای بر روی میز بسته شود که مرکز قوس یا قوس‌ها هم‌راستا با مرکز سوراخ روی میز باشد.


به همین دلیل برای ایجاد قوس‌های پی در پی که مرکز یکسانی ندارند بر روی یک قطعه گاهی مجبور به تغییر موقعیت قطعه خواهیم بود. مهمترین عاملی که در بستن قطعه بر روی میز گردان شما را یاری خواهد کرد خط کشی و تعیین مرکز قوس یا قوس‌های روی قطعه خواهد بود. بنابراین نکات زیر را در هنگام بستن قطعه مد نظر داشته باشیم:

الف- سطح میز گردان را با ساعت اندازه گیری کنترل می‌کنیم تا از افقی بودن آن اطمینان یابیم.

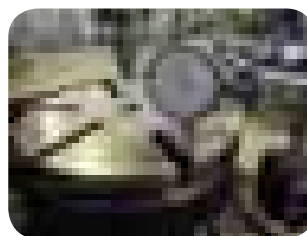

کنترل افقی بودن سطح میز گردان با ساعت اندازه گیری

ب- قطعه را با دقت خط کشی می‌کنیم و سپس با استفاده از روبند و زیر سری مناسب آن را بر روی میز بطور موقت و شل ببندیم.

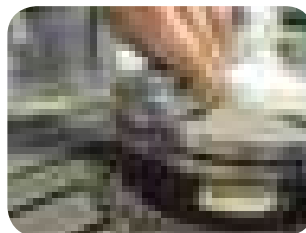

بستن قطعه با استفاده از روبند و زیر سری مناسب

ج- بر روی میله فرز گیر دستگاه میله‌ای مخروطی به جای تیغه فرز ببندیم.



میله مخروطی جهت هم محور کردن گلویی دستگاه و مرکز گیره



د- نوک مخروطی میله بسته شده را بر روی مرکز قوس روی قطعه منطبق می‌کنیم.



انطباق نوک مخروطی میله با مرکز قوس قطعه

ه- با استفاده از دسته میز گردان قطعه را یک دور بچرخانید تا در ابتدا کار جابجایی احتمالی مرکز قوس را کنترل کرده باشیم.  
و- درجه صفر صفحه مدرج میز گردان را با نقطه صفر ورنیه صفحه پایین میز گردان بدقت تنظیم کرده و میز را قفل می‌کنیم.



انطباق صفر ورنیه با صفر صفحه مدرج

ز- نوک مخروطی میله تنظیم را بر روی سطح کار و در مرکز قوس کمی فشار می‌دهیم. موازی بودن سطح کار با سطح میز ضروریست آن را با زدن ضربه آرام و تماس کامل با سطح زیر سری می‌توان کنترل کرد.  
ح- پس از کنترل و مرکز کردن نوک مخروطی با مرکز قوس قطعه را توسط روپند محکم ببندیم.




بستن قطعه با روپنده بر روی میز گردان

### ۶-۱۳- تعیین موقعیت تیغه فرز نسبت به قطعه کار:

پس از نصب تیغه فرز انتخابی که به شرایط قطعه کار بستگی دارد (معمولاً از تیغه فرز های انگشتی استفاده می‌گردد) موقعیت تیغه فرز را بر روی قطعه کار

بایستی تنظیم کرد.

برای این کار با احتساب قطر تیغه فرز، آن را از مرکز دوران به استفاده از حرکت عرضی و یا طولی حرکت داده و به موقعیت مناسب ببرید.

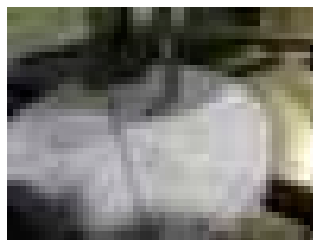

بر روی مسیر خط‌کشی شد

با چرخش میز گردان موقعیت خط‌کشی شده روی قطعه را به زیر تیغه فرز می‌بریم. پوسته مدرج و ورنیه میز گردان را صفر می‌کنیم و میز دستگاه فرز را قفل می‌کنیم. سپس با استفاده از حرکت عمودی دستگاه تیغه را به سطح کار مماس کرده و مسیر مورد نظر را یک بار بدون بار رفته و کنترل می‌کنیم. در نهایت با حرکت عمودی ماشین، براداده و براده برداری می‌کنیم. کنترل عمق و پهنای شیار در انجام کار لازم است.

هنگام براده برداری حتماً ضامن‌های تثبیت‌کننده میز را محکم می‌کنیم تا از هرگونه حرکت احتمالی جلوگیری شود.

اگر قطعه دارای چند قوس با مرکزهای متفاوت باشد جابجایی بین مرکزها با استفاده از حرکت عرضی و طولی میز ماشین می‌تواند صورت گیرد.

در جابجایی تیغه فرز از مرکز میز گردان شعاع تیغه فرز بایستی مد نظر باشد.

بهتر است ابتدا مسیر قوس را با یک تیغه فرز خشن تراشی و سپس با تیغه فرز دیگری پرداخت کنیم. این کار علاوه بر کیفیت سطح کنترل صحت مسیر را نیز به دنبال دارد.

جهت گردش میز گردان باید با جهت گردش ابزار مخالف هم باشد.


در حین کار از مواد خنک‌کننده استفاده می‌شود.

قبل از اندازه گیری کار را پلیسه گیری می کنیم و برای این کار باید مواظب دستهای خود باشیم.

در موقع تنظیم و تغییر شعاع به اندازه ۰/۵ میلی متر بیشتر از شعاع کار میز را تغییر می دهیم تا مقداری بار برای پرداخت کاری باقی بماند.


### ۷-۱۳- ایجاد قوس های خارجی توسط میز گردان:

با استفاده از میز گردان می توان علاوه بر شیارهای قوسی، لبه های یک قطعه را قوس خارجی ایجاد کرد. روش کار و مراحل مقدماتی به ترتیب گفته شده می باشد. تنها تفاوت در مقدار جابجایی تیغه فرز می باشد که بایستی مقدار شعاع تیغه فرز را در جابجایی از مرکز میز گردان با مقدار شعاع قوس اضافه کرد.

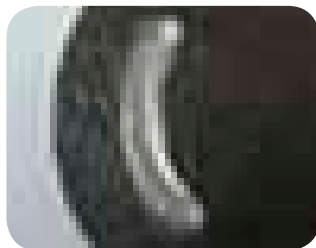

زدن قوس داخلی و خارجی بر روی ماشین فرز به کمک میز گردان

### ایجاد یک قطعه با دو قوس خارجی

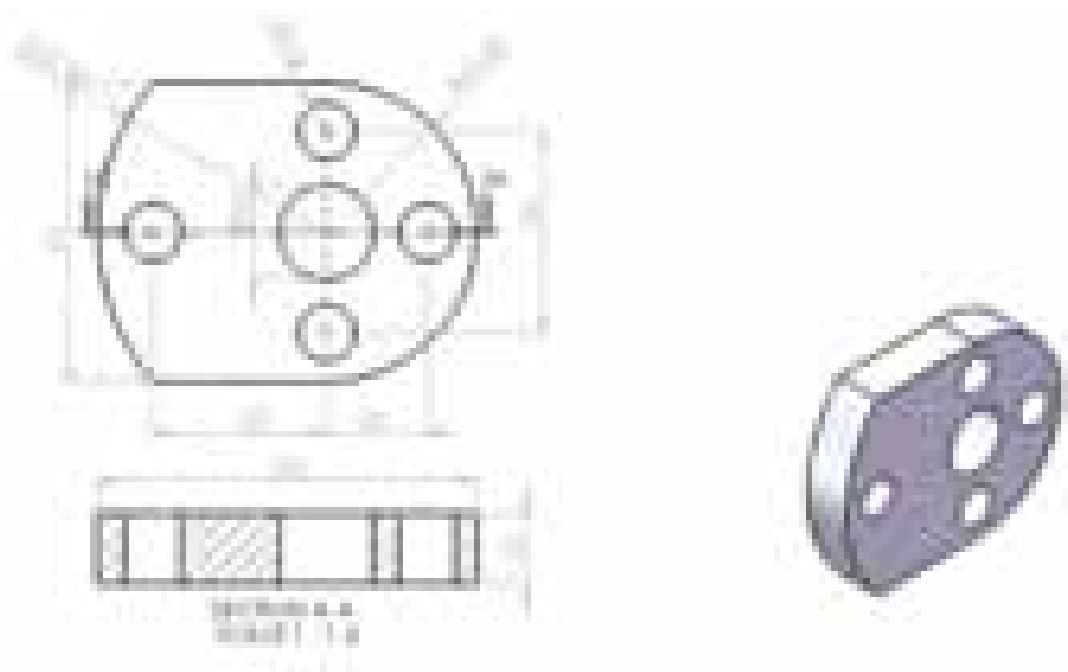

جدول DIN ISO 2768

| اندازه        | از 0.5 تا 3 | از 3 تا 6  | از 6 تا 30 | از 30 تا 120 | از 210 تا 400 |
|---------------|-------------|------------|------------|--------------|---------------|
| درجه          |             |            |            |              |               |
| ظرفاً تولرانس | $\pm 0.05$  | $\pm 0.05$ | $\pm 0.1$  | $\pm 0.15$   | $\pm 0.2$     |
| متوسط (m)     | $\pm 0.1$   | $\pm 0.1$  | $\pm 0.2$  | $\pm 0.3$    | $\pm 0.5$     |
| خشن (g)       | $\pm 0.15$  | $\pm 0.2$  | $\pm 0.5$  | $\pm 0.8$    | $\pm 1.2$     |

| شماره          | تعداد | مشخصات قطعه | اندازه ماده اولیه             | جنس ماده‌ی اولیه | شماره واحد کار | شماره کار عملی     |
|----------------|-------|-------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| -----          | ۱     | -----       | ۱۳۰×۱۰۰                       | st۳۷             | ۱۳             | ۱                  |
| مقیاس: ۱:۱     |       |             | هدف آموزشی:                   |                  |                | زمان: ۶ ساعت       |
| استاندارد: ISO |       |             | ایجاد یک قطعه با دو قوس خارجی |                  |                | درجه تولرانس:<br>f |

## جدول تجهیزات و ابزار

| تعداد              | مشخصات فنی            | ابزارهای لازم       |
|--------------------|-----------------------|---------------------|
| ۱                  | عمودی یا انیورسال     | ۱-دستگاه فرز        |
| ۱                  | انگشتی حداقل قطر ۱۰   | ۲- تیغه فرز         |
| ۱                  | دقت ۰.۰۱ میلیمتر      | ۲- ساعت اندازه گیری |
| ۱                  | مخصوص ماشین فرز       | ۴- مرغک             |
| ۱                  | مخصوص ماشین فرز       | ۵-میزگردان          |
| به تعداد مورد نیاز | معمولی                | ۶- روبنده           |
| هر کدام یک عدد     | قطر ۱۸-۳۰ میلیمتر     | ۷- مته یا تیغه فرز  |
| ۱                  | مناسب جنس قطعه کار    | ۸- سوزن خط کش       |
| ۱                  | فلزی                  | ۹- خط کش یا گونیا   |
| ۱                  | با اندازه اسمی ۳ یا ۴ | ۱۰- مته مرغک        |
| ۱                  | با زاویه رأس ۳۰ درجه  | ۱۱- سنبه            |
| ۱                  | ۵۰۰ گرمی              | ۱۲- چکش             |

| مراحل انجام کار   |   |      |
|---|---|------|
| شکل   | شرح مراحل کار   | ردیف |
|    | انتخاب یک ورق فلزی، خط کشی دقیق آن و مشخص کردن محل سوراخ‌ها | ۱    |
|    | مهار کردن قطعه کار توسط روبنده                              | ۲    |
|   | فرزکاری سطوح منحنی پیرامون قطعه                             | ۳    |
|  | استفاده از مته مرغک برای ایجاد محل دقیق سوراخ‌کاری          | ۴    |
|  | بستن مته در فشنگی و گلویی دستگاه                            | ۵    |

|   |  |          |
|---|--|----------|
|  | <p>تنظیم عده دوران و سوراخ کاری با استفاده از مواد خنک کننده</p> | <p>۶</p> |
|  | <p>پلیسه زدایی و تحویل قطعه کار</p>                              | <p>۷</p> |
| <p>ارائه گزارش به هنر آموز محترم</p>  |  |          |
| <p>ارزشیابی نهایی</p>   |  |          |

## ارزشیابی پایانی

## سوالات نظری ( ۲۰ دقیقه)

### سوالات صحیح و غلط:


- ۱- جهت گردش میز گردان و تیغه فرز بهتر است مخالف هم باشد.
- ۲- اگر دسته پیچ حلزون یک دور بزند میز مدرج به اندازه ۴ درجه جابجا می‌شود.

### سوالات کوتاه پاسخ یا جای خالی:

- ۳- سطح جانبی میز گردان به چند قسمت تقسیم شده است؟
- ۴- معمولاً قطعات را به کمک ..... روی میز گردان می‌بندند.

### سوالات چند گزینه‌ای:

- ۵- در صورتیکه دسته میز گردان را یک دور کامل بچرخانیم صفحه مدرج میز چند دور می‌چرخد؟  
الف- ۳ ب- ۵ ج- ۹ د- ۴
- ۶- تیغه فرزهای زیر چه نوع تیغه فرزهایی هستند.  
الف- فرم تراش ب- لبه تراش ج- مدولی د- لبه تراش

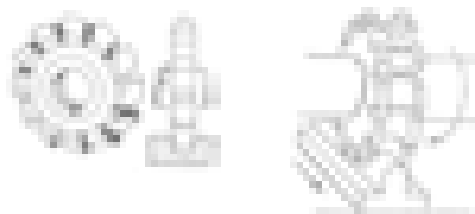

- ۷- تعداد دندانان چرخ حلزون در سیستم میز گردان و صفحه مدرج کدام است؟  
الف- ۴۰ ب- ۶۰ ج- ۹۰ د- ۸۰

### سوالات تشریحی:

- ۸- کاربرد میز گردان در فرزکاری چیست؟
- ۹- سه روش از روش‌های ایجاد سطوح منحنی را توضیح دهید؟
- ۱۰- آیا با میز گردان امکان ایجاد یک منحنی به شکل روبرو که به ماریچ ارشمیدوس معروف است وجود دارد؟







واحد کار ۱۴





**هدف کلی:** توانایی سرویس و نگهداری ماشین فرز

پس از آموزش این واحد کار از فراگیر انتظار می‌رود:

**اهداف رفتاری:**

- ۱- اهمیت سرویس و نگهداری ماشین‌های فرز را بداند.
- ۲- اصول و روش‌های روغن کاری را بشناسد.
- ۳- نحوه استفاده از تجهیزات روغن کاری را بداند.
- ۴- محل‌های روغن کاری یک دستگاه فرز را بشناسد.
- ۵- انواع روغن و گریس‌ها را بشناسد.
- ۶- قسمت‌های قابل روغن کاری یک ماشین فرز را بصورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه انجام دهد.

| زمان آموزش        |                     | توانایی سرویس و نگهداری ماشین فرز                           |
|-------------------|---------------------|---|
| عملی              | نظری                |   |
| ۳ ساعت و ۳۰ دقیقه | پنج ساعت و ۳۰ دقیقه | ارزشیابی ورودی و پایانی توسط هنرآموز و ثبت در برگه ارزشیابی |
| ۳۰ دقیقه          | ۳۰ دقیقه            |   |
| ۶                 |                     | جمع   |

### پیش آزمون (۱۵ دقیقه)

- ۱- چرا ماشین‌ها را روغن کاری می‌کنیم؟
- ۲- اگر دو قطعه چوب را روی یکدیگر بلغزانید. سپس روی هر دو سطح را صابون یا نفت خام ژله شده (چیزی شبیه روغن سوخته ماشین) بمالید و دوباره قطعات چوبی را روی یکدیگر بلغزانید. چه اتفاقی می‌افتد؟



- ۳- یک سنجاق قفلی کهنه را صابونی کنید و می‌بینید چقدر آسانتر می‌توانید از آن استفاده نمایید. چرا؟
- ۴- آیا تاکنون متوجه شده‌اید که چرا یک یا دو قطره روغن صدای ناهنجار لولای در را قطع می‌کند؟
- ۵- در اسکی روی یخ کمی از یخ در زیر کفش اسکی ذوب می‌شود و در حقیقت اسکی باز روی لایه نازکی از آب می‌لغزد. این امر برای او مفید است؟
- ۶- چرا کمی پارافین خشک (شمع) به شما کمک می‌کند که خیلی راحت تر کسوه‌های میز تحریر خودتان را باز و بسته کنید؟

### ۱۴-۱- آشنایی با مفهوم سرویس و نگهداری


هر وسیله ای که در اختیار ماست نیازمند مراقبت می باشد. این وسیله می تواند یک دوچرخه یا اتومبیل یا یک دستگاه فرز باشد. شکل مراقبت در هر وسیله ای خاص می باشد. به طور مثال یک ساعت عقربه ای (آنالوگ) کافی است که شما آن را از محیط های رطوبتی و خیس دور نگهدارید و به عمر باطری آن توجه کنید. اما در یک ماشین فرز قطعاتی که با هم در تماس هستند مانند چرخ دنده های جعبه دنده، سطوح راهنما که به عنوان یاتاقان لغزشی می باشند و بلبرینگ ها که به عنوان یاتاقان های غلتشی هستند و ... نیازمند مراقبت دائم بوده و با کمک موادی مثل روغن یا گریس باید اصطکاک ناشی از سطوح تماس را کاهش داد. این مراقبت که با یک برنامه ریزی مشخص و بر اساس نحوه درگیری قطعات و وظیفه هر یک در سیستم تعیین می شود را سرویس و نگهداری می گوئیم. معمولاً کارخانه سازنده توصیه لازم در این رابطه را ارائه می دهد.

از طرفی قطعات دارای طول عمر مشخصی هستند یعنی حتی با رعایت نکاتی که باعث افزایش طول عمر مفید قطعات می گردد در نهایت مجبور به تعمیر اساسی یا تعویض قطعات هستیم.

### ۱۴-۳- آشنایی با محل های گریس خور و روغن خور

روغن و گریس سطوح را طوری صاف می کنند که قطعات بر روی هم تماس و درگیری کمتری داشته باشند. در یک ماشین فرز ممکن است بعضی از قطعات را با گریس روانکاری کرد و بعضی دیگر را با روغن. سطوح راهنما در میز ماشین فرز، جعبه دنده و سیستم های یاتاقان بندی شده با روغن روانکاری می شوند. استفاده از گریس در جاهایی است که امکان دسترسی دائم وجود ندارد مثل بلبرینگ ها.

بر روی ماشین های افزار مثل ماشین فرز بخش هایی تعبیه شده که به کمک روغندان می توان روغن را به محل مورد نظر انتقال داد.

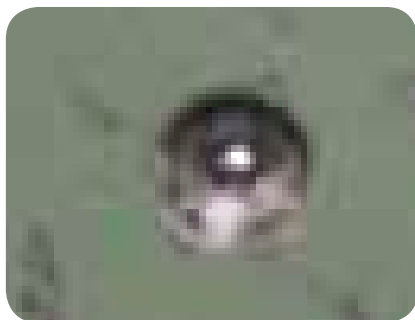

نمونه محل تزریق روغن به دستگاه

آب هم می‌تواند به عنوان یک لغزاننده، سطح را صاف کند. در ناودان‌ها و مجراهای شیبدار مخصوص انتقال زغال سنگ آب می‌پاشند تا سطوح تماس لغزنده‌تر شود.

اما در بیشتر ابزار آلات و ماشین‌ها از روغن یا گریس استفاده می‌کنیم و این‌ها همان کاری را انجام می‌دهند که صابون در قطعات چوبی انجام می‌دهد، با این تفاوت که زنگ زدگی و کف کردن و بخار شدن در روغن و گریس کمتر است.

### ۱۴-۳- آشنایی با سیستم‌های روغن کاری (تمرکزی - منفرد)


همان‌طور که اشاره شد تماس قطعات با هم باعث سایش و افزایش دما می‌شود که هر دو عامل مخرب در عمر قطعات می‌باشد که وجود روغن یا گریس غلبه بر این دو عامل مضر می‌باشد. روغنکاری به دو شکل کلی انجام می‌شود:

۱- روش تمرکزی


۲- روش منفرد

در حالت تمرکزی کفایست که از محلی مشخص حجمی از روغن را وارد محفظه ای کرده و خود به خود این روغن به قسمت‌های مورد نیاز پمپاژ شود. تنها وظیفه اپراتور کنترل حجم روغن و تغییر شکل روغن می‌باشد.

این روش در سیستم روغنکاری مجموعه جعبه دنده ماشین فرز دیده می‌شود.

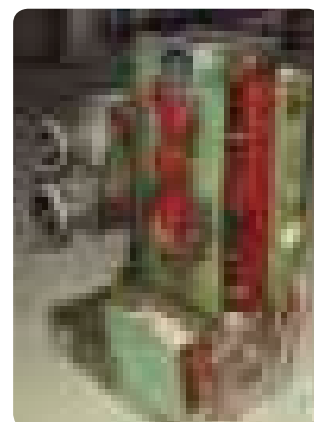

گیربکس ماشین فرز

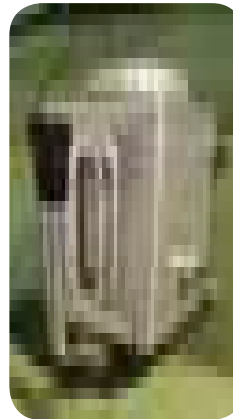


شاخص های نمایشگر سطح و کیفیت روغن در حال گردش

در روش منفرد روغن یا گریس فقط مربوط به روانکاری همان بخش می باشد و به سایر قسمتها منتقل نمی شود. روش روغن کاری و گریس کاری به طور دستی و به کمک روغن دان و گریس پمپ می باشد.



روغن دان

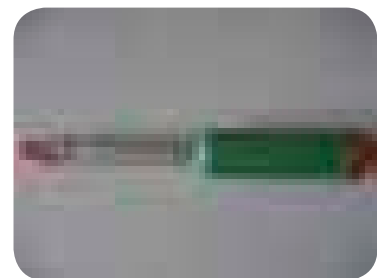

گریس پمپ

#### ۴-۱۴- آشنایی با انواع گریس ها و روغن های مورد استفاده

منشا تولید روغن می تواند از مواد آلی یا گیاهی، مواد معدنی و یا مواد حیوانی باشد.



در صنعت به منظور روانکاری و خنک‌کاری سیستم‌ها معمولاً از روغن معدنی استفاده می‌شود.

روغن‌های گیاهی از دانه‌های روغنی مثل زیتون، کرچک، کلزا و... تهیه شده و خاصیت اسیدی دارند.

روغن‌های حیوانی هم که از آب کردن و پختن چربی حیوانات به دست می‌آید خاصیت چربکاری خوبی داشته و در بعضی دستگاه‌های ظریف مثل ساعت استفاده می‌شود.

روغن از نظر غلظت که در بقا و دوام قطعات نقش مؤثری دارد، دارای درجات مختلفی است که کارخانه‌های سازنده روغن اندازه درجات غلظت یا گرانروی (ویسکوزیته) را روی بدنه خارجی قوطی روغن ذکر می‌کنند.

نقطه ریزش یا سفت شدن روغن را ویسکوزیته گویند. به عبارتی مقدار مقاومت روغن در مقابل جاری شدن را ویسکوزیته گویند.

روغن‌ها را از نقطه نظر درجه غلظت به درجات ۱۰- ۲۰- ۳۰- ۴۰- ۵۰ شماره گذاری کرده اند که روغن ۲۰ از روغن ۱۰ غلیظ تر و روغن ۳۰ از روغن ۲۰ غلیظ تر است. روغن شماره ۱۰ بیشتر در اتومبیل و یا دستگاه‌های هیدرولیک صنعتی مورد مصرف دارد.

بر اساس این ویژگی می‌توان روغن‌ها را در ۳ گروه زیر دسته بندی کرد.

#### ۱- روغن رقیق:

این گروه برای روغنکاری محورهایی که سرعت محیطی بالایی دارند اما نیروی کمی بر آنها وارد می‌شود استفاده می‌شود.

#### ۲- روغن نیمه رقیق:

این گروه برای محورهایی که سرعت محیطی بالایی دارند در عین حال نیروی متوسطی بر آنها وارد می‌شود استفاده می‌شود. مثل یاتاقان‌های ماشین افزار و یاتاقان‌های الکتروموتور)



## گریس:

گریس از کلمه لاتین «گراسوس» به معنی چربی گرفته شده و عبارت است از یک محصول نیمه مایع تا جامد که از اختلاط عامل غلیظ کننده و روغن تشکیل می‌شود. در بیشتر موارد در تهیه گریس علاوه بر روغن و غلیظ کننده از مواد افزودنی خاصی هم استفاده می‌شود که کیفیت و کارایی گریس را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بنابراین در انتخاب گریس باید به فاکتورهای زیر توجه داشت و با توجه به نظر کارشناس، گریس را انتخاب و مصرف نمود. همان‌طور که گفته شد در گریس موادی به کار گرفته می‌شود که هر یک تاثیراتی را بر روی ویژگی آن خواهد داشت:

- روغن پایه: هر چه میزان شاخص گرانیرو روغن پایه مصرفی بالاتر باشد، تغییرات دما در گرانیرو روغن تاثیر کمتری خواهد داشت.
- پرکننده‌ها: نوع پایه صابونی باید با کارکرد دستگاه متناسب باشد.
- مقاومت در برابر اکسیداسیون: این عامل رابطه بسیار نزدیکی با انتخاب روغن پایه گریس دارد.
- مقاومت در برابر دما: اگر نتوان محل گریس کاری را به طور مرتب با گریس نو شارژ کرد باید از گریسی استفاده کرد که در مقابل دما مقاوم باشد.

در مصرف گریس به این نکته باید توجه داشت که حداکثر درجه حرارتی که گریس می‌تواند در آن درجه حرارت عملکرد خوبی داشته باشد برابر با درجه حرارت قطره ای شدن گریس منهای ۵۰ درجه سانتیگراد است. البته باید توجه داشت که این حد بالای درجه حرارت فقط برای شرایط کارکرد حرکت و ایستادن (Stop and go) مثلاً حرکت خطی رفت و برگشتی می‌باشد.

- مقاومت در برابر خوردگی: برای بهبود این خاصیت از مواد غیرآلی مانند مولیبدن، گرافیت و PTFE<sup>۱</sup> استفاده می‌شود. پلی تترافلوئورواتیلن که معمولاً به صورت مخفف پی تی اف ای (PTFE) نمایش داده میشود جز
- ۱-Poly Tetra Flour Ethylene

خانواده فلوئوروپلاستها است که دارای مقاومت شیمیایی بالا، محدوده کاری حرارتی بالا، اصطکاک و سایش کم، عایقی حرارتی و الکتریکی است. البته افزودنی‌هایی که جهت ازدیاد مقاومت استفاده می‌شود در کاهش خوردگی نیز بسیار موثر اند.

- مقاومت در برابر آب: عموماً در سیستم‌هایی که از خنک کننده‌های آبی استفاده می‌شود، احتمال ورود آب به گریس بسیار افزایش می‌یابد. از آنجایی که آب عامل اصلی خوردگی قطعات است، بنابراین گریس انتخاب شده باید در مقابل آب مقاوم باشد و از سوی دیگر بتواند عمل روانکاری را هم انجام داده و شسته نشود. به عنوان مثال گریس سدیمی رطوبت را به خود جذب کرده و نمی‌گذارد آب به سطح قطعه برسد ولی مشکلی که وجود دارد این است که گریس ساختار ناپایداری پیدا خواهد کرد. در مقابل گریس‌های کلسیمی و لیتیومی ساختارشان را در مقابل آب از دست نمی‌دهند.

- مقاومت در برابر زنگ زدگی: هم تراز با مقاومت در برابر آب است. اگر کارکرد در مجاورت آب باشد وجود آن باعث زنگ زدگی می‌شود. به عنوان مثال گریس پایه صابونی آلومینیوم در مقابل زنگ زدگی مقاوم است.

- مطابقت داشتن باجنس قطعات مثل بوش و سایر قطعات آب بندی.  
- سرعت یاتاقان: اگر سرعت یاتاقان خیلی زیاد باشد گریس همراه با روغن پایه با گرانروی کم استفاده می‌شود ولی اگر سرعت یاتاقان کم باشد، گریس با روغن پایه با گرانروی زیاد استفاده می‌شود.

### نکاتی در مورد انواع گریس:

گریس‌ها را براساس نوع روغن پایه (سنتزی و یا معدنی) و نیز نوع ماده غلیظ کننده (صابون‌های فلزی، پلیمرها و مواد معدنی) تقسیم بندی می‌کنند.

اگر گریس فقط از روغن و ماده غلیظ کننده تهیه شده باشد و هیچ افزودنی در تهیه آن به کار نرود، به راحتی در بسیاری از کاربردهای سبک صنعتی قابل استفاده خواهد بود.

باید توجه داشت که «والوالین» نام یکی از تولیدکنندگان روانکار می باشد که به غلط به نام یک نوع گریس شناخته شده است.

- در مواردی که ریسک آلودگی شدید و گرد و غبار زیاد باشد (مانند شرایط کار ماشین آلات کشاورزی و معدن) لازم است که برای خارج کردن آلودگی از سیستم، تعداد دفعات گریس کاری را افزایش داد.
- از نظر قوام و سفتی گریس ها مانند روغن ها با درجاتی مشخص می شوند. این درجات به NLGI یا نفوذ پذیری موسومند و به صورت ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ درجه ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ دسته بندی می شوند که سفت ترین گریس ها با درجه ۰ و روان ترین آن ها ۷ است.


#### ۵-۱۴- شناسایی اصول سرویس و نگهداری ماشین فرز

سرویس و نگهداری دستگاه فرز شامل موارد زیر می شود:

- ۱- انتخاب دور و پیشروی متناسب با شرایط فرزکاری
  - ۲- مراقبت از عدم برخورد قطعات متحرک مثل ابزار با سایر قسمتهای ماشین
  - ۳- تمیز کردن کامل و روزانه دستگاه
  - ۴- روغن کاری و گریس کاری بر اساس برنامه زمان بندی شده.
- برای دور کردن براده از قلم مو یا فرچه مویی استفاده کنید. داخل شیارها را با ورقی به شکل زیر تمیز کنید.



استفاده از قطعه T شکل برای دور کردن براده از داخل شیارها

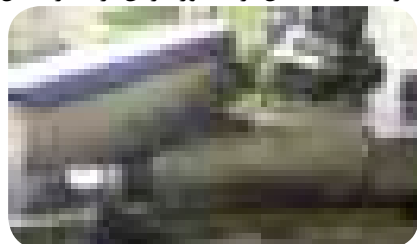

استفاده از قلم مو یا فرچه مویی برای دور کردن براده

خشک کردن سطوح از آب صابون در پایان کار ضروری است.

هرگز از دست برای دور کردن براده استفاده نکنیم.

زمان‌های روغن کاری یا گریس کاری هم ممکن است متفاوت باشد به این صورت که بعضی قسمت‌ها روزانه، هفتگی، ماهانه و یا سالیانه باید مورد توجه قرار بگیرند.

علاوه بر اصطکاک، چون در هنگام کار آب صابون و مواد خنک کاری به کار برده می شود، چنانچه در پایان کار سطوح راهنماها خوب پاک نشود و تمیز نگردد سطوح راهنماها زنگ می زند و در نهایت موجب فرسودگی دستگاه ها می شود. برای رفع این عیب به روغن کاری در پایان کار و بخصوص در سطوح راهنماها نیاز است. روغن کاری علاوه بر کم کردن اصطکاک از اکسیده شدن سطوح راهنماها نیز جلوگیری می کند.

#### آیا می دانید:

آنچه که در گریس ها بر نوع کاربرد آنها تاثیر بسیار زیادی دارد، پایه صابونی تشکیل دهنده گریس است که در ترکیب با روغن پایه و مواد افزودنی محصول مورد نظر را برای ما تامین می کند. گریس ها بر اساس پایه صابونی (ماده قوام دهنده) می توانند تنوع بسیار زیادی داشته باشند. سه دسته اصلی و پر مصرف آنها شامل موارد زیر هستند:

۱- گریس های پایه لیتیم

۲- گریس های پایه کلسیم

۳- گریس های پایه سدیم

البته انواع ویژه از گریس ها نیز می توانند با پایه های صابونی از ترکیب مواد فوق مانند لیتیم/کلسیم و ... تولید شوند.

حال ببینیم از نظر کاربردی این گریس ها چه تفاوتی با هم دارند.

در گریس ها دو خاصیت پایداری حرارتی و پایداری در برابر آب از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. در واقع نوع صابون پایه ای که در گریس استفاده می شود، می تواند بر دو خاصیت بالا تاثیرگذار باشد. از اینرو می توان این

خواص را در گریس های مختلف به صورت زیر مقایسه نمود.

همان طور که دیده می شود گریس های با پایه لیتیم پایداری حرارتی بسیار خوبی دارند، همچنین دارای پایداری در برابر آب نسبتا مناسبی نیز هستند. این ویژگی در این نوع گریس ها باعث می شود که در کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار گیرند. به این نوع گریس ها، گریس چند منظوره یا Multi purpose گفته می شود. لازم به ذکر است این گریس ها به خاطر پایداری حرارتی خوبشان به گریس نسوز معروف هستند. همچنین با توجه به کاربرد بسیار وسیع این گریس ها در چرخ خودروها و ماشین آلات سنگین به نام گریس چرخ نیز شناخته می شوند. این نوع گریس با وجود گرانتز بود نسبت به دو دسته دیگر، به دلیل تنوع بالای کاربرد، پرمصرف ترین نوع گریس صنعت هست.

گریس های پایه کلسیم به دلیل پایداری بیسار خوبشان در برابر آب به گریس شاسی یا گریس ضد آب معروف شده اند. البته فراموش نشود که منظور از ضد آب، توانایی کار کرد در زیر آب نیست و فقط نشان دهنده پایداری مناسب شان در برابر شستشو با آب است.

پایداری حرارتی:

گریس پایه لیتیم < گریس پایه سدیم < گریس پایه کلسیم  
پایداری در برابر آب:

گریس پایه کلسیم < گریس پایه لیتیم < گریس پایه سدیم

## ۶-۱۴- شناسایی اصول و نکات ایمنی در روغن کاری

به نکاتی در مورد مصرف گریس و روغن ها توجه کنید:

### اطلاعات عمومی:

۱- ماشین را به طور منظم سرویس کنیم.

۲- از روغن مناسب استفاده کنیم.

۳- موقع ریختن روغنی با درجه دیگر، تمام لوله ها و مخازن روغن را از روغن قبلی تمیز نماییم.

۴- جهت جلوگیری از آلودگی روغن ها آن ها را در مخازن مناسب نگهداری کنیم.

۵- هرگز از پارچه پشمی، کهنه های کتانی و یا پارچه های دیگری که پرز دارند جهت تمیز کردن ماشین و یا اجزای آن استفاده نکنیم.

۶- همیشه قبل از هر گونه سرویس، کلید اصلی برق را قطع کنیم.


۷- هرگز از هوای تحت فشار برای تمیز کردن ماشین استفاده نکنیم.

در صورتی که در انبار، روغن از گریس جدا شود نباید از آن استفاده کرد. با هم زدن نمی وان روغن جدا شده را به ساختار گریس بازگرداند.

روغن یک ماده شیمیایی هیدروکربنی قابل اشتعال است، و این خصوصیت ایجاب می کند مسایل مربوط به ایمنی در برابر آتش سوزی در زمان انبارداری این ماده رعایت گردد. پس باید در زمان طراحی و ساخت انبار روغن، موارد و تجهیزات ایمنی مربوط به اطفای حریق را در نظر داشته باشیم.




در شکل زیر سیستم روغن کاری یک ماشین فرز عمودی را مشاهده می کنید که بر اساس استاندارد COST روسیه ارائه شده است. در این تصویر قسمتهای مختلف شماره گذاری شده و زمانهای روغن کاری یا گریس کاری را همراه با روش کار توضیح داده است.

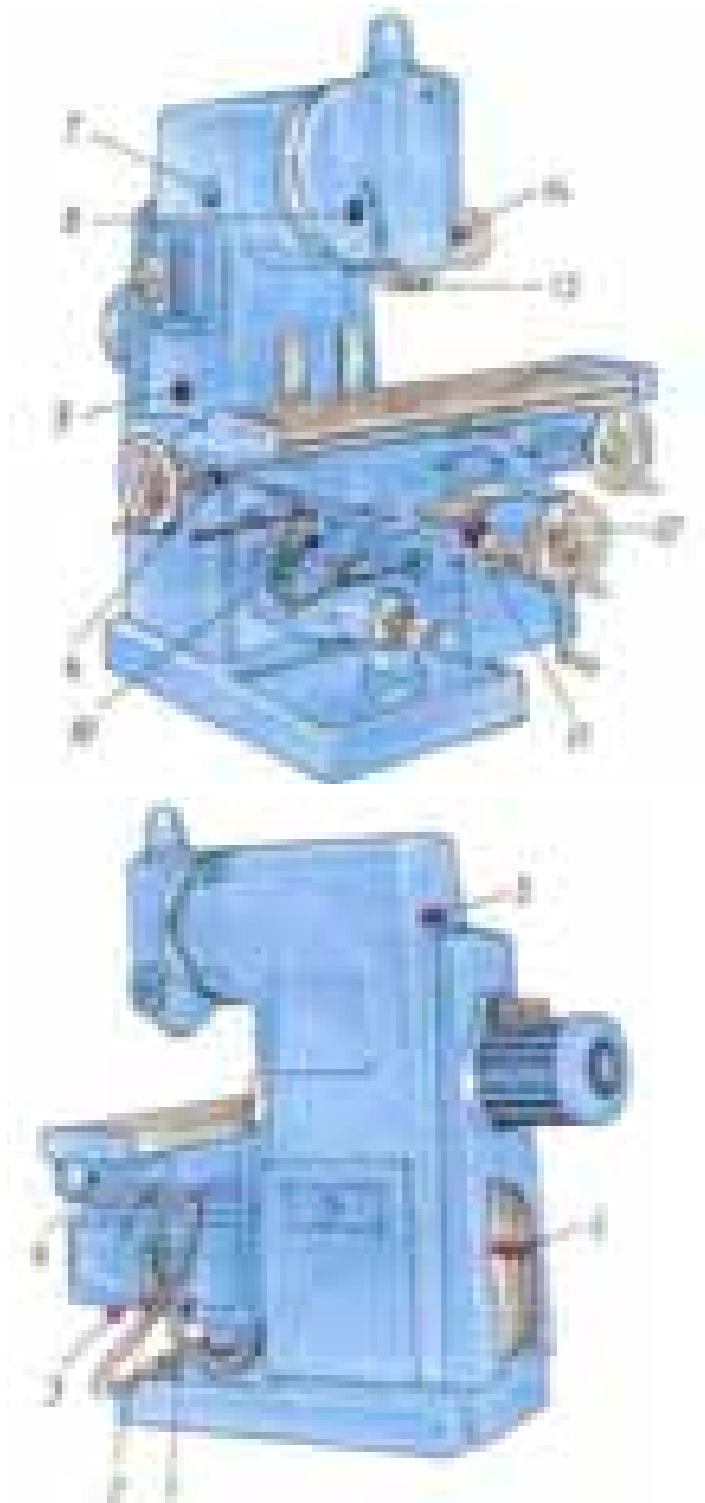


| شماره قسمت | شرح                                       | روش کار  | زمان تعویض روغن  | نوع روغن                    |
|------------|---|----------|--|-----------------------------|
| ۱          | نشان دهنده میزان روغن در مخزن میز (کنسول) | دستی     | اولین بار پس از ۱۵ روز عوض کنید. دومین بار پس از ۳۰ روز عوض کنید. سپس هر سه ماه یک مرتبه عوض کنید. | GOST-۸۴۴۵-۶۲-۳۰             |
| ۲          | محل پر کردن روغن در مخزن میز              |          |  |                             |
| ۳          | محل خالی کردن روغن میز                    | گریس پمپ | یکبار در ماه   | GOST-۱۶۳۱-۶۱-۱۳             |
| ۴          | محل گریس کاری یاتاقان‌های انتهای میز      |          |  |                             |
| ۵          | محل پر کردن مخزن بدنه                     | دستی     | اولین بار پس از ۱۵ روز عوض کنید. دومین بار پس از ۳۰ روز عوض کنید. سپس هر سه ماه یک مرتبه عوض کنید. | GOST-۸۴۴۵-۶۲-۳۰             |
| ۶          | محل تخلیه مخزن بدنه ماشین فرز             | گریس پمپ | یک مرتبه در ماه  | گریس ۷۴-۲۰۱-۶۲۶۷-<br>GOST   |
| ۷          | روغن نمای کنترل عمل پمپ جعبه دنده         |          |  |                             |
| ۸          | محل گریس کاری فشاری یاتاقان جاو محور      |          |  |                             |
| ۹          | نشان دهنده میزان روغن در مخزن بدنه        |          |  |                             |
| ۱۰         | روغن نمای کنترل عمل پمپ میز (کنسول)       |          |  |                             |
| ۱۱         | دکمه روغن کاری کشویی افقی                 |          |  |                             |
| ۱۲         | دکمه روغنکاری مکانیزم حرکت کشویی های میز  |          |  |                             |
| ۱۳         | محل گریس فشاری یاتاقان                    | گریس پمپ | هر ماه یکبار   | GOST-۶۲۶۷-۷۴ ۲۰۱<br>۱۶۳۱-۶۱ |
| ۱۴         | محل گریس کاری فشاری                       |          |  |                             |


در ادامه چند نقشه انفجاری سه بعدی مربوط به قسمت های مختلف ماشین فرز  $Fp_m$  آورده شده که می تواند در تعمیرات جزئی مورد استفاده واقع شود.

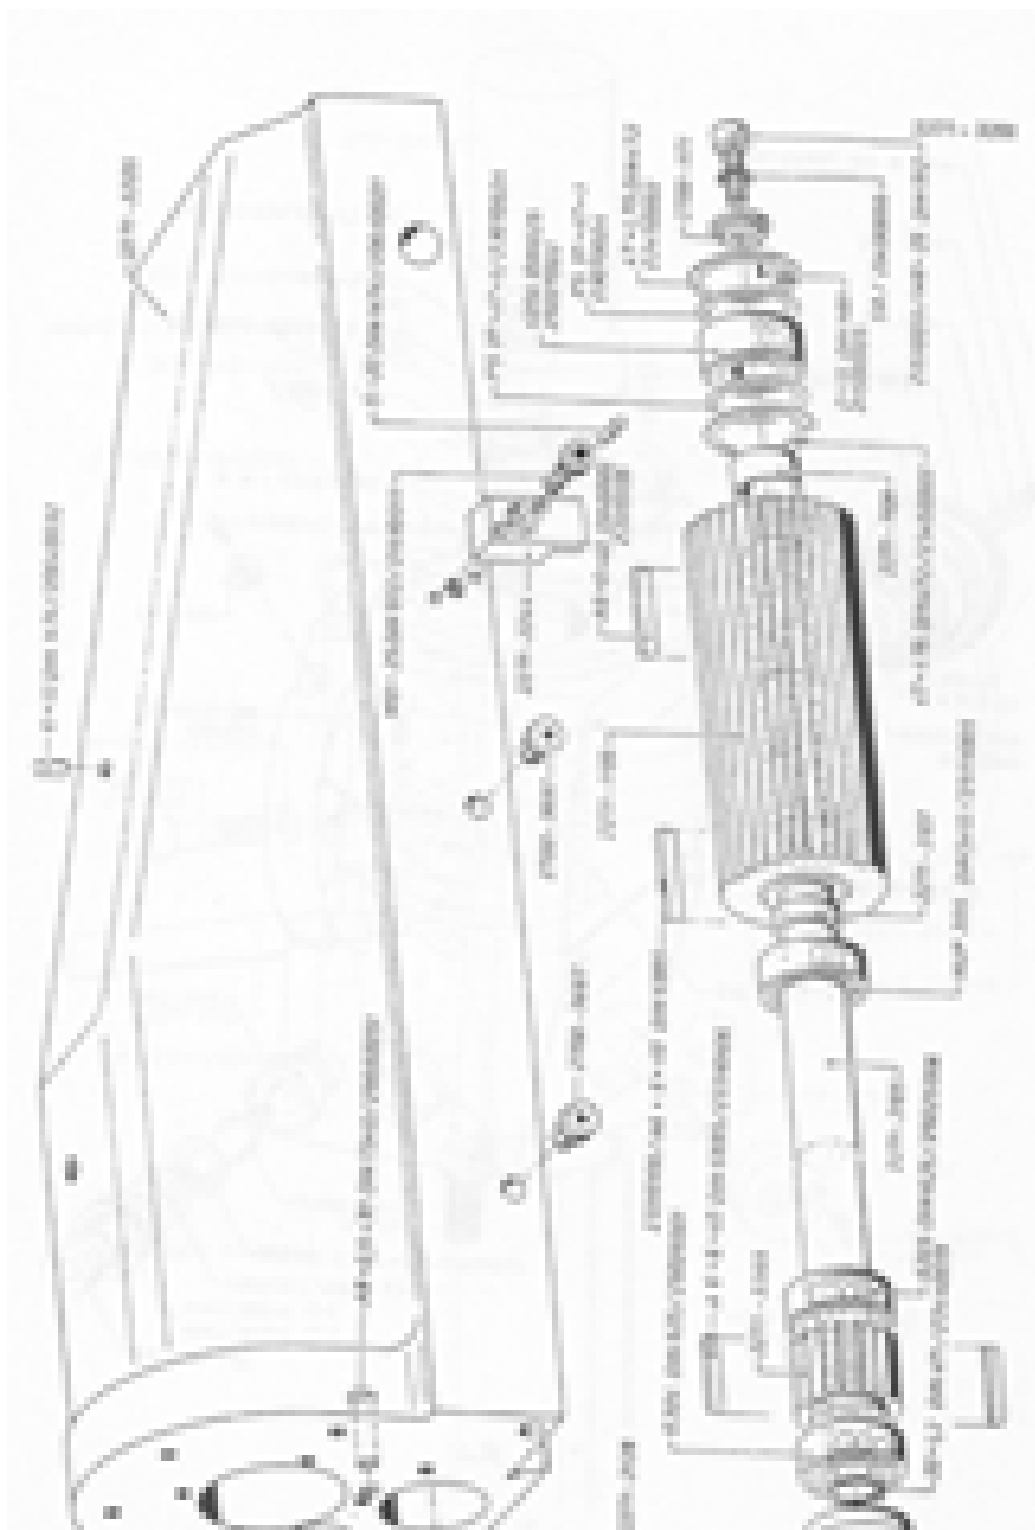







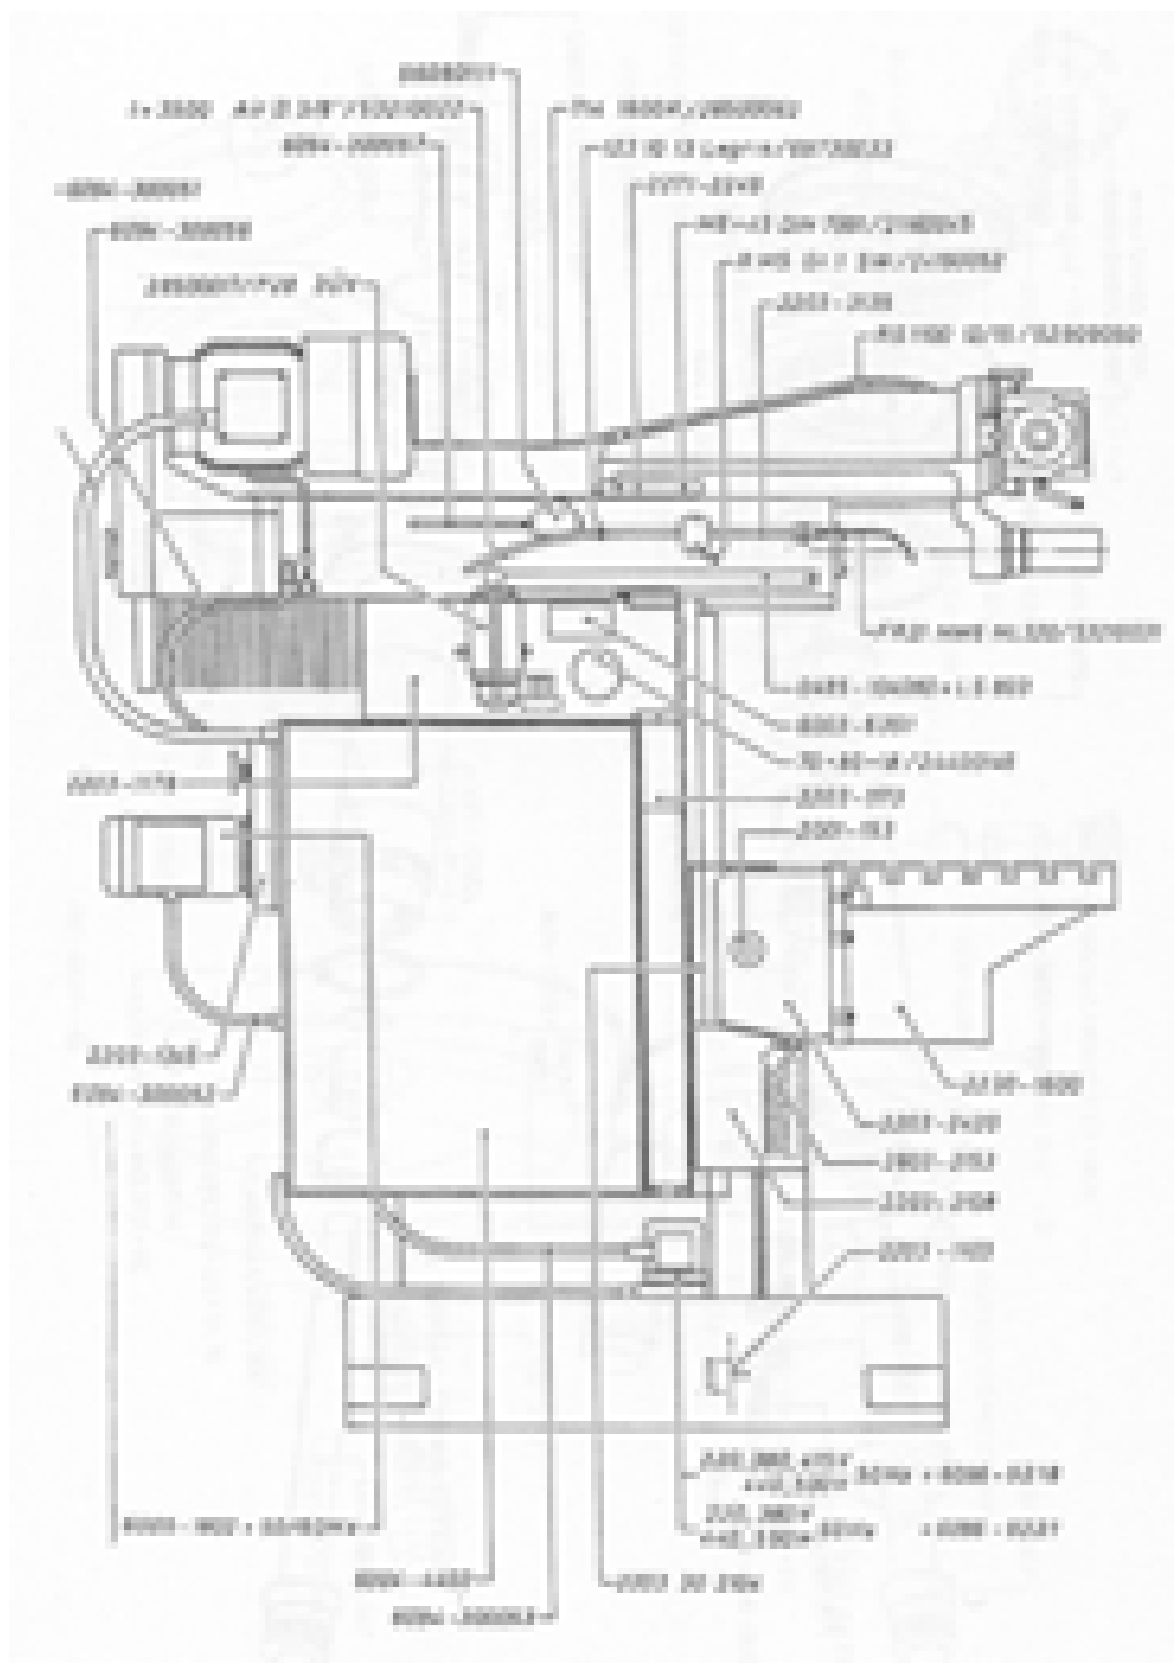

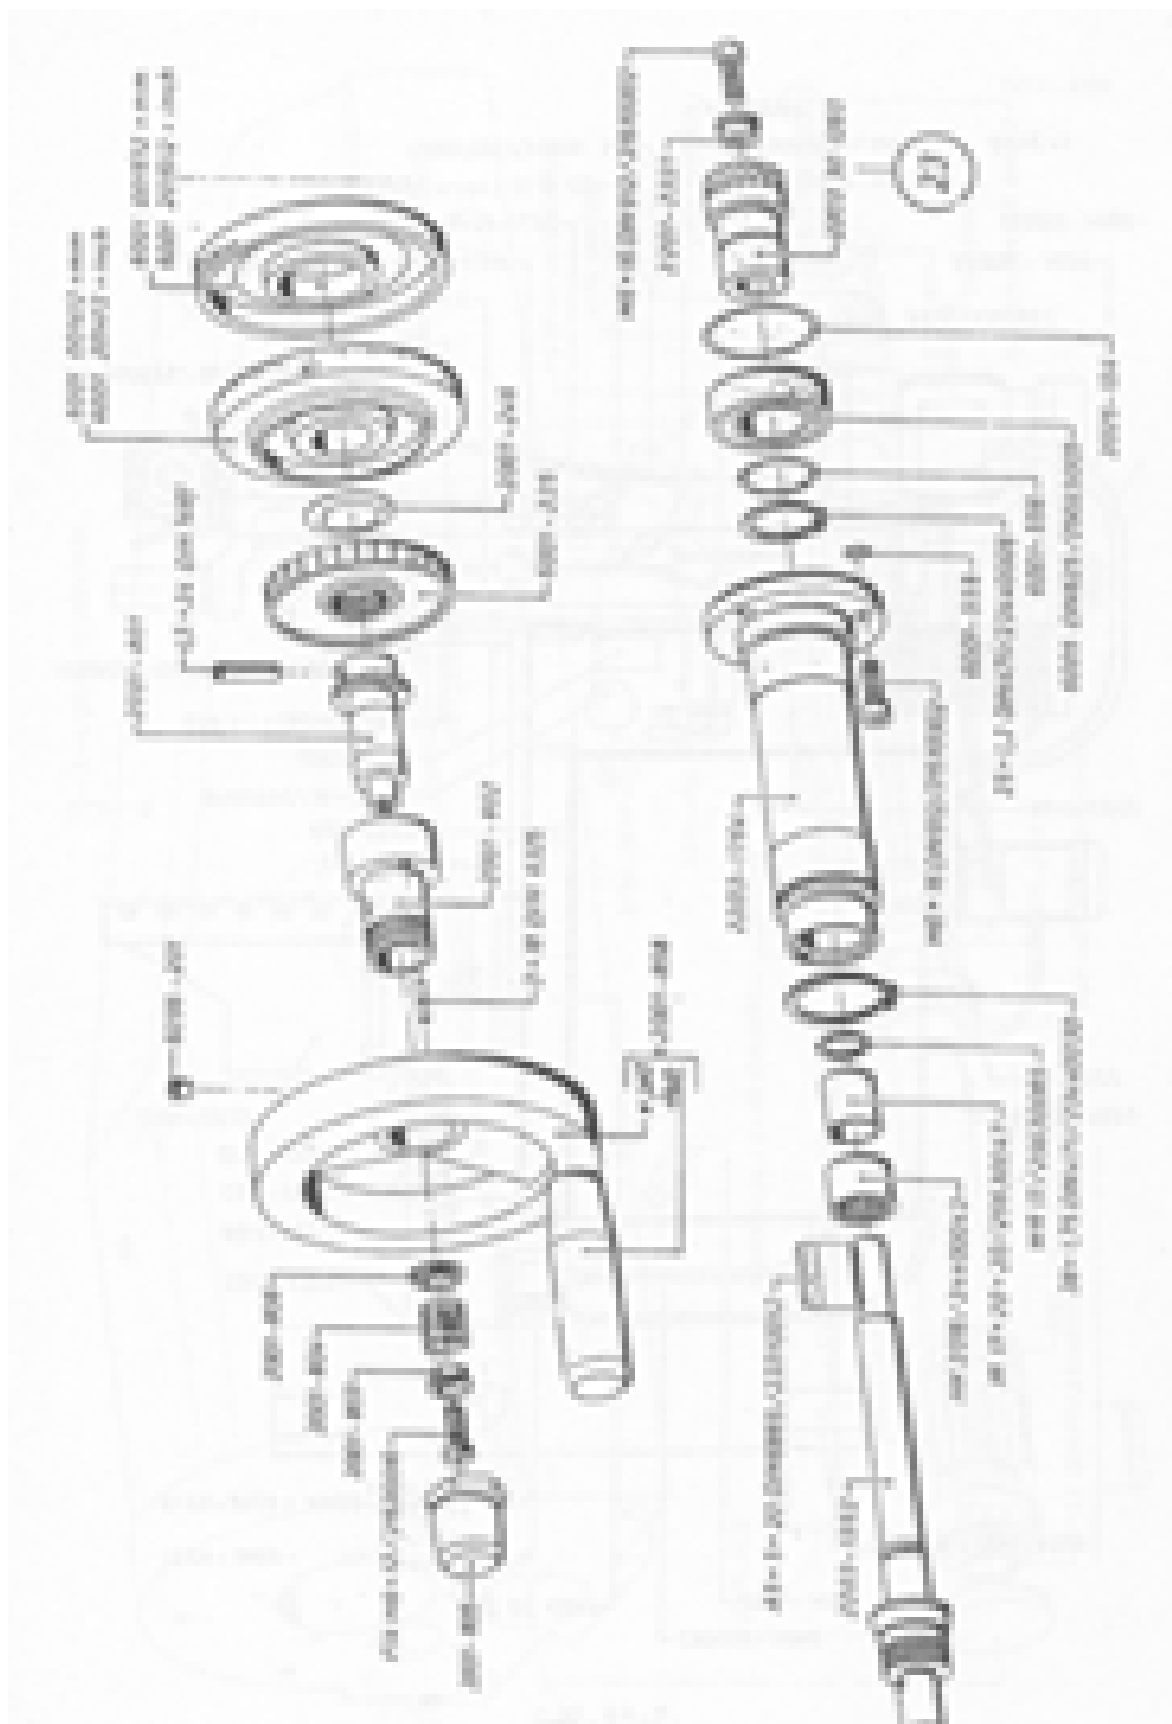

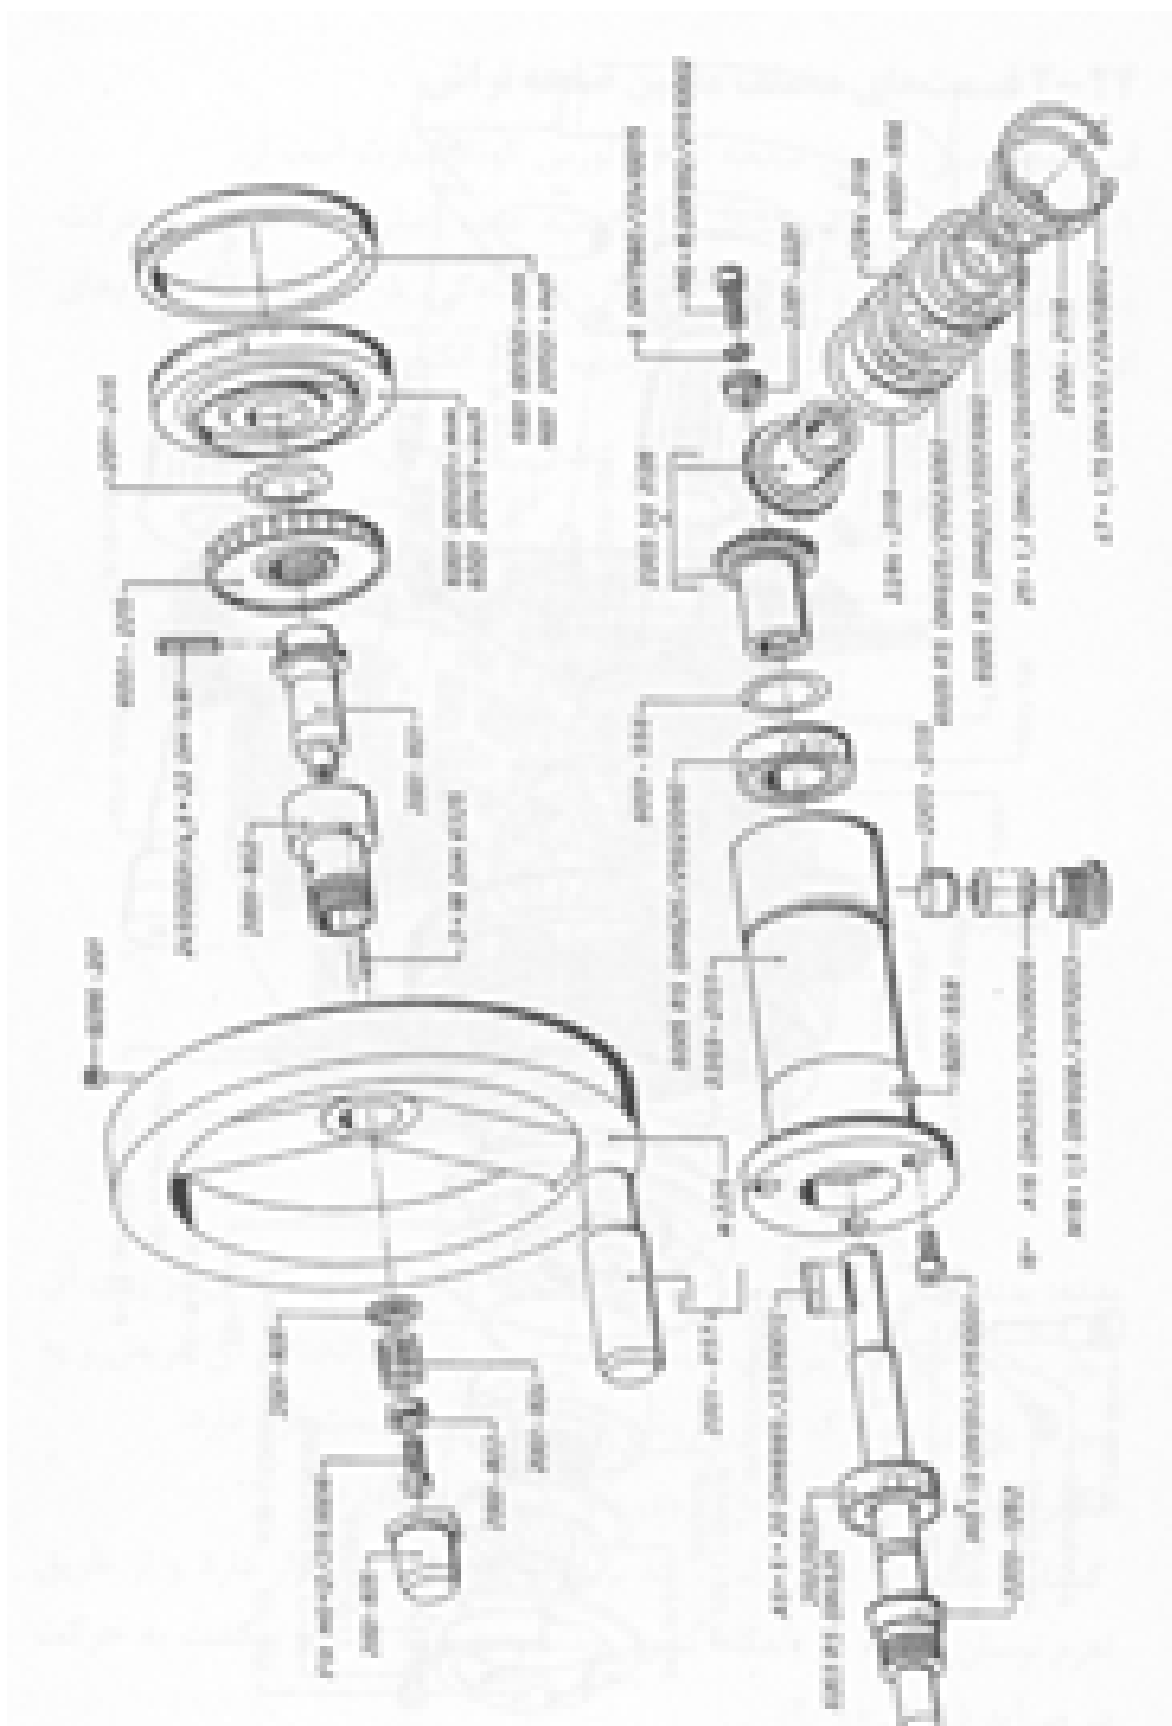



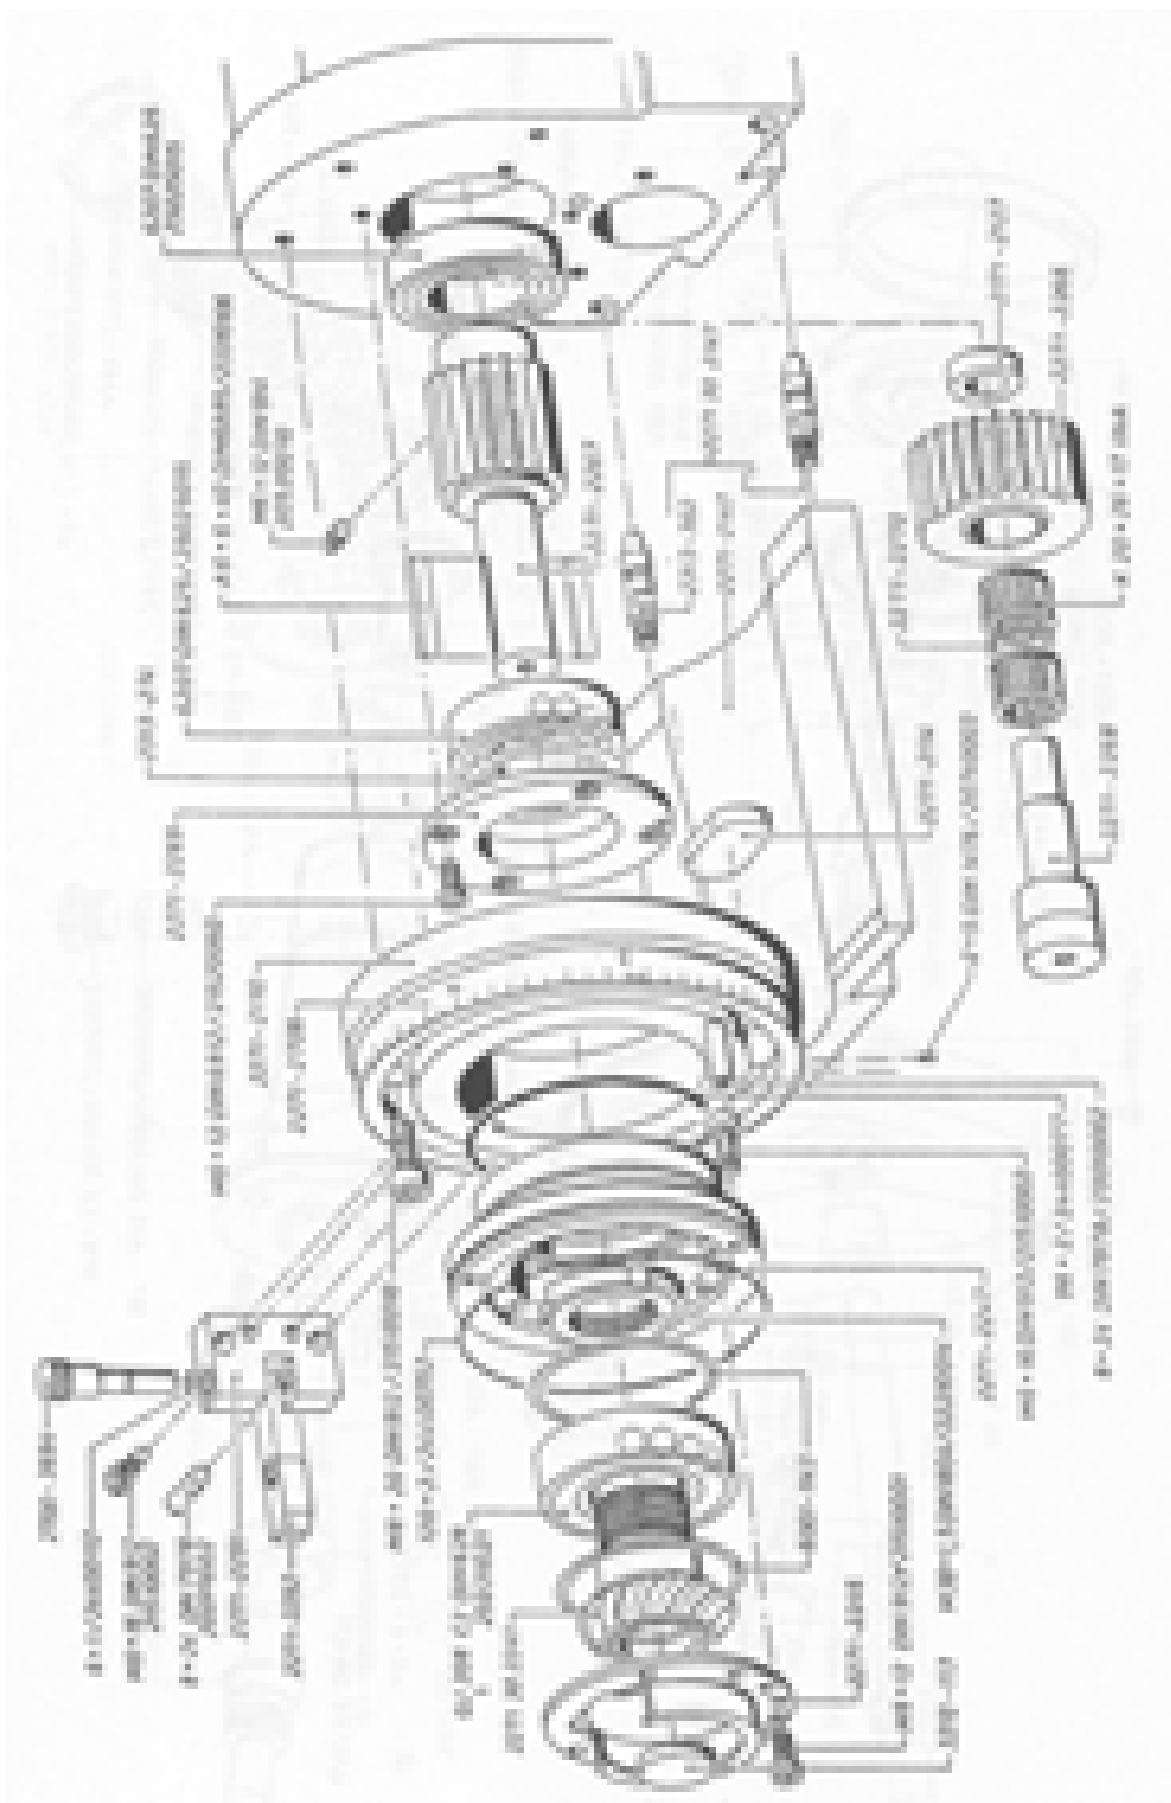

## ارزشیابی پایانی

## سوالات نظری ( ۱۵ دقیقه)

### سوالات صحیح و غلط:

- ۱- مقاومتی که در مقابل حرکت اتفاق می افتد به دلیل اصطکاک است.
  - ۲- آب صابون یک مایع مناسب در کاهش اصطکاک و بین سطوح راهنماهای دستگاه فرز به کار می رود.
- سوالات کوتاه پاسخ یا جای خالی:**
- ۳- نقطه ریزش یا سفت شدن را .....گویند.
  - ۴- تماس قطعات با هم باعث ..... و افزایش ..... می شود که هر دو عامل مخرب در عمر قطعات می باشد.


### سوالات چند گزینه‌ای:

- ۵- پایه روغن ها کدام یک از موارد زیر نیست.
- الف- حیوانی ب- گیاهی ج- معدنی د- جامد
- ۶- این روغن برای روغن کاری محورهایی که سرعت محیطی بالایی دارند اما نیروی کمی بر آنها وارد می شود استفاده می شود.
- الف- رقیق ب- نیمه رقیق ج- غلیظ د- جامد
- ۷- در گریس ها هر چه میزان شاخص گرانروی روغن پایه مصرفی بالاتر باشد،
- الف- تغییرات دما در گرانروی روغن تاثیر بیشتری خواهد داشت.
- ب- تغییرات دما در اثر گذاری روغن تاثیر خواهد داشت.
- ج- تغییرات دما در گرانروی روغن تاثیر کمتری خواهد داشت.
- د- تغییرات دما در گرانروی روغن بی تاثیر است.

### سوالات تشریحی:

- ۸- ویژگیهای مهم یک گریس را شرح دهید.
- ۹- سرویس و نگهداری دستگاه فرز شامل چه مواردی می باشد؟
- ۱۰- دسته بندی گریس ها از نظر NLGI را نام ببرید.


سنگ دستی


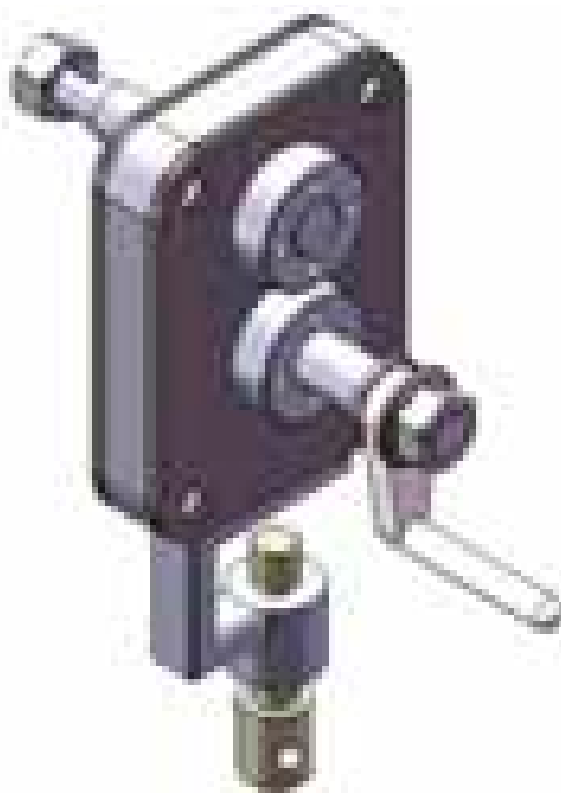



جدول DIN ISO 2768





| اندازه          | از 0.5 تا 3 | از 3 تا 6 | از 6 تا 30 | از 30 تا 120 | از 210 تا 400 |
|-----------------|-------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| درجه<br>تولرانس |             |           |            |              |               |
| f (ظریف)        | ± 0.05      | ± 0.05    | ± 0.1      | ± 0.15       | ± 0.2         |
| m (متوسط)       | ± 0.1       | ± 0.1     | ± 0.2      | ± 0.3        | ± 0.5         |
| g (خشن)         | ± 0.15      | ± 0.2     | ± 0.5      | ± 0.8        | ± 1.2         |


| شماره | تعداد | مشخصات قطعه    | اندازه ماده اولیه | جنس ماده‌ی اولیه | شماره واحد کار | شماره کار عملی     |
|-------|-------|----------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|
| ----- | ----- | -----          | -----             | st37             | تکمیلی         | ۱                  |
|       |       | مقیاس: ۱:۱     | مرورمطالب جلد ۲   |                  | هدف آموزشی:    | زمان: ساعت         |
|       |       | استاندارد: ISO |                   |                  |                | درجه تولرانس:<br>f |

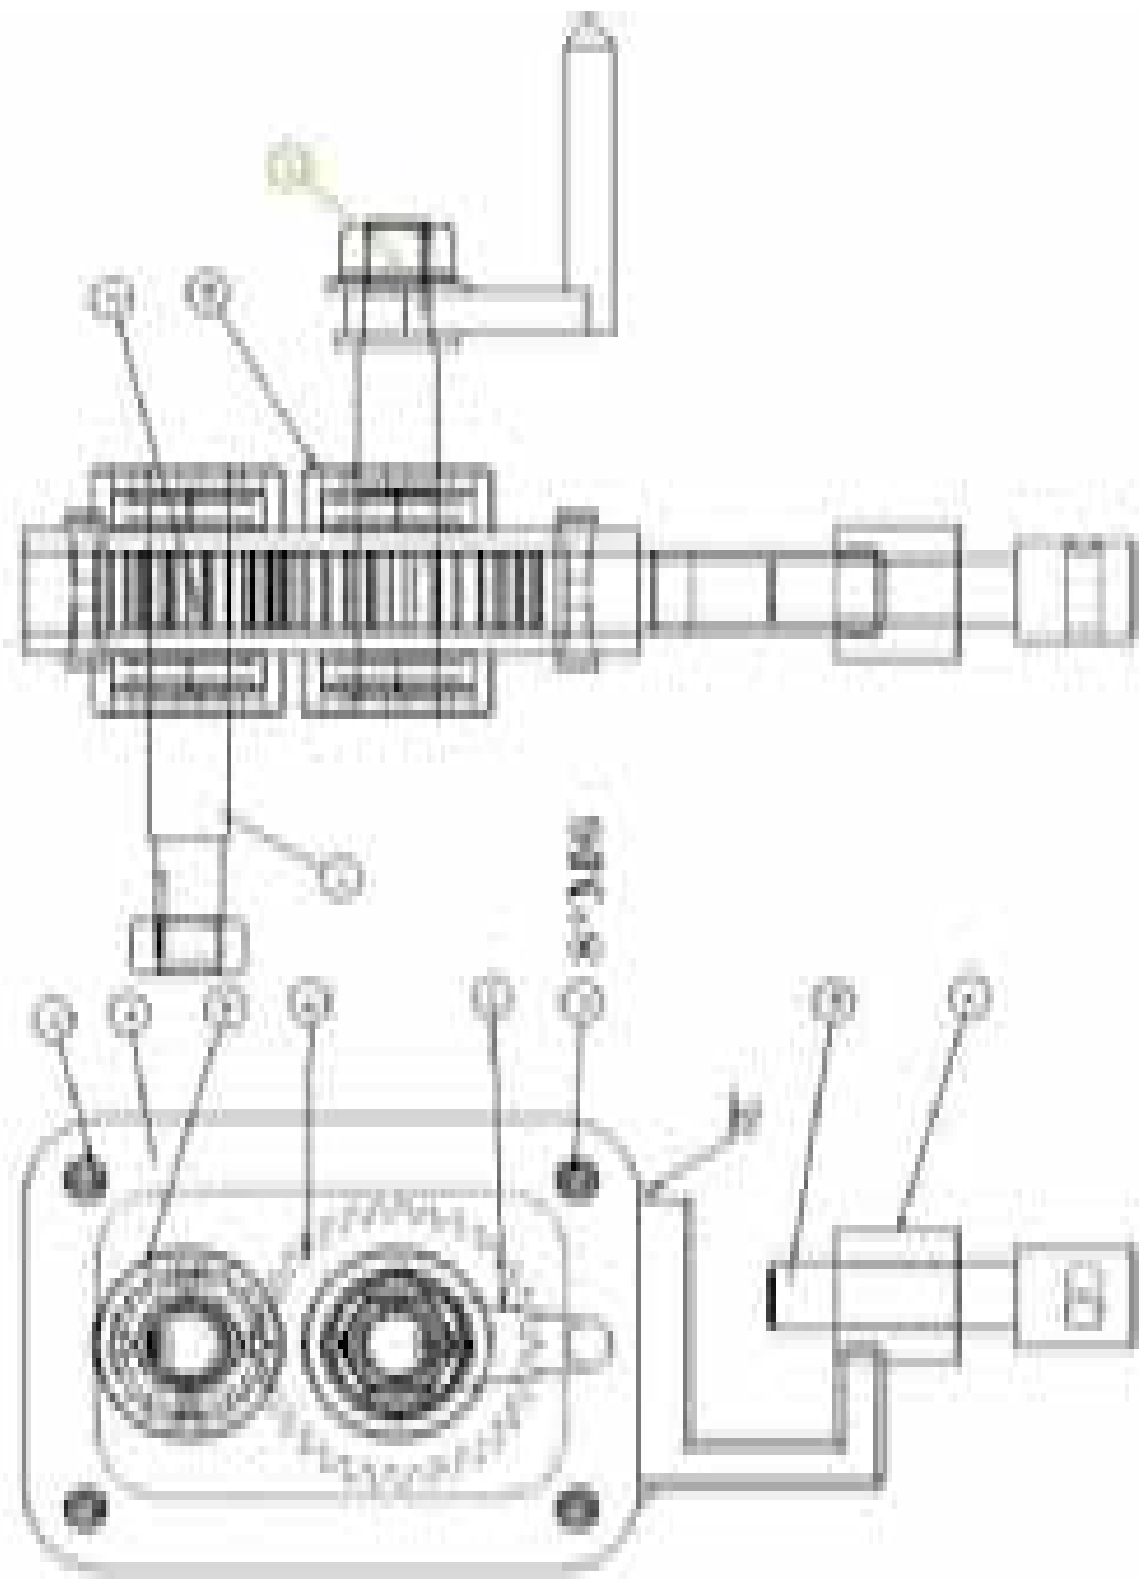


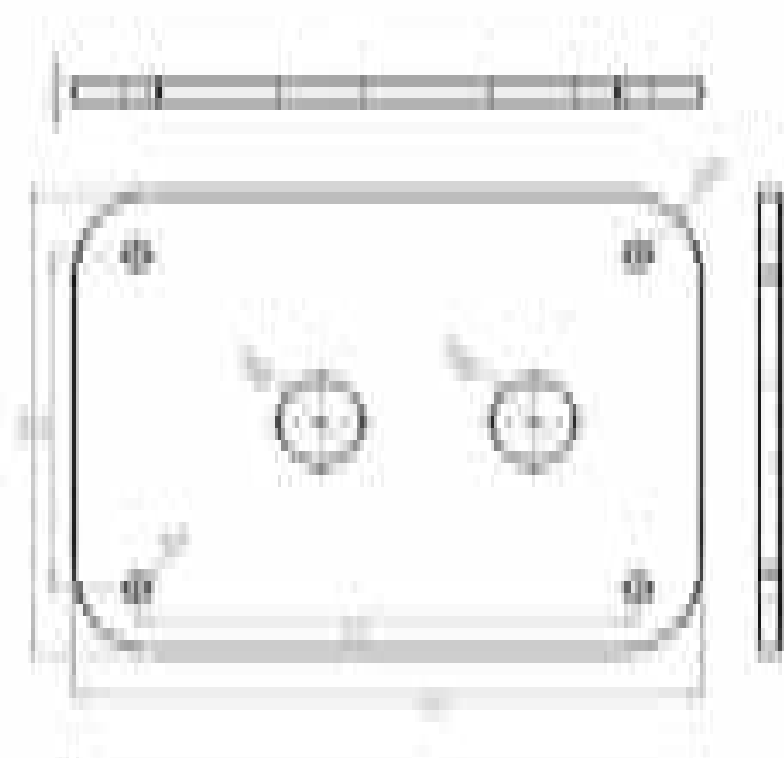
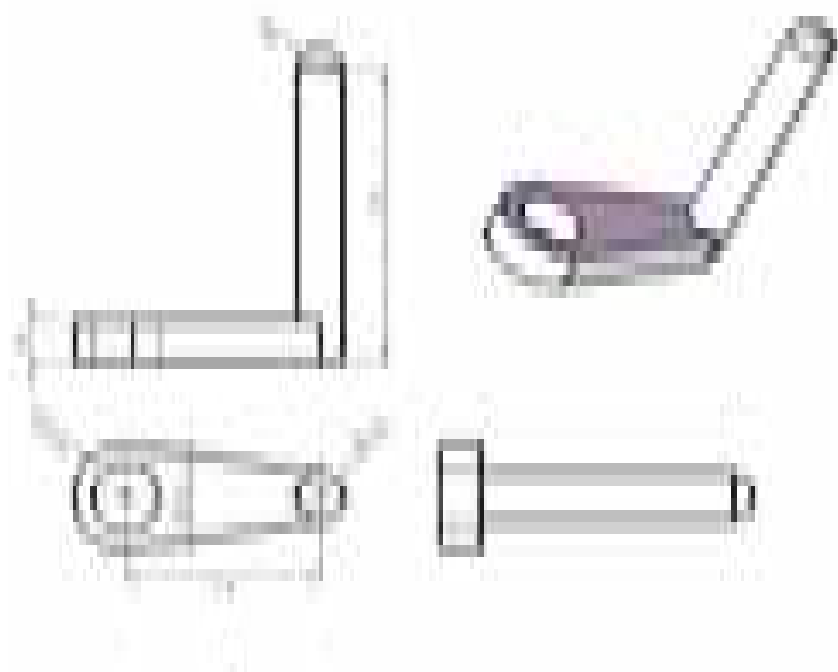


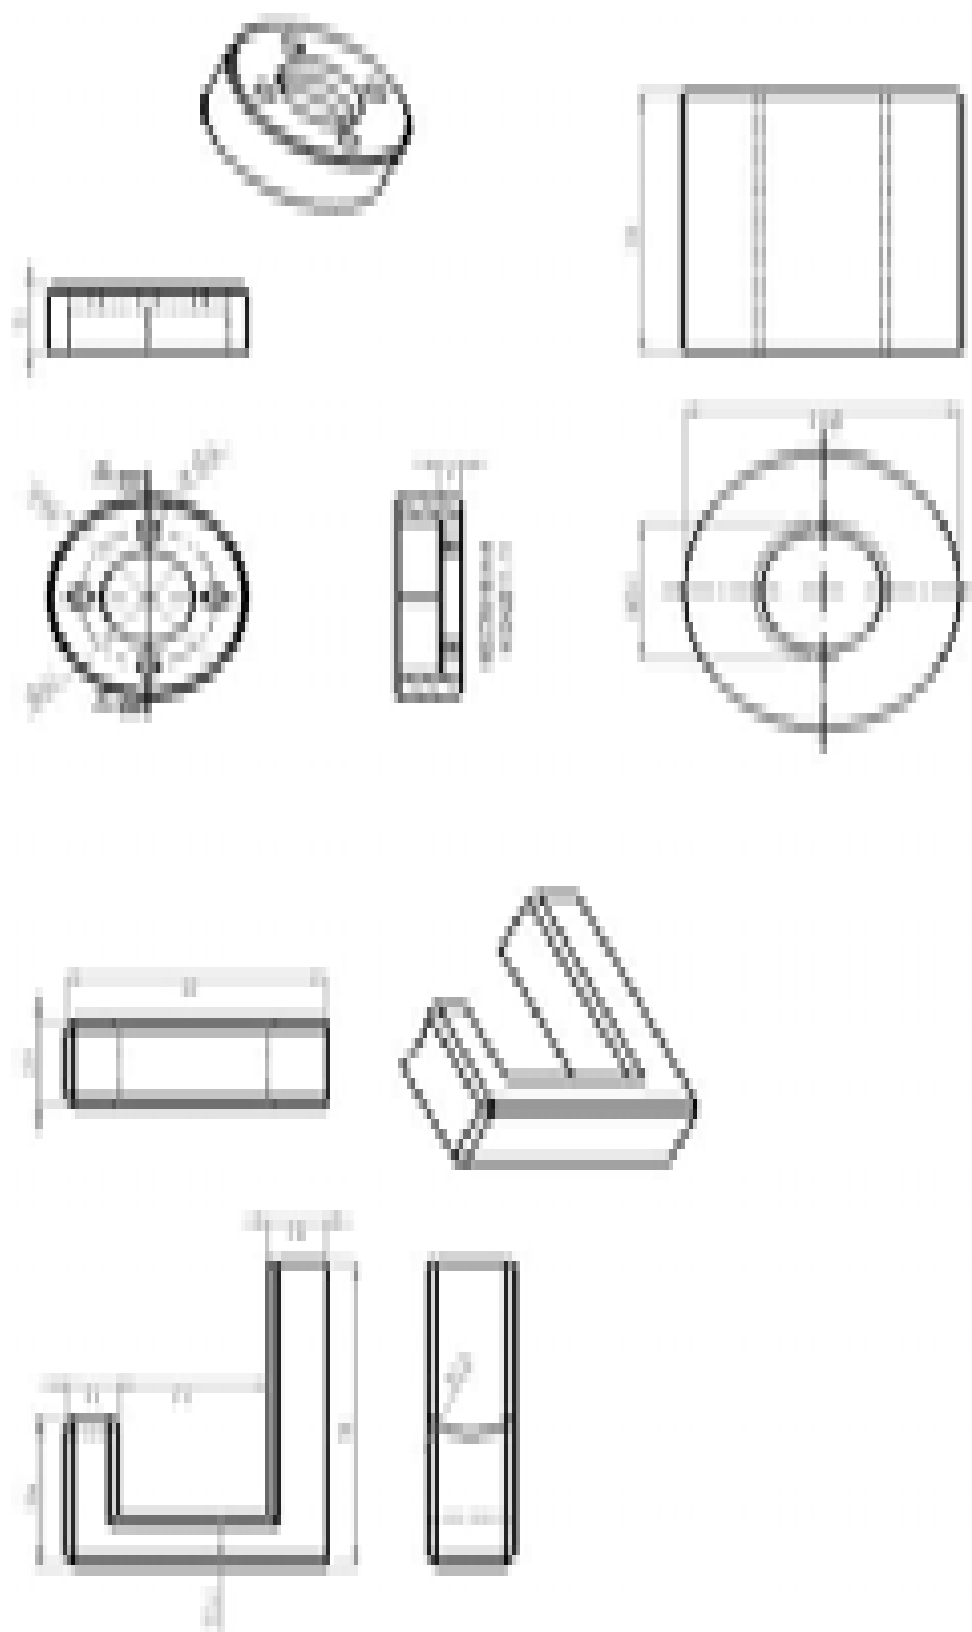

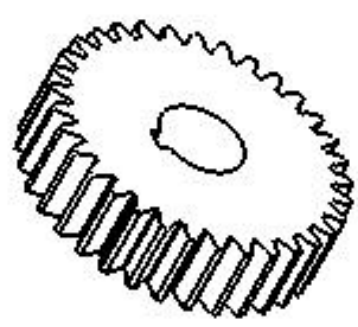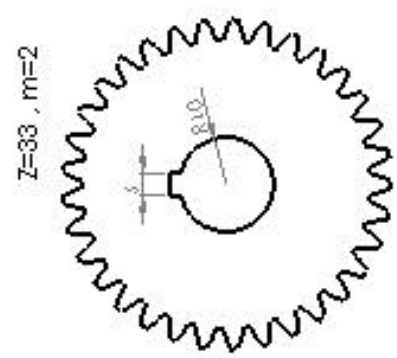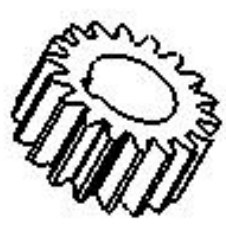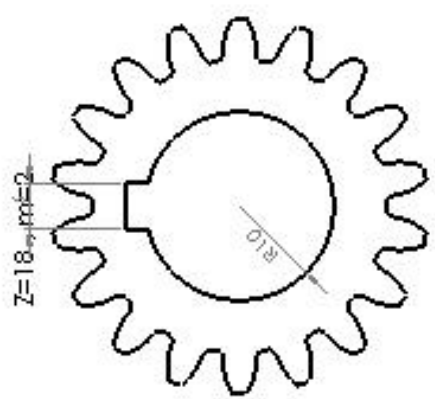

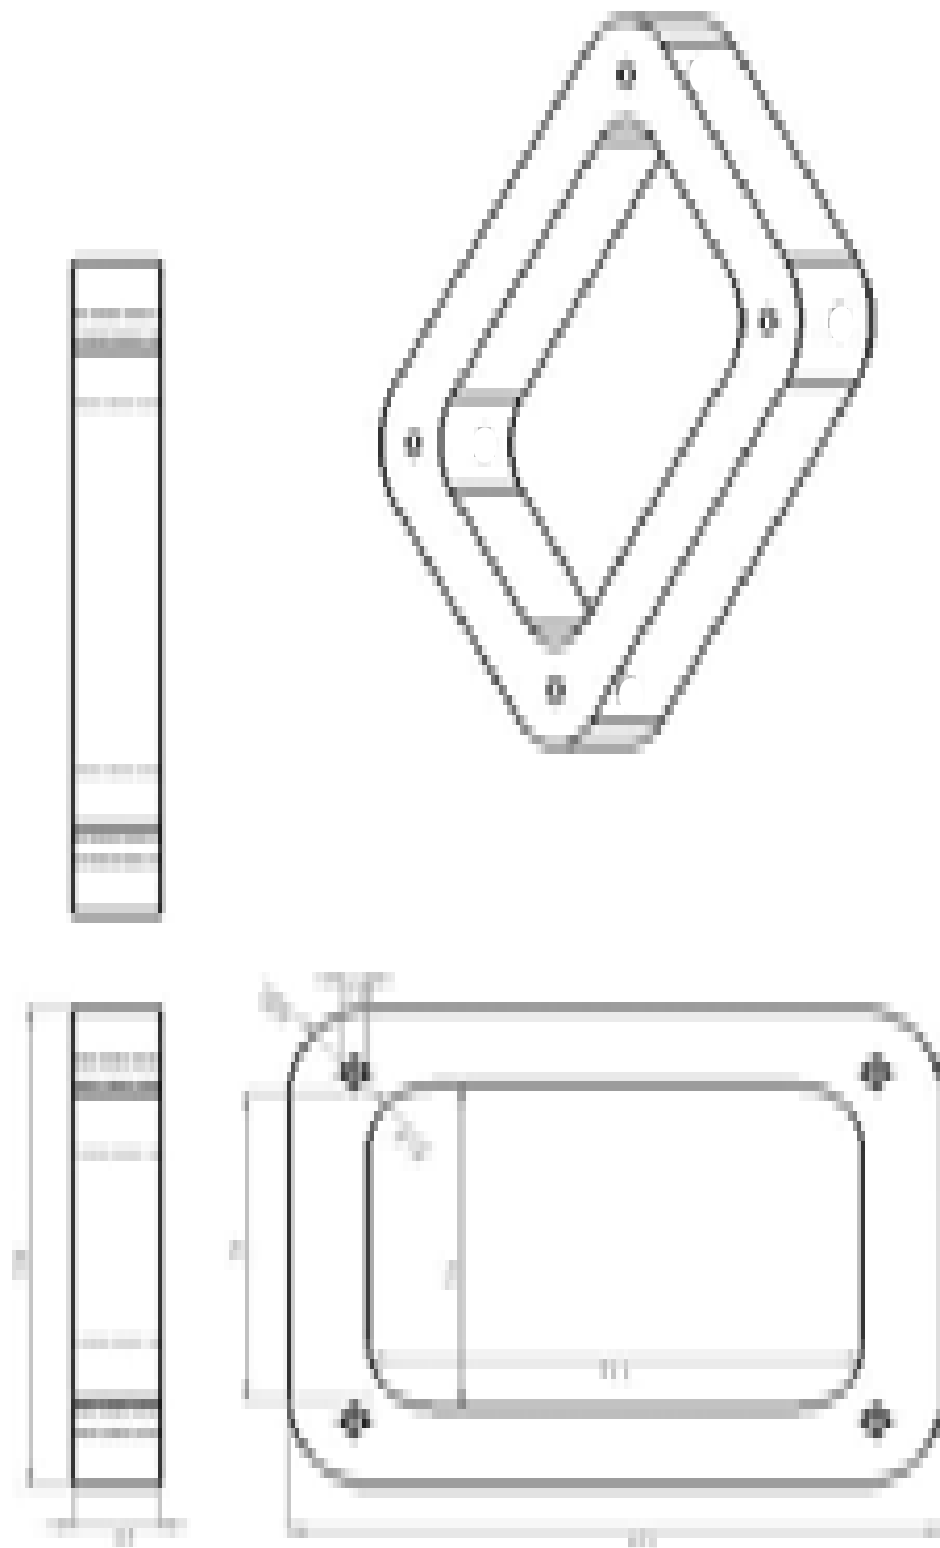



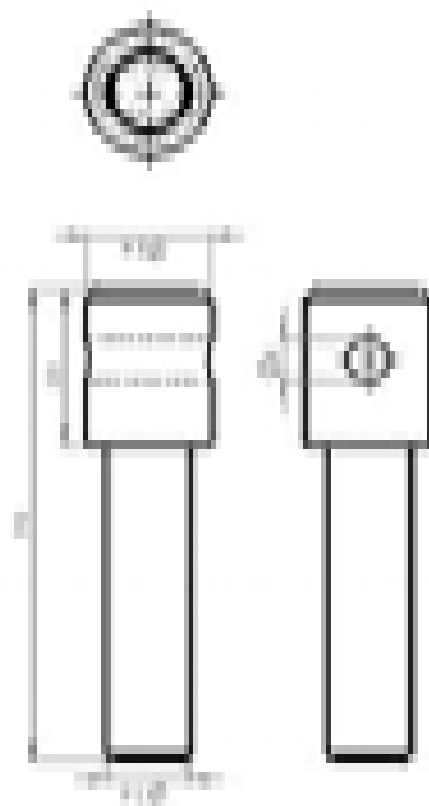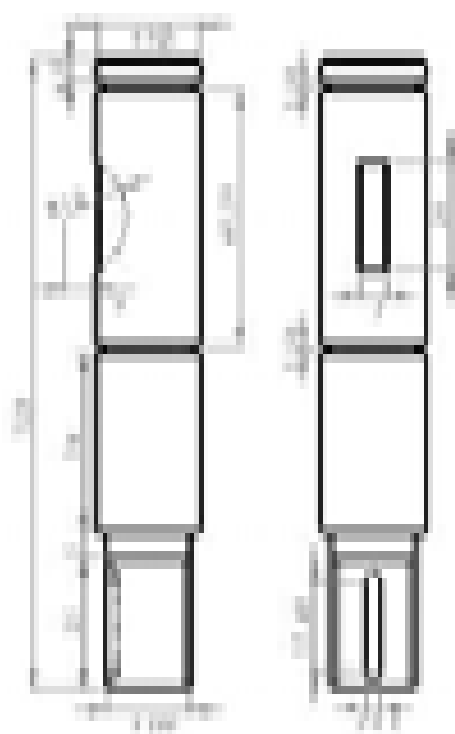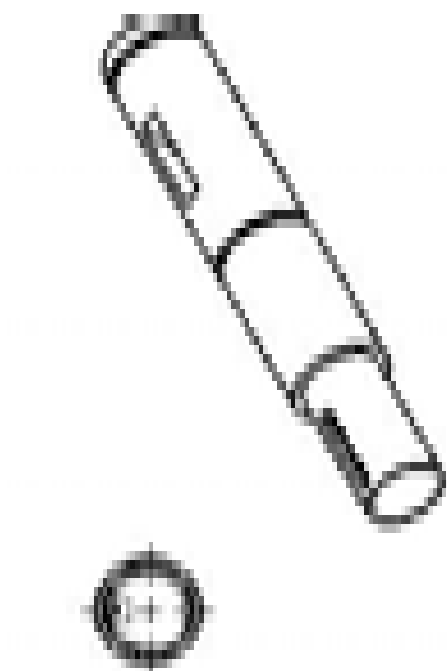


### مکانیزم حرکت دورانی غیر پیوسته




جدول DIN ISO 2768


| اندازه          | از 0.5 تا 3 | از 3 تا 6 | از 6 تا 30 | از 30 تا 120 | از 120 تا 400 |
|-----------------|-------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| درجه<br>تولرانس |             |           |            |              |               |
| f (ظریف)        | ± 0.05      | ± 0.05    | ± 0.1      | ± 0.15       | ± 0.2         |
| m (متوسط)       | ± 0.1       | ± 0.1     | ± 0.2      | ± 0.3        | ± 0.5         |
| g (خشن)         | ± 0.15      | ± 0.2     | ± 0.5      | ± 0.8        | ± 1.2         |

|                |       |             |                   |                  |                |                    |
|----------------|-------|-------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|
| شماره          | تعداد | مشخصات قطعه | اندازه ماده اولیه | جنس ماده‌ی اولیه | شماره واحد کار | شماره کار عملی     |
| ---            | ----- | -----       | -----             | st37             | تکمیلی         | ۲                  |
| مقیاس: ۱:۱     |       |             | هدف آموزشی:       |                  |                | زمان: ساعت         |
| استاندارد: ISO |       |             | مرور مطالب جلد ۲  |                  |                | درجه تولرانس:<br>f |

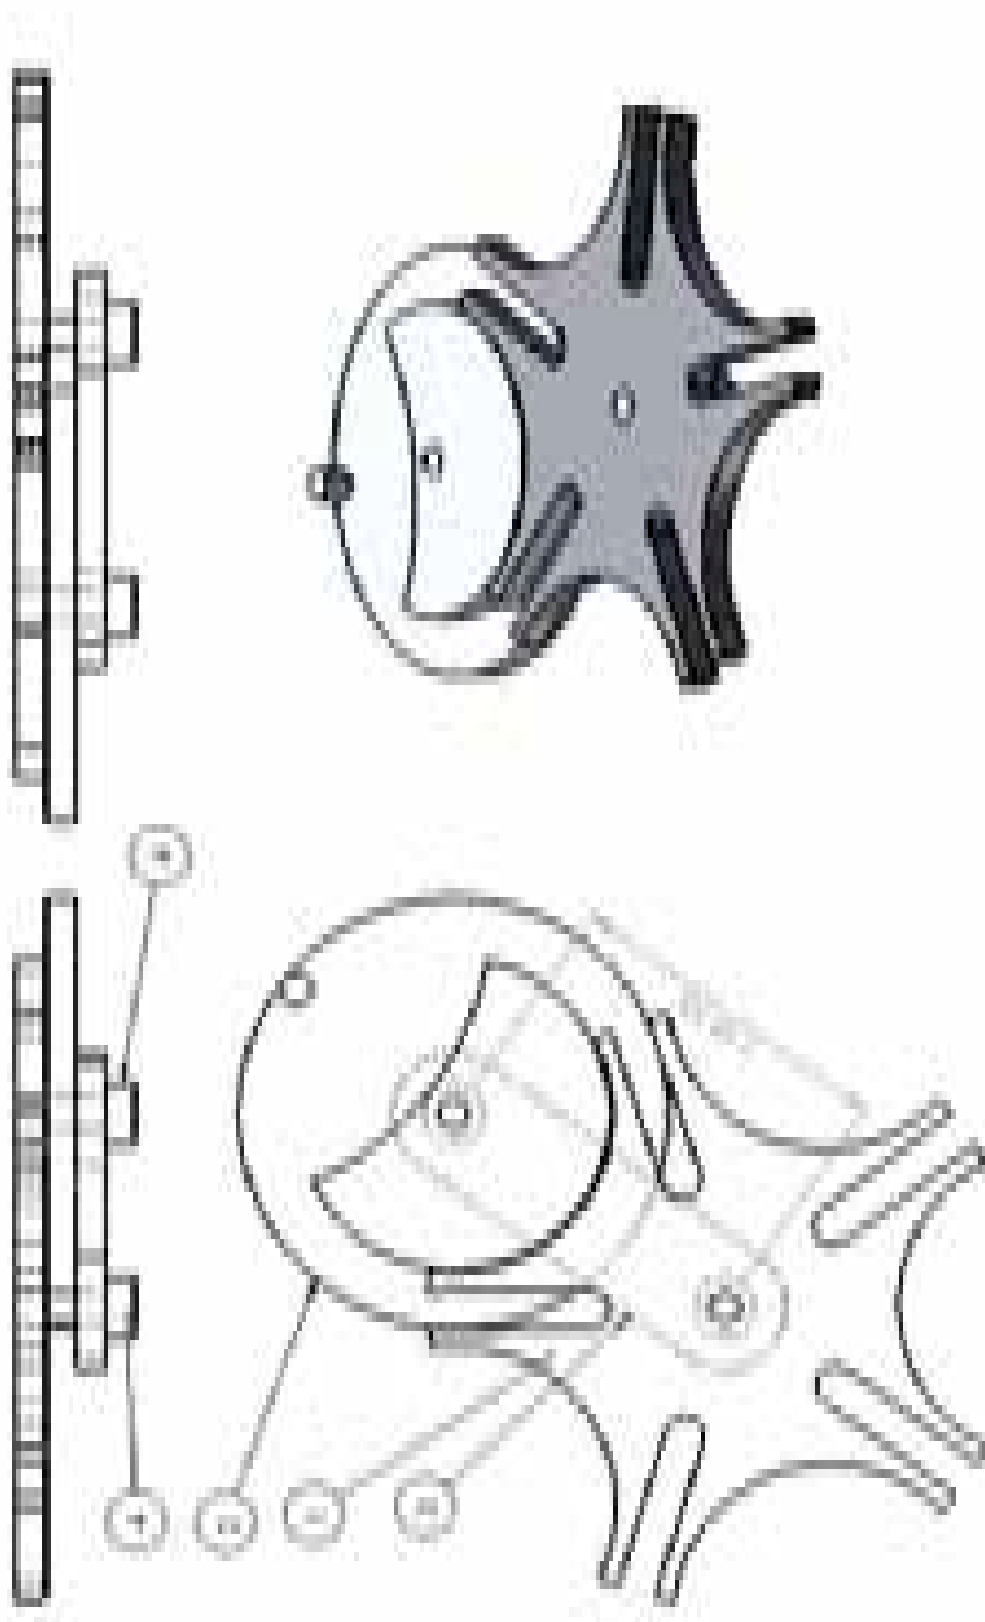

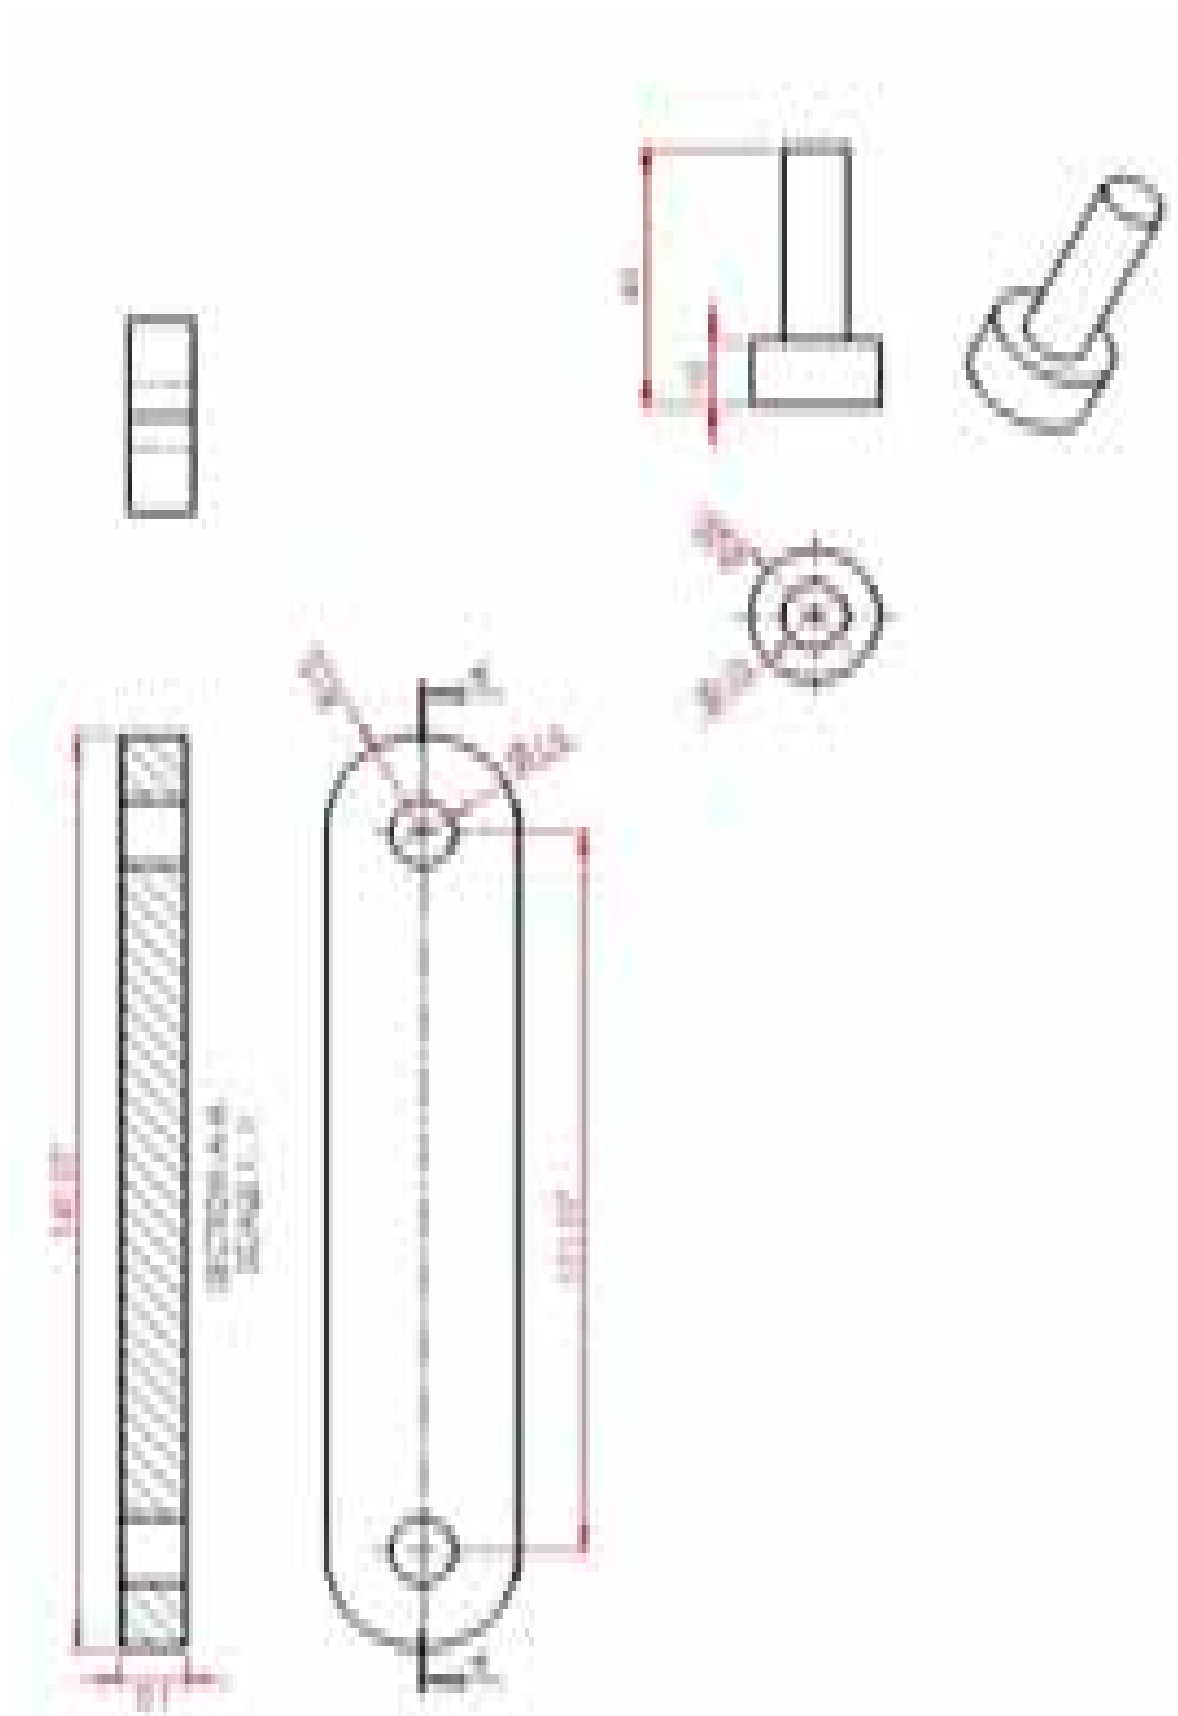



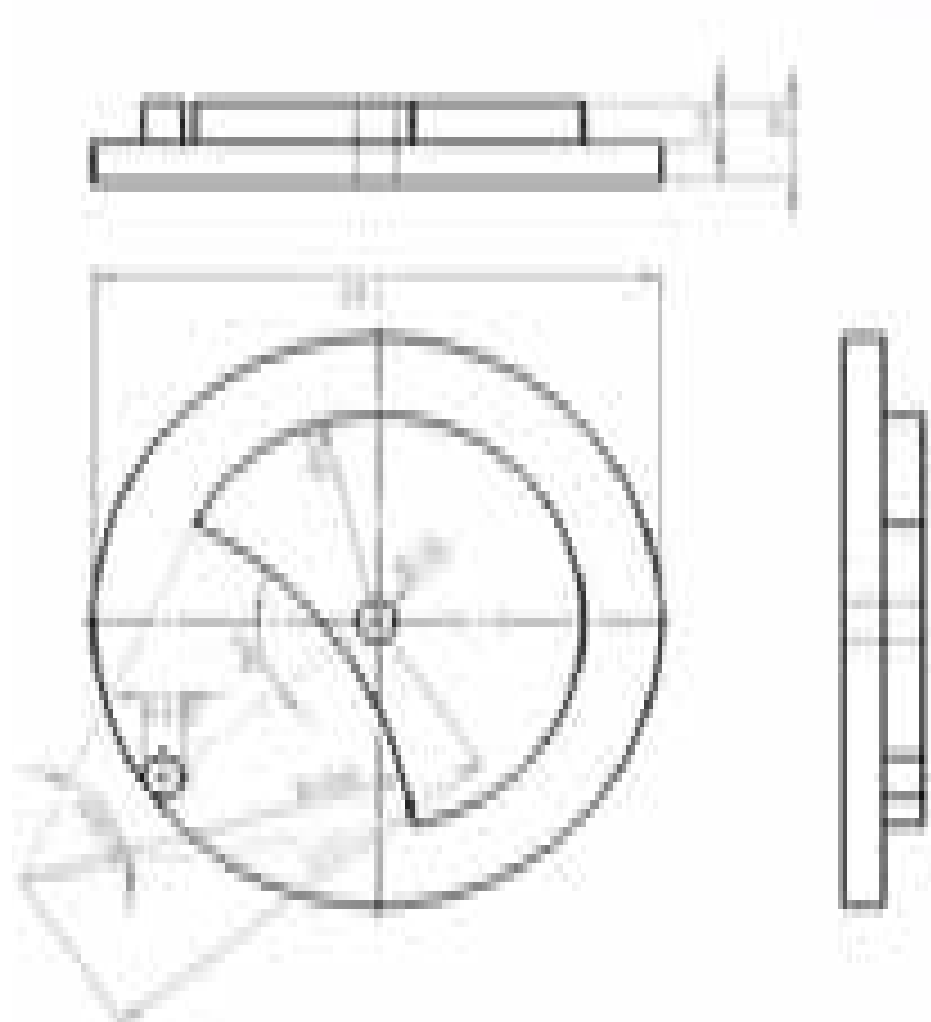


پایه چسب




جدول DIN ISO 2768








| اندازه          | از 0.5 تا 3 | از 3 تا 6 | از 6 تا 30 | از 30 تا 120 | از 210 تا 400 |
|-----------------|-------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| درجه<br>تولرانس |             |           |            |              |               |
| f (ظریف)        | ± 0.05      | ± 0.05    | ± 0.1      | ± 0.15       | ± 0.2         |
| m (متوسط)       | ± 0.1       | ± 0.1     | ± 0.2      | ± 0.3        | ± 0.5         |
| g (خشن)         | ± 0.15      | ± 0.2     | ± 0.5      | ± 0.8        | ± 1.2         |


| شماره | تعداد | مشخصات قطعه    | اندازه ماده اولیه       | جنس مادهی اولیه | شماره واحد کار | شماره کار عملی |            |
|-------|-------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| ----  | ----- | -----          | -----                   | st37            | تکمیلی         | ۳              |            |
|       |       | مقیاس: ۱:۱     | مرور مطالب تکمیلی جلد ۲ |                 |                | هدف آموزشی:    | زمان: ساعت |
|       |       | استاندارد: ISO |                         |                 |                |                |            |

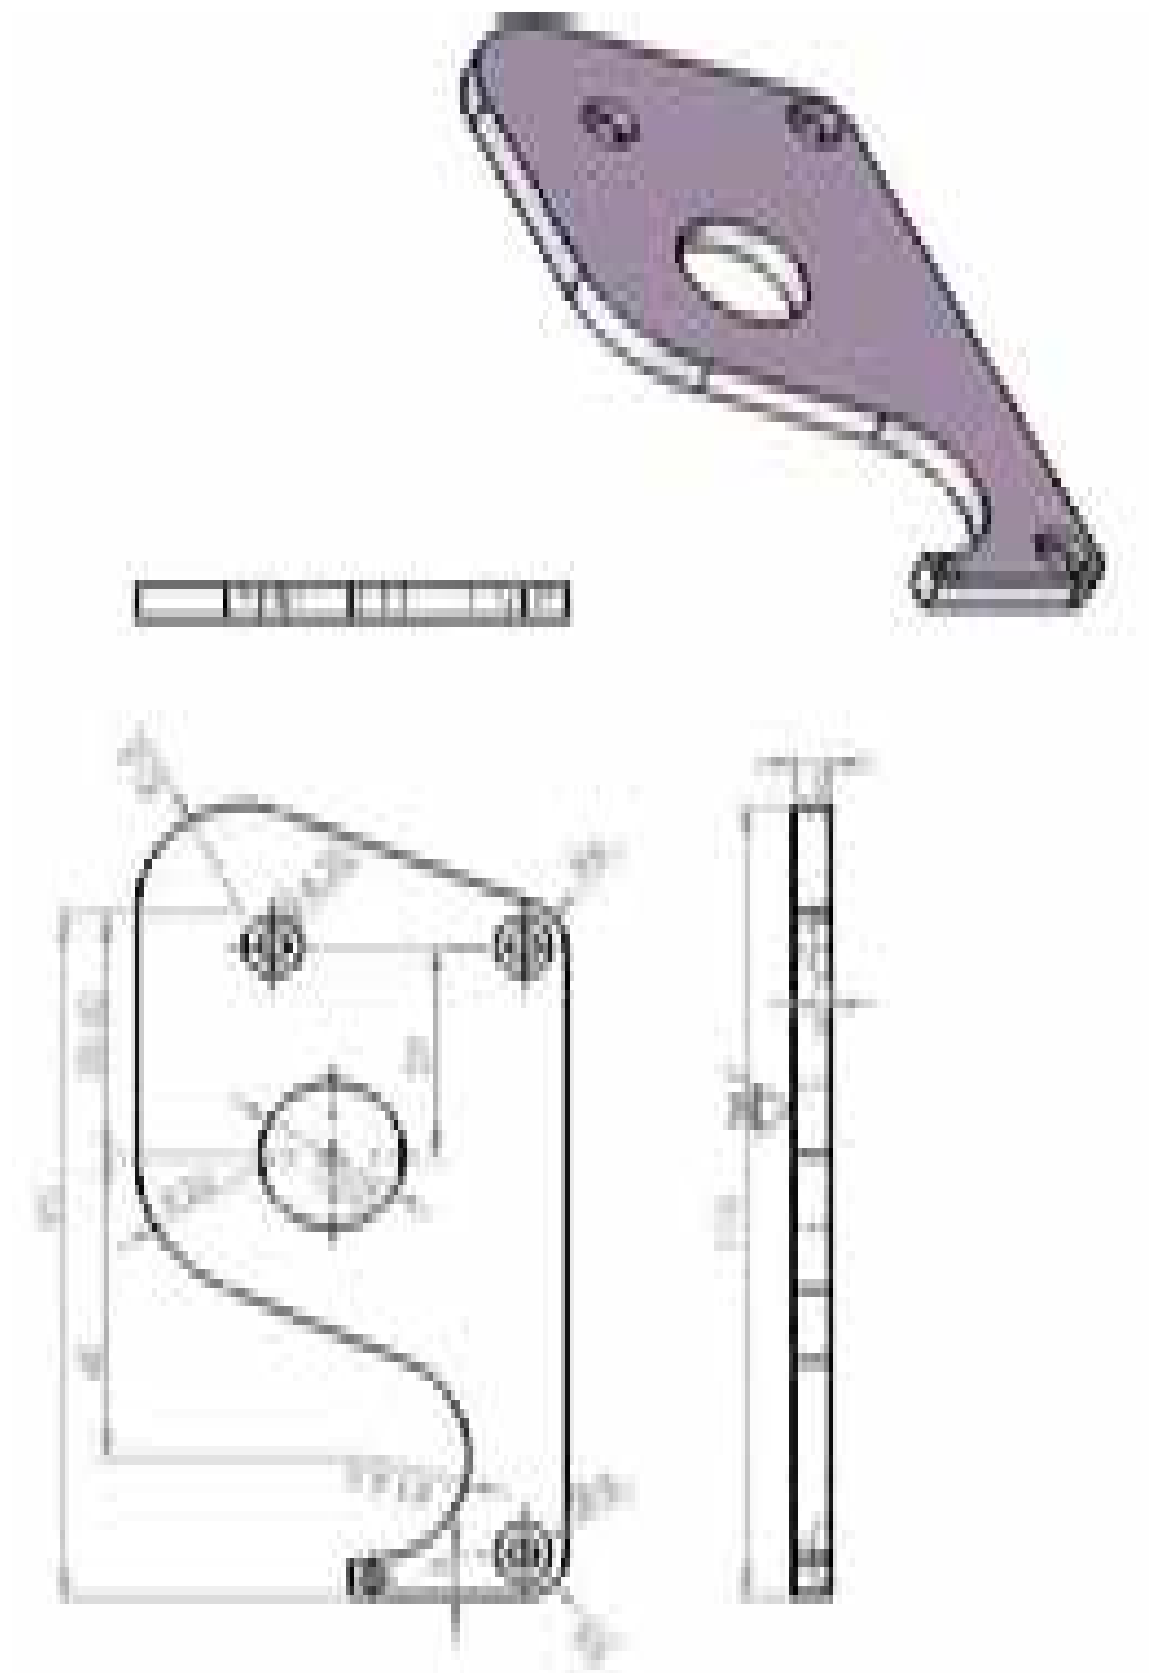



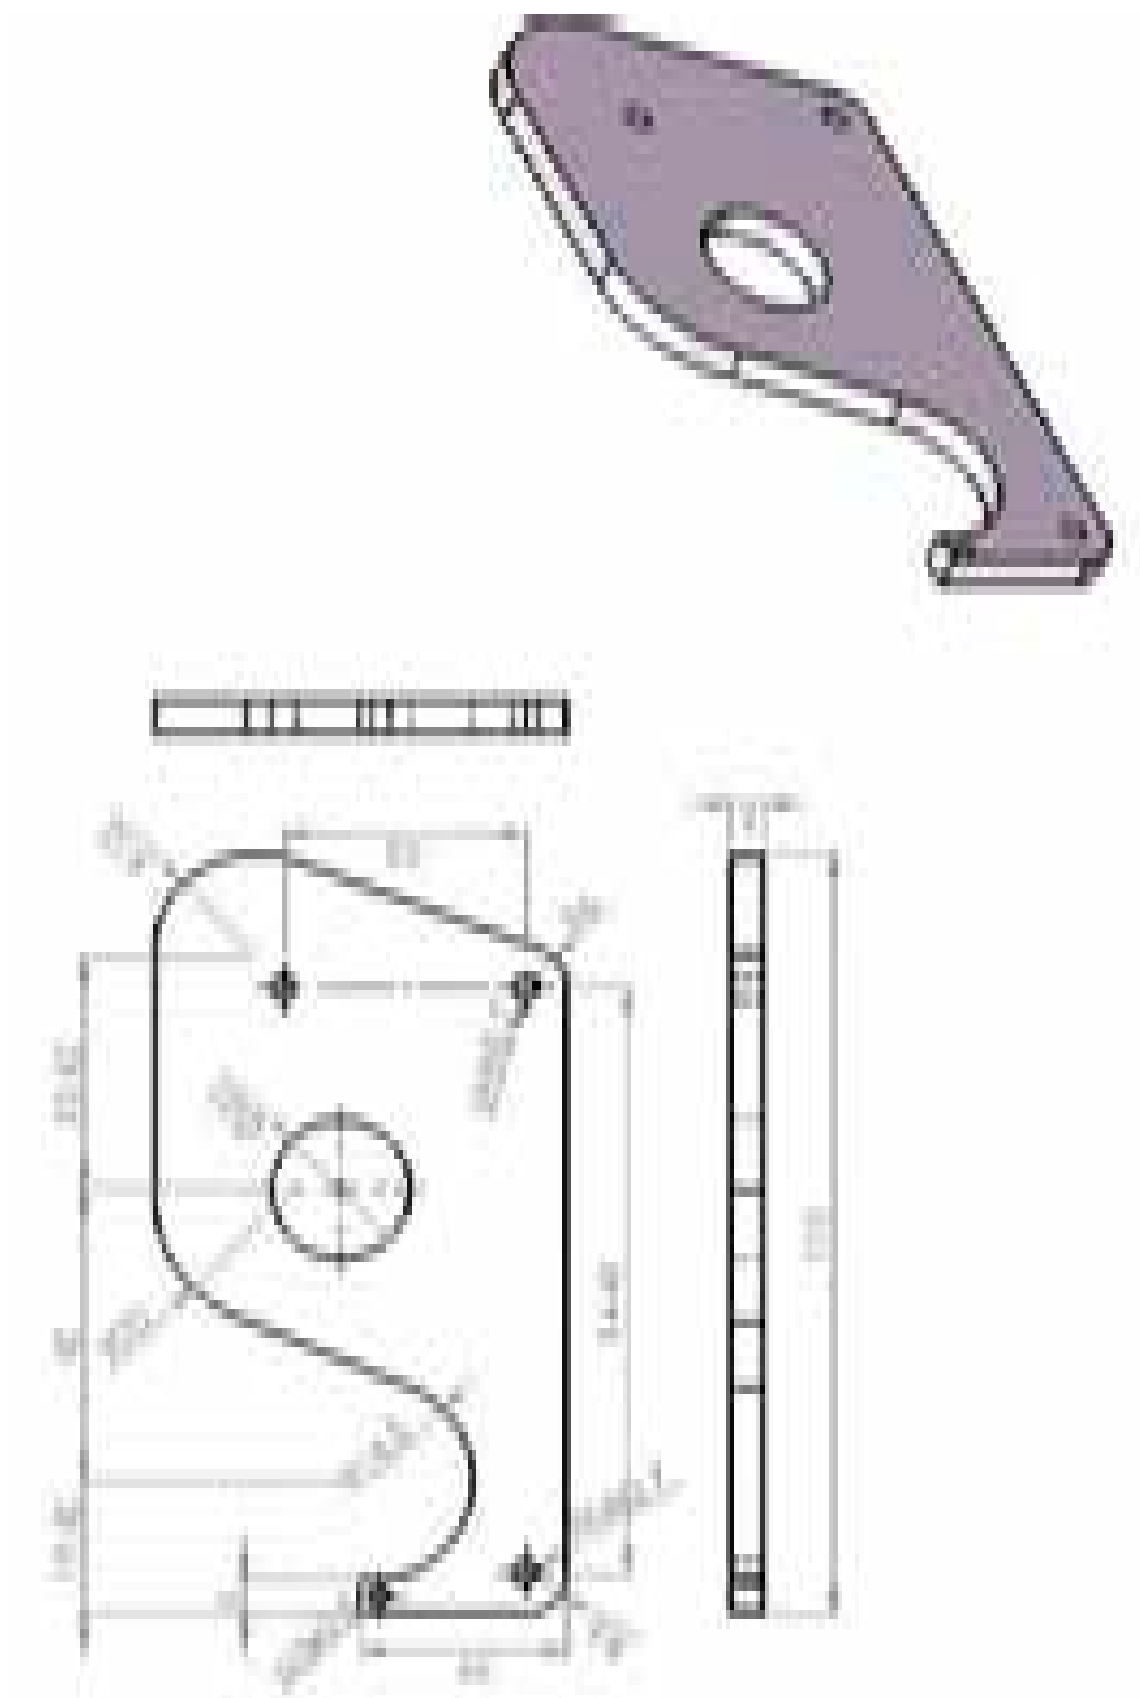

 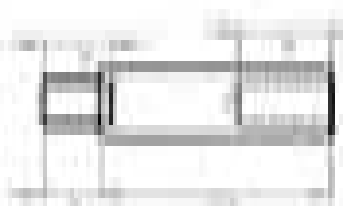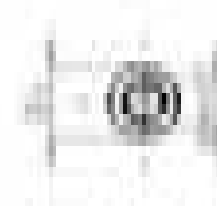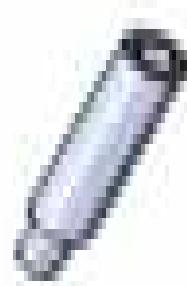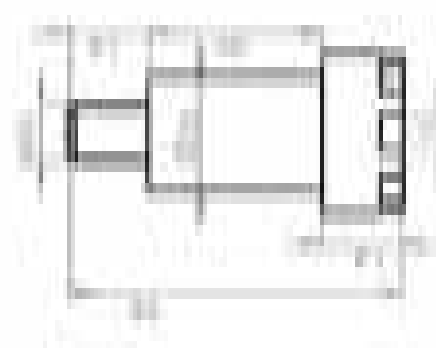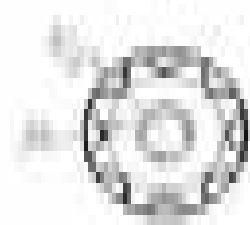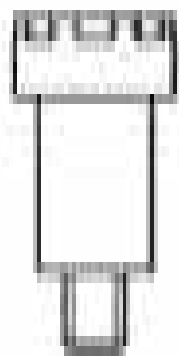

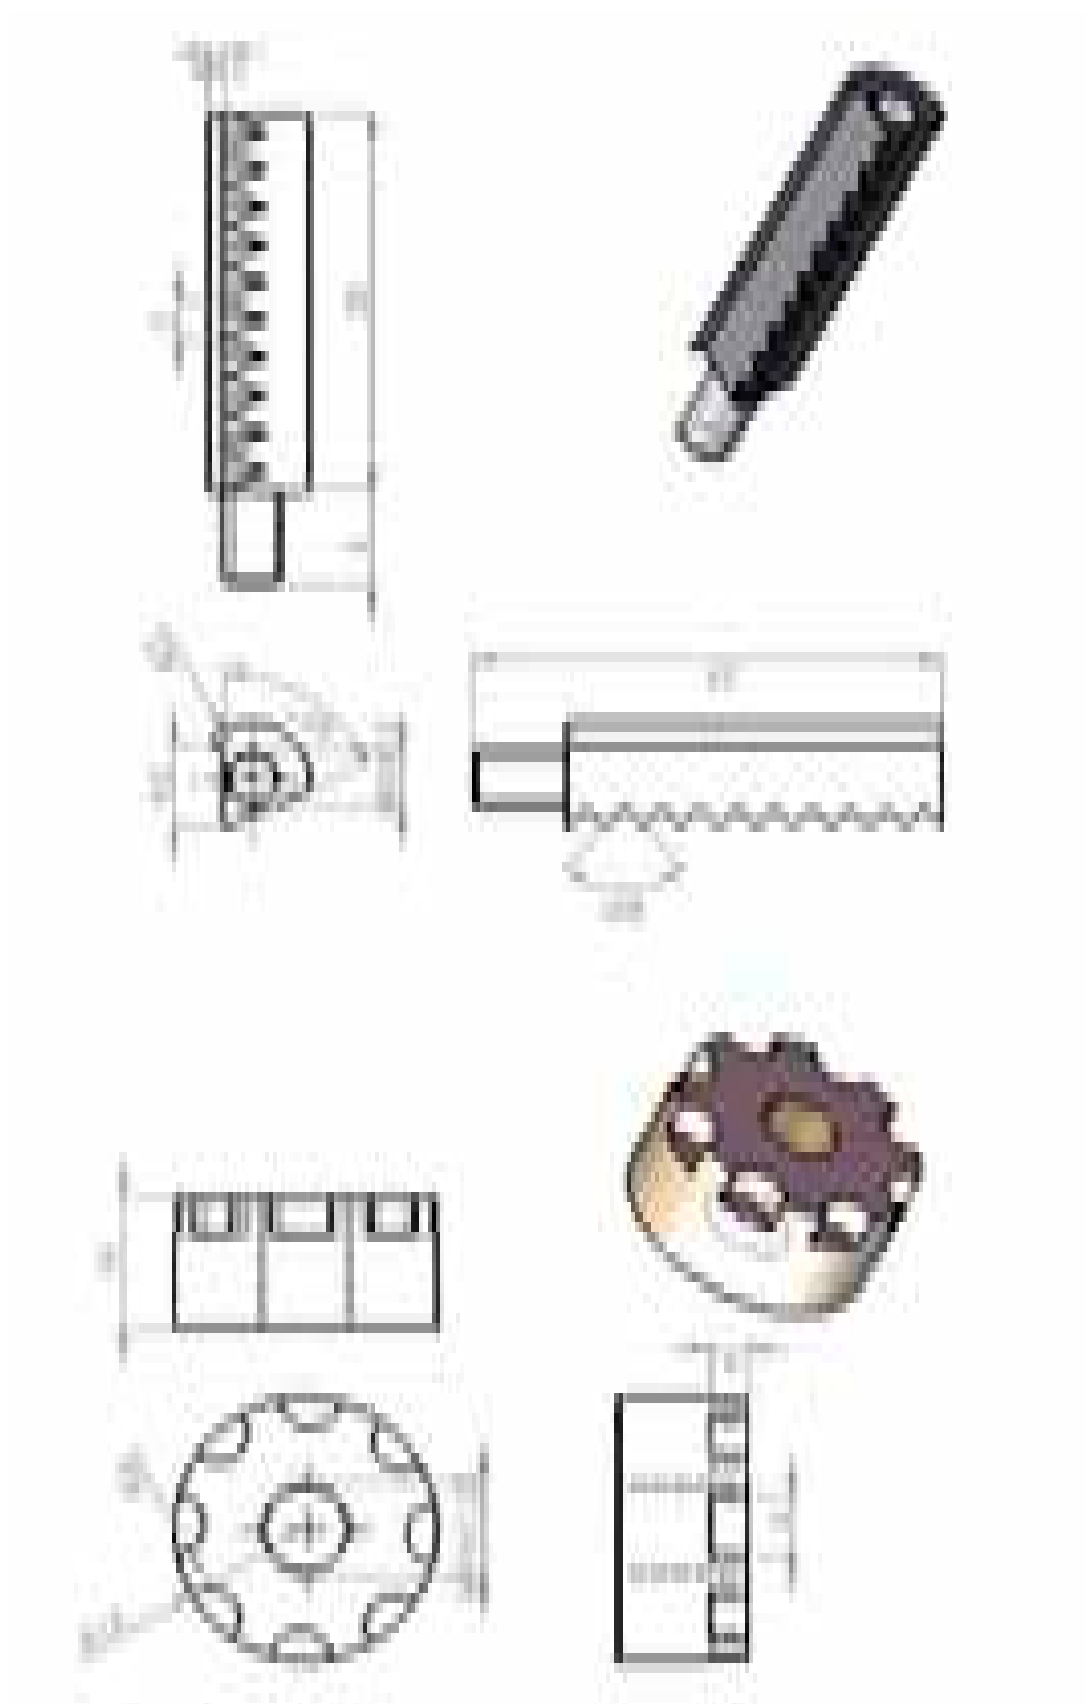

- 1- Title : Machining and CNC Technology  
 Author(s) : Michael Fitzpatric  
 Publication center: Dubuque, IA Publisher: MC Graw-Hill Year of Publication: 2011  
 Collation book: XVI,1072p.:ill(col.),table  
 ISBN : 0073373745  
 LC : TJ 1165 .F54 2011
  
- 2- Title : Hard milling & high speed machining tools of change  
 Author(s) : editor Dale Mickelson  
 Publication center: Cincinnati Publisher: Hanser Gardner Year of Publication:2005  
 Collation book: 165p.:ill,table  
 ISBN : 1569903778  
 Subject(s) :  
 1. hard milling 2. machine tools-- speed  
 LC : TJ 1185 .H165 E72 2005
  
- 3- Title : Technology of Machine tools  
 Author(s) : Steven F.Krar,Albert F. Check  
 Publication center: NEW YORK Publisher: Glencoe Year of Publication: 1997  
 Collation book: X, 869 p.: illus.  
 ISBN : 0-02-803071-0  
 Subject(s) :  
 1. Machine - tools 2. Machine - shop practice  
 LC : TJ 1185 .K688 1997

۴- چرخ دنده‌ها

مؤلف: ابراهیم صادقی

محل نشر: تهران ناشر: دانشکده علم و صنعت ایران سال نشر: ۱۳۸۵

۵- جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی

مترجم: عبدالله ولی نژاد

۶- درس فنی سال اول هنرستان مکانیک عمومی ۱۳۶۳

مولفان: محسن اکبری، صمد خادمی اقدم، بهروز نصیری زنوزی

۷- درس فنی سال دوم هنرستان مکانیک عمومی ۱۳۶۳

مولفان: محسن اکبری، صمد خادمی اقدم، بهروز نصیری زنوزی

۸- حساب فنی سال سوم هنرستان ۱۳۶۵

مولفان: محسن اکبری، صمد خادمی اقدم، بهروز نصیری زنوزی

۹- فرزکاری ۲و۱ هنرستان شاخه کار دانش نظام جدید

نویسنده: محمد علی صافی ۹۸

۱۰- فرزکاری ۲و۱

نویسندگان: سید مصطفی ضیایی - محمد تقی محمود زاده



